

Серия iG5A

0,4 - 22,0 kBt



# ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ



# **ВНИМАНИЕ**

Питание должно быть подключено к клеммам R, S, и Т. Подсоединение питания к клеммам U, V и W приводит к внутренним повреждениям частотного преобразователя.



#### Благодарим Вас за приобретение частотного преобразователя LS!

# ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности для предотвращения несчастных случаев и избегания потенциальной опасности.
- В данном руководстве сообщения по технике безопасности классифицируются следующим образом:

# **ВНИМАНИЕ**

Неподобающая эксплуатация может привести к серьезным травмам или смерти.

средней тяжести или повреждению имущества.

В данном руководстве мы используем следующие две пиктограммы для информирования о соображениях по технике безопасности:



Представляет потенциальную опасность в определенных условиях. Тщательно прочитайте сообщение и строго соблюдайте инструкции.



Имеется риск получения электрического шока в определенных условиях. Следует обратить особое внимание: опасное высокое напряжение!

- Держите руководство поблизости для получения оперативной справки.
- Внимательно изучите настоящее руководство для максимально эффективного использования частотных преобразователей серии SV-iG5A и для обеспечения безопасной эксплуатации.

# **№** ВНИМАНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током не снимайте переднюю панель частотного преобразователя при включенном питании.
- Не включайте преобразователь со снятой передней панелью.
- Не снимайте переднюю панель, за исключением случаев, когда производится подключение или работы по периодическому обслуживанию.
- Перед подключением или обслуживанием выключите прибор, подождите не менее 10 минут и проверьте отсутствие остаточного напряжения при помощи тестера.

- Не используйте кабель при поврежденной изолирующей оболочке.
  В противном случае имеется риск поражения электрическим током.
- Не работайте с преобразователем мокрыми руками, т. к. это может привести к поражению током.
- Не воздействуйте на кабели тяжелыми или острыми предметами, которые могут повредить изоляцию. В этом случае Вы рискуете получить удар током.

# **Л** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преобразователь необходимо монтировать на негорючих поверхностях.
  Установка в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов может привести к возгоранию.
- **Если произошел сбой в работе, отключите преобразователь.**Длительное протекание большого тока может привести к возгоранию.
- Во время работы некоторые части преобразователя нагреваются до высокой температуры. Во избежание ожогов после отключения прибора подождите, пока температура нагревающихся частей не станет нормальной.
- Не подавайте питание на поврежденный или на некомплектный частотный преобразователь, даже после его установки.
   В противном случае возможно поражение электрическим током.
- Не допускайте попадания внутрь преобразователя пыли, кусков провода и других инородних тел при проведении подключения и обслуживания.
- Не бросайте преобразователь, не подвергайте его ударам.
- Используйте оборудование при определенных условиях эксплуатации, в соответствии с данным руководством.



# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях предотвращения травматизма, повреждений и выхода преобразователя из строя, обратите внимание на следующее:

(1) Хранение и эксплуатац
---------------------------

класса 400 В.

ΛР	anonino in okoninya radini
	Небрежное обращение может привести к повреждению преобразователя.
	При размещении частотных преобразоватлей в коробках, не укладывайте приборы
	друг на друга свыше рекомендованного количества.
	Производите установку в соответствии с данным руководством.
	Не открывайте переднюю панель при транспортировке.
	Не кладите тяжелые предметы на частотный преобразователь.
	Проверьте правильность ориентации преобразователя при установке.
	Не бросайте преобразователь, не подвергайте его ударам.
	Серия iG5A содержит детали, чувствительные к электростатическому разряду (ESD).
	Предпринимайте защитные меры против электростатического разряда до
	прикосновений к печатной плате для осмотра или установки.
	Используйте заземление с сопротивлением не более 10 Ом для преобразователей

□ Используйте преобразователь при следующих условиях окружающей среды:

	Температура окружающей среды	- 10 – + 50 <sup>0</sup> C (без замерзания)				
среда	Относительная влажность	90% относит. влажности или менее (без конденсата)				
	Температура хранения	- 20 – + 65 <sup>0</sup> C				
Окружающая	Место для установки	Защищенное от коррозионных и горючих газов, маслянного тумана или пыли.				
Окру	Высота над уровнем моря. Виброустойчивость	Макс. 1000 м над уровнем моря, макс. 5,9 м/с² (0,6 G) или менее.				
	Атмосферное давление	70 – 106 кПа				

#### (2) Подключение

Не присоединяйте на выход преобразователя емкостные элементы, шумопо-
давляющий фильтр, ограничители импульсных помех и т. д.
Производите установку в соотвестсвии с данным руководством.
Соединяйте выходные клеммы (U, V, W) согласно инструкции.
Неправильное подключение клемм может привести к повреждению изделия.
Несоблюдение полярности (+/-) клемм может повредить частотный преобразователь
Проверку подключения должен производить только авторизированный по преобразователям LS персонал.
Всегда следует устанавливать преобразователь до подключения проводов.

### (3) Пробный пуск

телесные повреждения.

	При запуске	проверьте все	параметры.	Возможно	потребуется и	х корректировка.
--	-------------	---------------	------------	----------	---------------	------------------

□ Не превыйшайте установленные пределы подаваемого на клеммы напряжения. Это может привести к повреждению преобразователя.

(+)	IVIC	ры предосторожности при эксплуатации
		Если выбрана функция автозапуска, преобразователь после аварийной остановки перезапускается автоматически.
		Кнопка " <b>Stop</b> " пульта управления может быть использована только при соответствующей настройке частотного преобразователя. При необходимости установите параллельную кнопку аварийной установки.
		При сбросе ошибок при поданном управляющем сигнале, возможен внезапный старт. Убедитесь, что управляющие сигналы не поданы на преобразователь, в противном случае возможна авария.
		Не вносите изменений в конструкцию частотного преобразователя.
		Электронная температурная защита двигателя не гарантирует предотвращение его возгорания.
		Во избежание повреждения преобразователя не используйте контактор на входе преобразователя для запуска и останова двигателя, используйте для этого управляющие сигналы.
		Для снижения уровня электромагнитных помех, используйте шумоподавляющие фильтры. В противном случае может быть оказано негативное влияние на расположенные рядом электронные устройства.
		Для уменьшения помех в сеть, генерируемых преобразователем, и защиты преобразователя от скачков напряжения в сети, установите входной дроссель переменного тока.
		Используйте двигатели с надежной изоляцией или примите меры для подавления микро бросков напряжения при использовании двигателя класса 400 В с частотным преобразователем. Незначительное импульсное перенапряжение, присущее константе электрической схемы, образующееся на клеммах двигателя, может повредить изоляцию и нанести ущерб двигателю.
		Перед настройкой параметров сбросьте параметры к заводским установкам. Преобразователь может работать в высокоскоростном режиме. Перед установкой этого режима, проверьте способность двигателя и привода работать на повышенных
		скоростях. Не используйте функцию тормоза постоянным током в качестве стояночного тормоза. Используйте для этого дополнительное тормозящее устройство, например, механический тормоз.
(5)	Ав	арийная остановка:
,		Оснастите установку дублирующим защитным устройством, таким как аварийный тормоз, который предохранит привод и оборудование при отказе преобразователя.
(6)	Об	бслуживание, контроль и замена узлов:
` ,		He проводите контроль сопротивления изоляции на управляющих цепях преобразователя.
		См. Главу 12 – Устранение неисправностей и техническое обслуживание.
(7)	Уті	илизация:
		При утилизации следует обращаться с частотным преобразователем, как с отходами производства.
(8)	Пр	едупреждение:
		На многих схемах данного руководства преобразователь показан без крышки или с внешней цепью торможения. Всегда устанавливайте крышку на место и используйте

данное руководство по эксплуатации в процессе работы с преобразователем.



#### Важная информация для пользователя

- Целью данного руководства является снабжение пользователей всей необходимой информацией по установке, программированию, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию частотного преобразователя серии SV-iG5A.
- Для обеспечения успешной установки и эксплуатации следует внимательно ознакомиться с приведенными материалами перед началом работы.
- Инструкция по эксплуатации содержит следующие разделы:

Глава	Заглавие	Описание
1	Базовая информация и меры предосторожности	Предоставляет общую информацию и меры предосторожности для безопасной эксплуатации частотного преобразователя серии SV-iG5A.
2	Установка и подключение	Инструкции по установке и подключению преобразователей серии SV-iG5A.
3	Конфигурация оборудования	Описание подсоединения дополнительных периферийных устройств к частотному преобразователю.
4	Программирование при помощи клави- атуры / Управление	Описание методов программирования частотного преобразователя при помощи клавиатуры / Инструкции по быстрому запуску преобразователя.
5	Список параметров	Приводится список значений параметров.
6	Функциональная схема управления	Отображает управляющую логику для упрощения эксплуатации.
7	Базовые функции	Предоставляет информацию о базовых функциях.
8	Дополнительные функции	Отображает дополнительные функции, используемые для специальных применений.
9	Мониторинг	Предоставляет информацию о рабочем состоянии и сбоях.
10	Защитные функции	Краткое изложение защитных функций частотного преобразователя SV-iG5A.
11	Связь RS 485	Предоставляет информацию о технических хар-ках связи RS 485.
12	Устранение неисправностей	Приводятся различные неисправности частотного преобразователя и необходимые меры по их устранению, а также общая информация.
13	Технические характеристики / Опции	Предоставляет информацию о номинальных характеристиках входа/выхода, типе управления и дополнительные сведения. Объясняет наличие опций, таких как: пульт дистанционного управления, фильтр EMC, тормозной резистор.

# Содержание

ГЛАВА 1 – Базовая информация и меры предосторожности	1-1
1.1 Важные меры предосторожности	1-1
1.2 Описание изделия	1-2
1.3 Сборка и разборка изделия	1-3
ГЛАВА 2 – Установка / Подключение	2-1
2.1 Меры предосторожности при установке	2-1
2.2 Габаритные размеры	2-3
2.3 Подключение клемм	2-7
2.4 Спецификация подключения силовых клемм	2-9
2.5 Кабели и крепеж клемм управления	2-12
2.6 Выбор PNP/NPN логики для сигнальных входов	2-13
ГЛАВА 3 – Конфигурация оборудования	3-1
3.1 Конфигурация периферийного оборудования	3-1
3.2 Рекомендация по выбору автоматических выключателей	3-2
3.3 Рекомендация по выбору дросселей	3-3
ГЛАВА 4 – Программирование при помощи клавиатуры / Управление	4-1
4.1 Описание пульта управления	4-1
4.2 Отображение буквенно-цифровых символов на световой панели	4-2
4.3 Группы параметров	4-3
4.4 Переход к требуемому параметру внутри группы	4-5
4.5 Установка параметров	4-7
4.6 Мониторинг рабочего состояния	4-10
4.7 Установка частоты и управление	4-13
ГЛАВА 5 – Список параметров	5-1
ГЛАВА 6 – Функциональная схема управления	6-1
6.1 Установка частоты	6-2
6.2 Определение стартовых команд	6-4
6.3 Установка разгона/торможения и V/F управления	6-5
ГЛАВА 7 - Базовые функции	7-1
7.1 Установка частоты	7-1
7.2 Шаговые частоты	7-7
7.3 Способ задания стартовых команд	7-8
7.4 Установка времени Разгона / Торможения	7-12
7.5 V/F управление	7-17
7.6 Выбор способа остановки	7-20
7.7 Ограничение частоты	7-21



ГЛ	АВА 8 – Дополнительные функции	. 8-1
	8.1 Торможение постоянным током	8-1
	8.2 Скорость Jog	. 8-3
	8.3 Режим Up/Down	. 8-4
	8.4 3 Wire (3-х проводной режим)	8-7
	8.5 Режим удержания	8-7
	8.6 Компенсация скольжения	8-8
	8.7 ПИД контроль	8-9
	8.8 Автотест	8-13
	8.9 Векторное управление без датчика	8-14
	8.10 Работа в режиме экономии электроэнергии	8-15
	8.11 Старт на вращающийся двигатель	8-16
	8.12 Попытка авто перезапуска	8-18
	8.13 Настройка шума двигателя (Изменение частоты ШИМ)	8-19
	8.14 Режим второй двигатель	8-19
	8.15 Функция самодиагностики	8-21
	8.16 Установка частоты и способ выбора 2-го двигателя	8-22
	8.17 Предотвращение перегрузки по напряжению при торможении	
	8.18 Контроль внешнего тормоза	8-24
	8.19 Преобразование кинетической энергии	8-26
	8.20 Режим натяжения	8-26
	8.21 Режим 2 фазного ШИМ	8-28
	8.22 Управление вентилятором охлаждения	8-28
	8.23 Выбор режима управления при сбое вентилятора охлаждения	8-28
	8.24 Чтение / Запись параметров	8-30
	8.25 Сброс / Блокировка параметров	8-31
ΓЛ	АВА 9 – Мониторинг	. 9-1
	9.1 Мониторинг рабочего состояния	9-1
	9.2 Мониторинг клеммы I/O	. 9-3
	9.3 Мониторинг состояния сбоя	9-4
	9.4 Аналоговый выход	9-6
	9.5 Многофункциональная выходная клемма (МО) и реле (ЗАС)	
	9.6 Выбор клеммы выхода при ошибке коммуникации между пультом и ЧП	
ΓЛ	АВА 10 – Защитные функции	
	10.1 Электронное термореле	
	10.2 Предупреждение о перегрузке и сбое	
	10.3 Токоограничение	
	10.4 Защита от потери фазы на выходе	10-5
	10.5 Сигнал внешнего отключения	
	10.6 Перегрузка частотного преобразователя	10-6

10.7 Потеря сигнала задания частоты	-6
10.8 Режим работы тормозного резистора DB	.7
ГЛАВА 11 – Связь RS 485 11-	1
11.1 Введение	-1
11.2 Характеристики11-	-1
11.3 Установка	.2
11.4 Эксплуатация	.3
11.5 Протокол коммуникации (MODBUS-RTU)	-4
11.6 Протокол коммуникации (LS BUS) 11-	-4
11.7 Список адресов параметров <Общая область>	8
11.8 Устранение неисправностей	
11.9 Разное 11-1	3
ГЛАВА 12 – Устранение неисправностей и техническое обслуживание 12-	-1
12.1 Защитные функции	-1
12.2 Устранение неисправностей	
12.3 Меры предосторожности во время технического обслуживания 12-	-6
12.4 Пункты проверки	-6
12.5 Замена частей	
ГЛАВА 13 – Технические характеристики	
13.1 Технические характеристики	-1
13.2 Информация об ухудшении параметров при изменении температуры 13-	.3
13.3 Опции	
13.4 Сборка частотного преобразователя после подключения проводов	-6
13.5 Фильтры ЕМС	
13.6 Тормозной резистор	.7
Заявление о соответствии	i



### ГЛАВА 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

#### 1.1 Важные меры предосторожности

Вскрытие упаковки и осмотр  Изучите частотный преобразователь на предмет отсутствия повреждений после транспортировки. Удостоверьтесь в том, что данная модель частотного преобразователя подходит для вашего применения, проверьте тип преобразователя и номинальные характеристики на паспортной табличке.



sv	0	75	iG5A	-	4		(N)														
	Номинальные характеристики		Серия		ı	Напряжение питания	Пульт														
атель LS	004 008 015 022	0,4 [кВт] 0,75 [кВт] 1,5 [кВт] 2,2 [кВт]			1	Одна фаза 200 – 230 [B]															
Частотный преобразователь	037/ 040	3,7/4,0 [кВт]	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A	iG5A		2	Три фазы 200 – 230 [В]	Отсутствует
ій пре	055 075	5,5 [кВт] 7,5 [кВт]						200 – 230 [В]													
стотнь	110	11,0 [кВт]																			
	150	15,0 [кВт]			4	Три фазы															
25	185	18,5 [кВт]				380 – 480 [B]															
	220	22,0 [кВт]																			

#### Aксессvары

Если вы обнаружили какие-либо отклонения, повреждения и т.д., свяжитесь с вашим поставшиком.

Подготовка
инструментов
и запасных
частей
Установка

Подготовка инструментов и частей зависит от способа использования частотного преобразователя.

По необходимости подготовьте оборудование и запасные части.


Для долгосрочной и эффективной эксплуатации преобразователя, устанавливайте его в подходящих для этого местах, соблюдая правильность установки, оставляя достаточное пространство вокруг.

#### Подключение


Подсоедините питание, двигатель и эксплуатационные (управляющие) сигналы к клеммной колодке. Имейте в виду, что неправильное подсоединение может повредить частотный преобразователь и периферийные устройства. Допускается параллельное подключение нескольких двигателей в скалярном режиме V/F, при условии, что суммарный потребляемый ток двигателей не превышает номинальный ток частотного преобразователя.

### 1.2 Описание изделия

• Внешний вид

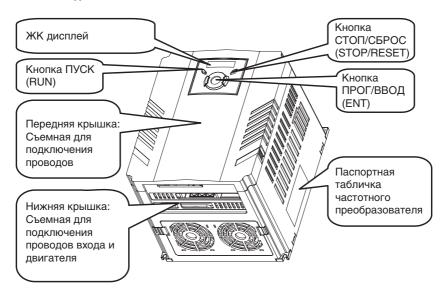


Вид изнутри, передняя крышка снята.
 Подробнее см. "1.3 Сборка и разборка изделия".

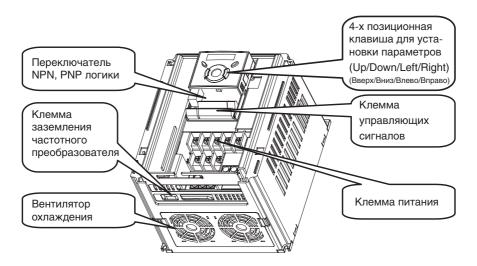




## 1.3 Сборка и разборка изделия

 Для снятия передней крышки: одновременно слегка нажмите зазубренные края и потяните наверх.

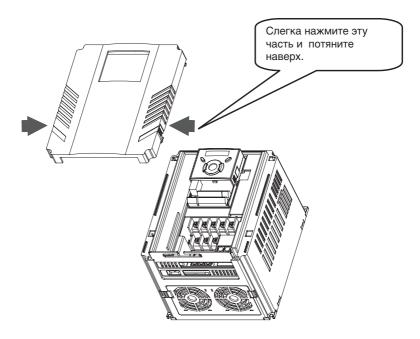

Для смены вентилятора частотного преобразователя:
 Слегка нажмите оба края нижней крышки и потяните на себя.

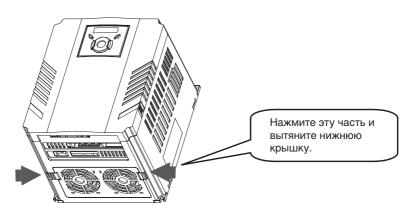

# Для заметок




# ГЛАВА 2. УСТАНОВКА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ


### 2.1 Меры предосторожности при установке

# **Л** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Бережно обращайтесь с частотным преобразователем для предотвращения повреждения пластмассовых компонентов. Не берите частотный преобразователь за переднюю крышку во избежание его падения.
- Устанавливайте частотный преобразователь в местах, защищенных от вибрации (5,9 м/с² или менее).
- Устанавливайте прибор в местах, где температура находится в пределах допустимого диапазона (-10 – 50°C).

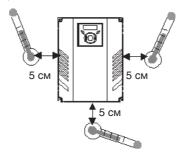


- Частотный преобразователь сильно нагревается во время работы. Устанавливать частотный преобразователь необходимо на невоспламеняющихся поверхностях.
- Устанавливайте частотный преобразователь на гладкой и ровной поверхности в вертикальным (прямом положении) для обеспечения рассеивания тепла. В этих целях оставьте достаточно свободного места вокруг прибора.

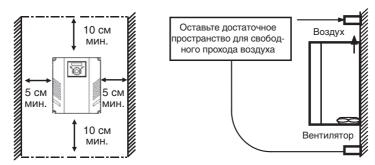


- Защищайте прибор от воздействия влажности и прямого солнечного света.
- Не устанавливайте частотный преобразователь в местах, где возможно воздействие водных капель, масляного тумана, пыли и т.д. Устанавливать частотный преобразователь следует в чистых местах или внутри «полностью герметичной» панели.

- При установке двух или более частотных преобразователей, или если вентилятор охлаждения установлен на панели, частотные преобразователи и вентилятор должны быть установлены в надлежащем положении для соблюдения необходимого температурного режима.
- Частотный преобразователь следует надежно крепить при помощи винтов или болтов.



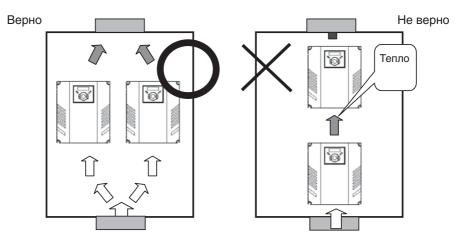


**Примечание:** следует уделить внимание правильности установки частотных преобразователей и вентиляторов на панели, в плане обеспечения рассеивания тепла.

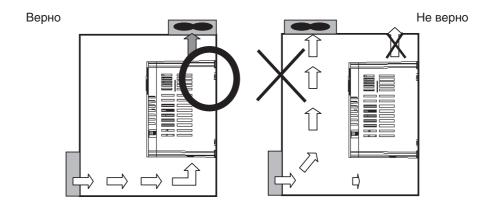




## 2.2 Габаритные размеры

SV004IG5A-1 SV004iG5A-2 / SV008iG5A-2 SV004iG5A-4 / SV008iG5A-4

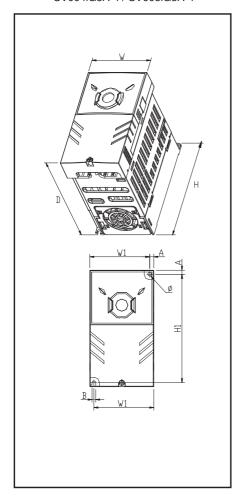



SV008IG5A-1 SV015iG5A-2 / SV015iG5A-4

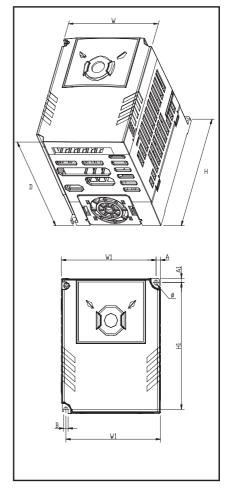

SV015iG5A-1 SV022iG5A-2 / SV037iG5A-2 / SV040iG5A-2 SV022iG5A-4 / SV037iG5A-4 / SV040iG5A-4

SV055iG5A-2 / SV075iG5A-2 SV055iG5A-4 / SV075iG5A-4

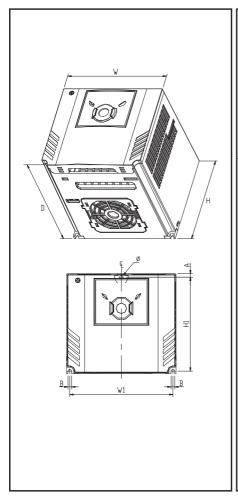

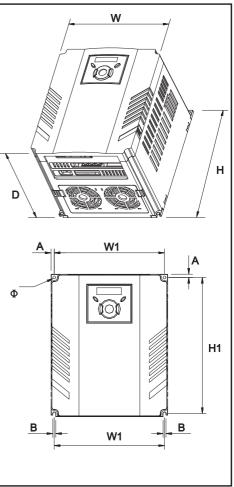




SV110iG5A-2 / SV150iG5A-2 SV110iG5A-4 / SV150iG5A-4

W


SV185iG5A-2 / SV220iG5A-2 SV185iG5A-4 / SV220iG5A-4

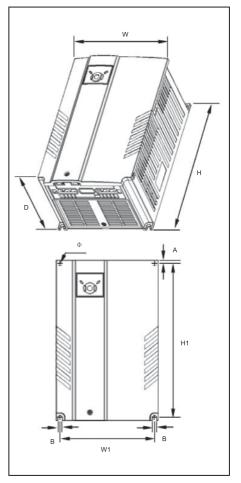

Модель	[кВт]	W [MM]	W1 [MM]	Н [мм]	H1 [мм]	D [мм]	Φ	А [мм]	В [мм]	[Kr]
SV004iG5A-1	0.4	70	65.5	128	119	130	4.0	4.5	4.0	0.76
SV008iG5A-1	0.75	100	95.5	128	120	130	4.5	4.5	4.5	1.12
SV015iG5A-1	1.5	140	132	128	120.5	155	4.5	4.5	4.5	1.84
SV004iG5A-2	0.4	70	65.5	128	119	130	4.0	4.5	4.0	0.76
SV008iG5A-2	0.75	70	65.5	128	119	130	4.0	4.5	4.0	0.77
SV015iG5A-2	1.5	100	95.5	128	120	130	4.5	4.5	4.5	1.12
SV022iG5A-2	2.2	140	132	128	120.5	155	4.5	4.5	4.5	1.84
SV037iG5A-2	3.7	140	132	128	120.5	155	4.5	4.5	4.5	1.89
SV040iG5A-2	4.0	140	132	128	120.5	155	4.5	4.5	4.5	1.89
SV055iG5A-2	5.5	180	170	220	210	170	4.5	5.0	4.5	3.66
SV075iG5A-2	7.5	180	170	220	210	170	4.5	5.0	4.5	3.66
SV110iG5A-2	11.0	235	219	320	304	189.5	7.0	8.0	7.0	9.00
SV150iG5A-2	15.0	235	219	320	304	189.5	7.0	8.0	7.0	9.00
SV185iG5A-2	18.5	260	240	410	392	208.5	10.0	10.0	10.0	13.3
SV220iG5A-2	22.0	260	240	410	392	208.5	10.0	10.0	10.0	13.3
SV004iG5A-4	0.4	70	65.5	128	119	130	4.0	4.5	4.0	0.76
SV008iG5A-4	0.75	70	65.5	128	119	130	4.0	4.5	4.0	0.77
SV015iG5A-4	1.5	100	95.5	128	120	130	4.5	4.5	4.5	1.12
SV022iG5A-4	2.2	140	132	128	120.5	155	4.5	4.5	4.5	1.84
SV037iG5A-4	3.7	140	132	128	120.5	155	4.5	4.5	4.5	1.89
SV040iG5A-4	4.0	140	132	128	120.5	155	4.5	4.5	4.5	1.89
SV055iG5A-4	5.5	180	170	220	210	170	4.5	5.0	4.5	3.66
SV075iG5A-4	7.5	180	170	220	210	170	4.5	5.0	4.5	3.66
SV110iG5A-4	11.0	235	219	320	304	189.5	7.0	8.0	7.0	9.00
SV150iG5A-4	15.0	235	219	320	304	189.5	7.0	8.0	7.0	9.00
SV185iG5A-4	18.5	260	240	410	392	208.5	10.0	10.0	10.0	13.3
SV220iG5A-4	22.0	260	240	410	392	208.5	10.0	10.0	10.0	13.3



### 2.3 Подключение клемм

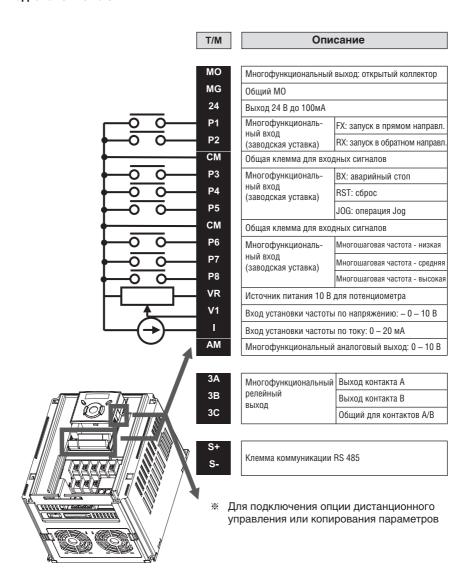


#### \* Подключение. Мощность (0,4 - 7,5 кВт) 3-х фазный для входа s вход напряжения напряжения питания В1 Клеммы Тормозной подсоерезистор динения В2 резистора U Клеммы Двига подсое-٧ динения тель O G двигаw теля Земля Входное напряж. 220 В (одна фаза). Подключать на клеммы R, T (0,4 - 1,5 кВт). \* Подключение. Мощность (11,0 - 22,0 кВт) R(L1) Клеммы 3-х фазный для входа вход S(L2) напрянапряжения жения T(L3) питания Клеммы P1(+) Дроссель подсоединения В1 Oυ резистора/ Тормозной дросселя В2 резистор (L2)Клеммы звена ПТ N(-) (L3) Клеммы подсое-Двига N(-) ٧ динения двига-W тепя

G

Земля




### 2.4 Спецификация подключения силовых клемм

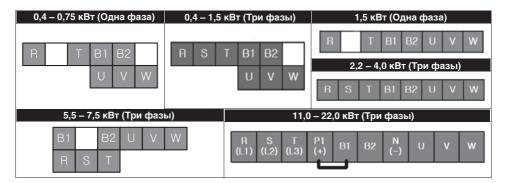

						овод иления	Размер винта	Момент затяжки винта
	мм <sup>2</sup>	AWG	мм <sup>2</sup>	AWG	мм <sup>2</sup>	AWG		(кгс*см <sup>2</sup> )
SV004iG5A-1	2	14	2	14	3.5	12	M3.5	10/8.7
SV008iG5A-1	2	14	2	14	3.5	12	M3.5	10/8.7
SV015iG5A-1	2	14	2	14	3.5	12	M4	15/13
SV004iG5A-2	2	14	2	14	3.5	12	M3.5	10/8.7
SV008iG5A-2	2	14	2	14	3.5	12	M3.5	10/8.7
SV015iG5A-2	2	14	2	14	3.5	12	M3.5	10/8.7
SV022iG5A-2	2	14	2	14	3.5	12	M4	15/13
SV037iG5A-2	3.5	12	3.5	12	3.5	12	M4	15/13
SV040iG5A-2	3.5	12	3.5	12	3.5	12	M4	15/13
SV055iG5A-2	5.5	10	5.5	10	5.5	10	M5	32/28
SV075iG5A-2	8	8	8	8	5.5	10	M5	32/28
SV110iG5A-2	14	6	14	6	14	6	M6	30.7/26.6
SV150iG5A-2	22	4	22	4	14	6	M6	30.7/26.6
SV185iG5A-2	30	2	30	2	22	4	M8	30.6/26.5
SV220iG5A-2	38	2	30	2	22	4	M8	30.6/26.5
SV004iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M3.5	10/8.7
SV008iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M3.5	10/8.7
SV015iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15/13
SV022iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15/13
SV037iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15/13
SV040iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15/13
SV055iG5A-4	3.5	12	2	14	3.5	12	M5	32/28
SV075iG5A-4	3.5	12	3.5	12	3.5	12	M5	32/28
SV110iG5A-4	5.5	10	5.5	10	8	8	M5	30.7/26.6
SV150iG5A-4	14	6	8	8	8	8	M5	30.7/26.6
SV185iG5A-4	14	6	8	8	14	6	M6	30.6/26.5
SV220iG5A-4	22	4	14	6	14	6	M6	30.6/26.5

<sup>\*</sup> Снимите 7 мм изоляции провода в случае, если кольцевой зажим не используется для подсоединения питания.



# **ВНИМАНИЕ**

- Используйте рекомендуемый момент затяжки при закреплении клемм винтами.
   Ослабленные винты могут привести к короткому замыканию и неисправности.
   Чрезмерная затяжка может повредить клеммы и вызвать короткое замыкание, или привести к поломке.
- Используйте медные провода с номинальными характеристиками 600 В, 75 °С и выше.
- Когда питание отключено после эксплуатации изделия, следует подождать не менее 10 минут после выключения светодиодного дисплея до начала работы с частотным преобразователем.
- Подача напряжения на выходные клеммы U, V и W приводит к внутреннему повреждению частотного преобразователя.
- Используйте кабельные наконечники с изоляцией при подключении питания и двигателя.
- Не оставляйте фрагментов провода внутри частотного преобразователя.
   Фрагменты провода могут вызвать сбои в работе, поломки и некорректную работу.
- Допускается параллельное подключение нескольких двигателей в скалярном режиме V/F, при условии, что суммарный потребляемый ток двигателей не превышает номинальный ток частотного преобразователя. При подключении более одного двигателя к частотному преобразователю, общая длина проводов должна быть менее 200 м. Не использовать трежжильный кабель при больших расстояниях. Из-за увеличенной характеристики утечки между проводами может сработать функция защиты от перегрузки, или произойти поломка оборудования.

Длина между частотным преобразователем и двигателем	менее	менее	более
	50 м	100 м	100 м
Допустимая частота ШИМ	менее 15 кГц	менее 5 кГц	менее 2,5 кГц

(Для частотных преобразователей с мощностью двигателя менее 3,7 кВт длина провода должна быть не более 100 м.)

- Не замыкайте клеммы В1 и В2. Замыкание клемм может привести к внутреннему повреждению частотного преобразователя.
- Не подключайте конденсатор для повышения коэффициента мощности, ограничитель перенапряжений, или фильтр помех на выход частотного преобразователя. Подобные действия могут повредить эти компоненты.

### ВНИМАНИЕ!

#### Питание должно быть подключено к клеммам R, S, и T.

Подсоединение питания к клеммам U, V и W приводит к внутренним повреждениям частотного преобразователя. Соблюдение фаз необязательно.


#### Двигатель должен быть подсоединен к клеммам U. V и W.

Если движение в прямом направлении (FX) ВКЛ, двигатель должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны выходного вала. Если двигатель вращается в противоположном направлении, поменяйте местами провода, подключенные к клеммам U и V.



# **ВНИМАНИЕ**


- Используйте специальный 3 тип метода заземления (полное сопротивление относительно земли: менее 10 Ом) для частотных преобразователей класса 230 В.
- Используйте специальный 3 тип метода заземления (полное сопротивление относительно земли: менее 10 Ом) для частотных преобразователей класса 460 В.
- Используйте специальную клемму заземления для заземления частотного преобразователя. Не использовать винты корпуса или каркаса и т.п. для заземления.

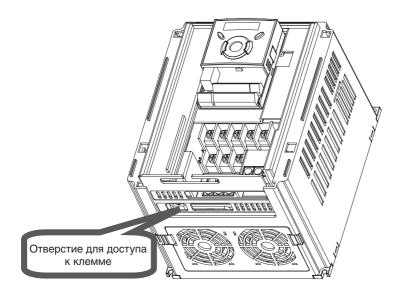

- Примечание: Процедура заземления:
  - 1. Снимите переднюю крышку.
  - 2. Подсоедините провод заземления к клемме заземления через кабель, как показано на рисунке выше. Установив отвертку в вертикальном положении, плотно затяните винт.
- Примечание: Инструкции по проведению работ по заземлению:

Мощность		Класс 200	) B	Мощность	Класс 400 В		
преобразо <del>-</del> вателя	Размер провода	Винт клеммы	Метод заземления	преобразо <del>-</del> вателя	Размер провода	Винт клеммы	Метод заземления
0,4 – 4,0 кВт	3,5 мм <sup>2</sup>	МЗ		0,4 – 4,0 кВт	2 мм <sup>2</sup>	МЗ	
5,5 – 7,5 кВт	5,5 мм <sup>2</sup>	M4	Тип 3	5,5 – 7,5 кВт	3,5 мм <sup>2</sup>	M4	Специальный
11 – 15 кВт	14 мм <sup>2</sup>	M5		11 – 15 кВт	8 мм <sup>2</sup>	M5	тип 3
18,5 – 22 кВт	22 мм <sup>2</sup>	M6		18,5 – 22 кВт	14 мм <sup>2</sup>	M5	

## 2.5 Кабели и крепеж клемм управления



T/M	Описание клеммы	Одинар- ный	ровода (мм <sup>2</sup> ) Витой провод	Размер винта	Момент (Нм)	Характеристики
P1-P8	Многофункциональные входы Т/М 1-8	провод 1.0	1.5	M2.6	0.4	
CM	Общая клемма входных сигналов	1.0	1.5	M2.6	0.4	
VR	Источник питания для внешнего потенциометра	1.0	1.5	M2.6	0.4	Выходное напряжение: 12 В Макс. выходной ток: 100 мА Потенциометр: 1 — 5 кОм
V1	Задание частоты 0 —10 В вход по напряжению	1.0	1.5	M2.6	0.4	Макс. напряжение на входе: вход -10 В ~ — +10 В
I	Задание частоты 0 — 20 мА вход по току	1.0	1.5	M2.6	0.4	Вход: 0—20 мА Внутренний резистор: 250 Ом
AM	Многофункциональный аналоговый выход	1.0	1.5	M2.6	0.4	Макс. напряжение на выходе: 11 В Макс. ток на выходе: 10 мА
МО	Многофункциональный выход (тип открытый коллектор)	1.0	1.5	M2.6	0.4	Менее 26 В =, 100 мА
MG	Клемма заземления для внешнего источника питания	1.0	1.5	M2.6	0.4	
24	Внутренний источник питания, 24В	1.0	1.5	M2.6	0.4	Макс. ток на выходе: 100 мА
3A	Многофункциональный релейный выход Контакт А	1.0	1.5	M2.6	0.4	менее 250В АС~, 1А
3B	Многофункциональный релейный выход Контакт В	1.0	1.5	M2.6	0.4	менее 30В DC =, 1А
3C	Общий для многофункциональных реле	1.0	1.5	M2.6	0.4	

**Примечание 1.** Соединяйте провода управления на расстоянии не менее 15 см от клемм управления. В противном случае, они будут мешать установке передней крышки.

**Примечание 2.** Используйте медные провода с номинальными характеристиками 600 B,  $75~^{0}\text{C}$  и выше.


**Примечание 3.** Используйте рекомендуемый момент затяжки при закреплении клемм винтами.


**Примечание 4.** Если вы используете источник питания (24 В) для клемм многофункцио-нального входа (Р1 – Р8), клеммы будут активны при напряжении выше 12 В. Следует контролировать, чтобы напряжение не падало ниже 12 В.




# 2.6 Выбор PNP/NPN логики для сигнальных входов

1 . При использовании питания 24B DC = внутри частотного преобразователя [NPN]

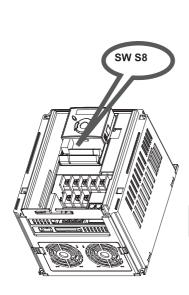

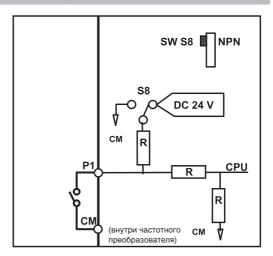

2 . При использовании внешнего питания постоянного тока 24B DC = [PNP]

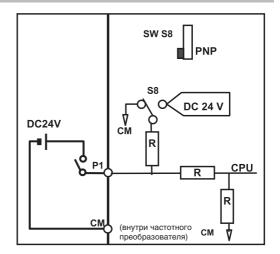

# Для заметок



### ГЛАВА 3. КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

## 3.1 Конфигурация периферийного оборудования

Для работы преобразователя необходимы описанные ниже устройства. Периферийные устройства должны быть правильно выбраны и подключены. Неправильное подключение и неверно выбранная конфигурация системы могут привести к неправильной работе преобразователя, уменьшению его срока службы, а в худшем случае к повреждению. Пожалуйста, обращайтесь с преобразователем точно в соответствии с информацией, представленной в соответствующих главах, особое внимание уделяйте инструкциям и



# 3.2 Рекомендация по выбору автоматических выключателей и контакторов

Частотный преобразо- ватель	MCCB LS	МС
004iG5A-1	TD125U,EBs33	GMC-9
008iG5A-1	TD125U,EBs33	GMC-9
015iG5A-1	TD125U,EBs33	GMC-12
004iG5A-2	TD125U,EBs33	GMC-9
008iG5A-2	TD125U,EBs33	GMC-9
015iG5A-2	TD125U,EBs33	GMC-12
022iG5A-2	TD125U,EBs33	GMC-18
037iG5A-2	TD125U,EBs33	GMC-32
040iG5A-2	TD125U,EBs33	GMC-32
055iG5A-2	TD125U,EBs53	GMC-40
075iG5A-2	TD125U,EBs53	GMC-50
110iG5A-2	TD125U,EBs53	GMC-65
150iG5A-2	TD125U,EBs53	GMC-100
185iG5A-2	TS250U,EBs53	GMC-100
220iG5A-2	TS250U,EBs53	GMC-125

Частотный преобразо- ватель	MCCB LS	МС
004iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-9
008iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-9
015iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-9
022iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-12
037iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-18
040iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-22
055iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-32
075iG5A-4	TD125U,EBs33	GMC-32
110iG5A-4	TD125U,EBs53	GMC-40
150iG5A-4	TD125U,EBs53	GMC-50
185iG5A-4	TD125U,EBs53	GMC-65
220iG5A-4	TD125U,EBs53	GMC-65

### Примечание:

- 1) Пропускная способность выключателей должна быть в 1,5 2 раза больше от номинального выходного тока.Следует контролировать, чтобы напряжение не падало ниже 12 В.
- 2) Используйте МССВ выключатели для срабатывания во время перегрева частотного преобразователя.
- 3) При использовании контактора в однофазном частотном преобразователе используйте клеммы R и T.



### 3.3 Рекомендация по выбору дросселей

Частотный	Предохрани	гель на входе	Дроссель	Дроссель
преобразователь	Ток (А)	Напряжние (В)	переменного тока	постоянного тока
004iG5A-1	10 A	600 B	4.20 мГн, 3.5А	-
008iG5A-1	10 A	600 B	2.13 мГн, 5.7А	-
015iG5A-1	15 A	600 B	1.20 мГн, 10А	
004iG5A-2	10 A	600 B	4.20 мГн, 3.5А	
008iG5A-2	10 A	600 B	2.13 мГн, 5.7А	
015iG5A-2	15 A	600 B	1.20 мГн, 10А	-
022iG5A-2	25 A	600 B	0.88 мГн, 14А	-
037iG5A-2	30 A	600 B	0.56 мГн, 20А	-
040iG5A-2	30 A	600 B	0.56 мГн, 20А	-
055iG5A-2	30 A	600 B	0.39 мГн, 30А	-
075iG5A-2	50 A	600 B	0.28 мГн, 40А	-
110iG5A-2	70 A	600 B	0.20 мГн, 59 А	0.74 мГн, 56 А
150iG5A-2	100 A	600 B	0.15 мГн, 75 А	0.57 мГн, 71 А
185iG5A-2	100 A	600 B	0.12 мГн, 96 А	0.49 мГн, 91 А
220iG5A-2	125 A	600 B	0.10 мГӊ 112 А	0.42 мГн, 107 А
004iG5A-4	5 A	600 B	18.0 мГн, 1.3А	-
008iG5A-4	10 A	600 B	8.63 мГн, 2.8А	-
015iG5A-4	10 A	600 B	4.81 мГн, 4.8А	-
022iG5A-4	10 A	600 B	3.23 мГн, 7.5А	-
037iG5A-4	20 A	600 B	2.34 мГн, 10А	-
040iG5A-4	20 A	600 B	2.34 мГн, 10А	-
055iG5A-4	20 A	600 B	1.22 мГн, 15А	-
075iG5A-4	30 A	600 B	1.14 мГн, 20А	-
110iG5A-4	35 A	600 B	0.81 мГн, 30 А	2.76 мГн, 29 А
150iG5A-4	45 A	600 B	0.61 мГн, 38 А	2.18 мГн, 36 А
185iG5A-4	60 A	600 B	0.45 мГн, 50 А	1.79 мГн, 48 А
220iG5A-4	70 A	600 B	0.39 мГн, 58 А	1.54 мГн, 55 А

#### • Короткое замыкание

«Подходит для использования только в цепях, скорость нарастания тока которых составляет не более 65 кА. Максимальное напряжение, подаваемое на устройства, -240 В или 480 В».

#### • Предохранители при коротком замыкании.


Используйте входные предохранители и UL переключатели (выключатели) класса Н или RK5. Для номинальных значений тока и напряжения для предохранителей и выключателей см. таблицу, приведенную выше.

# Для заметок



# ГЛАВА 4. Программирование при помощи клавиатуры / Управление

# 4.1 Описание пульта управления

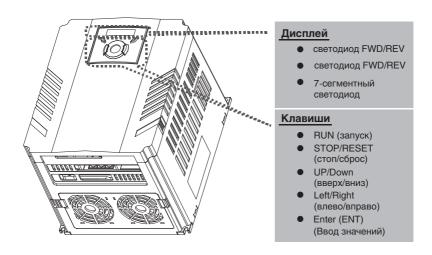

Дисплей			
FWD	Горит при запуске в прямом направлении		
REV	Горит при запуске в обратном направлении	Мигает при	
RUN	Горит во время работы	возникновении ошибки	
SET	Горит при установке параметров		
7-сегментный	Отображает состояние работы и информацию о параметрах		

Кла	виши				
RUN	١	Используется для подачи стартовой команды			
STOP/RESET		STOP: команда останова во время работы, RESET: команда сброса при возникновении ошибки			
<b>A</b>	UP	Используется для изменения номера или увеличения значения параметра			
•	Down	Используется для для изменения номера или уменьшения значения параметра			
•	Left	Используется для перехода к другой группе параметров или перемещения курсора влево для изменения значения параметра			
•	Right	Используется для перехода к другой группе параметров или перемещения курсора вправо для изменения значения параметра			
•	ENT	Используется для просмотра значения параметров или сохранения измененного значения параметра			


# 4.2 Отображение буквенно-цифровых символов на световой панели

רו וו	0	R	Α	Ę,	K	11	U
1	1	5	В	1	L	1_1	V
2	2	<u></u>	С	,,	M	11	W
3	3	ri i	D	ū	N	4	X
4	4	E	E	i,	0	4	Υ
5	5	F	F	P	Р	1 - 1	Z
5	6	<u> </u> -	G	4	Q		
7	7	H	Н	,-	R		
8	8	;	ı	5	S		
9	9		J	7	Т		



### 4.3 Группы параметров


 В серии SV-iG5A все параметры разделены на 4 группы. Название групп и их описание приведены в таблице.

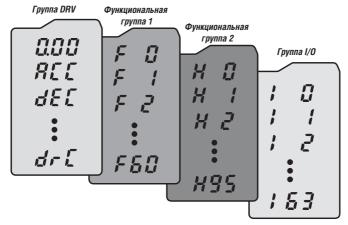

Группа DRV	Базовые параметры, такие как: заданная частота, установленное время разгона/торможения.
Функциональная группа 1	Основные функциональные параметры настройки выходной частоты и выходного напряжения.
Функциональная группа 2	Дополнительные функциональные параметры: ПИД - управление, набор параметров для 2-го двигателя и т.п.
Группа І/О	Параметры установки для многофункциональных входов и выходов

#### • Переход в другую группу параметров

Изменение группы параметров с помощью кнопок Right, Left возможно, если на индикаторе установлен номер первого параметра группы. Примеры изменения показаны на приведенных ниже рисунках.

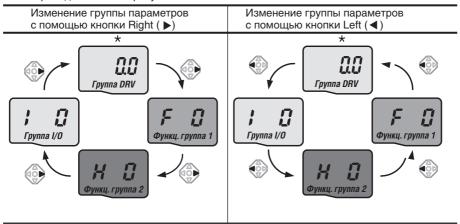


<sup>\*</sup> Заводская установка параметра «Заданная частота» равна 0.0 (первый параметр группы DRV).

• Как переходить от одной группы к другой при 1-ом коде каждой группы

1		<b>Код первого параметра группы DRV - "0.0"</b> индицируется при подаче напряжения питания Нажмите кнопку Right (▶) для перехода в Функциональную группу 1.
2	F	<b>Код первого параметра Функциональной группы 1 - "F 0"</b> индицируется при переходе в Функциональную группу 1 Нажмите кнопку Right ( ▶) для перехода в Функциональную группу 2.
3	(H I)	<b>Код первого параметра Функциональной группы 2 - "H 0"</b> индицируется при переходе в Функциональную группу 2 Нажмите кнопку (►) для перехода в группу ВХОД/ВЫХОД (группа I/O).
4		<b>Код первого параметра группы I/O - "I 0"</b> индицируется при переходе в группу ВХОД/ВЫХОД Нажмите кнопку Right (▶) для возврата в группу DRV.
5		Возврат к Первому параметру группы DRV - "0.0".

- ♣ При нажатии кнопки Left (◄) изменение групп происходит в порядке от п. 5 к п. 1.
- Возврат к первому параметру группы

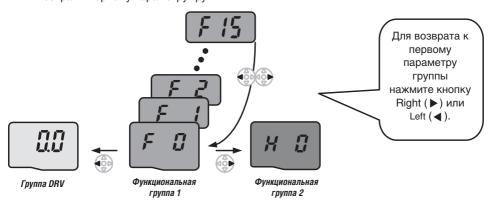

Пример перехода от параметра F 15 Функциональной группы 1 к Функциональной группе 2

1	F 15	Нажмите кнопку Left (◀) или Right (▶). После нажатия кнопки произойдет переход к первому параметру Функциональной группы 1.
2	F	На индикаторе горит код первого параметра Функциональной группы 1 Нажмите кнопку Right (▶).
3	H I	На индикаторе горит код первого параметра Функциональной группы 2 - "H 0".



# 4.4 Переход к требуемому параметру внутри группы

• Переход к параметру группы DRV.

	1		На индикаторе – код первого параметра группы DRV "0.0", нажмите кнопку Up (▲).
	2	SEE	На индикаторе – код второго параметра группы DRV "ACC", нажмите кнопку Up (▲).
@ dri	3	dEL	На индикаторе – код третьего параметра группы DRV "dEC", нажмайте кнопку Up (▲) до тех пор, пока не появиться код последнего параметра группы DRV.
ALL O	4	dr[	На индикаторе – код последнего параметра группы DRV "dEC", нажмите кнопку (▲).
COOL TOWN	5		На индикаторе – код первого параметра группы DRV.
i pyiiia unv	* V	Іспользуйте кн	опку Down ( <b>▼</b> ) для действий в обратном порядке.

### • Переход к параметру.



 Для Функциональной группы 2 и группы I/O прямой переход к параметру осуществляется аналогично.

#### • Навигация между кодами параметров внутри группы

Пример. Переход от кода параметра "F 1" к коду параметра "F 15" Функциональной группы 1.



**Примечание:** Некоторые параметры недоступны, т.к. они являются настройками функций, которые в данное время отключены. При активизации данных функций все параметры, связанные с их настройкой, становятся доступными.


Например, когда Параметр F24 [Ограничение частоты] установлен в "О" (Нет), параметры F25 [Нижний предел частоты] и F26 [Верхний предел частоты] невидимы и недоступны. Если установить параметр F24 в "1" (Да), параметры F25 и F26 становятся доступными.



## 4.5 Установка параметров

#### • Изменение значений параметров в Группе DRV

Изменение времени разгона с 5,0 до 16,0 секунд

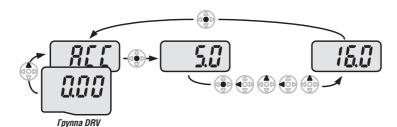

1		На индикаторе код первого параметра "0.00", нажмите кнопку Up (▲) для перехода к следующему параметру.
2		<ul> <li> На индикаторе – код второго параметра АСС [Время разгона].</li> <li> Нажмите кнопку Ent (●) для просмотра значения параметра.</li> </ul>
3		Текущее значение – 5.0, курсор находится на разряде 0. Нажмите кнопку Left (◀) для перемещения курсора влево.
4	5.0	Курсор находится на разряде <b>5</b> (на дисплее <b>5</b> .0). Нажмите кнопку Up (▲ ).
5	<b>5.</b> 4	Значение параметра стало 6.0 Нажмите кнопку Left (◀) для перемещения курсора влево.
6		На индикаторе – <b>0</b> 6.0. Курсор находится на разряде <b>0</b> в <b>0</b> .60. Нажмите кнопку Up (▲).
7		<ul> <li> На индикаторе – 16.0.</li> <li> Нажмите кнопку Ent (●) для ввода значения.</li> <li> Значение 16.0 мигает.</li> <li> Нажмите кнопку (●) еще раз для перехода к коду параметра.</li> </ul>
8		На индикаторе код параметра – АСС. Время разгона изменено с 5 до 16 секунд.

В шаге 7, нажатие кнопок Left (◀) или Right (▶) во время мигания значения 16.0 отменяет изменение параметра.

**Примечание.** Нажатие кнопок Left (◀) / Right (▶) / Up (▲) / Down (▼), пока мигает курсор, прекращает изменение значения параметра.

Нажатие кнопки Ent (●) в данном положении ввдит значение в память.

#### • Установка частоты

Установка заданной частоты в 30,05 Гц в группе DRV




1		На индикаторе код первого параметра группы DRV - "0.00", нажмите кнопку Ent (●) один раз.
2		<ul> <li>Курсор находится на втором нуле 0 (в 0.00).</li> <li>Нажимайте кнопку Up (▲) до тех пор, пока не появится цифра 5.</li> </ul>
3	[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	Нажмите кнопку Left (◀) один раз.
4		<ul> <li>Курсор находится на первом нуле 0 (в 0.00).</li> <li>Нажмите кнопку Left (◀) один раз.</li> </ul>
5		Нажмите кнопку Left (◀) один раз.
6		На индикаторе - <b>0</b> 0.0, курсор находится на первом <b>0</b> и реальное значение параметра - <b>0</b> 0.05.
7	<b>3</b> nns	Нажимайте кнопку Up (▲) до появления цифры 3.
8	3005	Нажмите кнопку Ent (●) 30.0 мигает Нажмите Ent (●) Заданная частота 30.05 Гц установится после того, как индикатор прекратит мигать.

- Серия SV-iG5A использует 4-х разрядный индикатор. Однако, с помощью кнопок Left (◄)/Right (►) возможен просмотр значений с большей разрядностью.
- В шаге 7, нажатие кнопок Left (◄) или Right (►), пока мигает значение, отменяет изменение параметра.



#### • Изменение значений параметров группы I/O

Изменение значения параметра F 28 с 2 до 5.

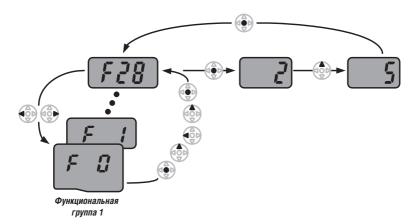


1		На индикаторе код параметра F0, нажмите кнопку Ent (●).
2		Проверьте текущее значение параметра F0. Установите значение 8 путем нажатия кнопки Up (▲).
3		На индикаторе значение <b>8</b> , нажмите кнопку Left (◀) один раз .
4		Курсор находится на разряде <b>0</b> в <b>0</b> 8. Нажимайте кнопку Up (▲ ) до значения <b>2</b> .
5		На индикаторе <b>2</b> 8. Нажмите кнопку Ent (●).
6	F 28	На индикаторе код параметра <b>F 28</b> Нажмите кнопку Ent (●) для просмотра значения параметра.
7		На индикаторе <b>2</b> . Нажимайте кнопку Up (▲) до значения <b>5</b> .
8	5	Нажмите кнопку Ent (●).
9	F 28	После того, как закончит мигать значение параметра "5" на индикаторе код параметра - F28. Изменение значения параметра завершено Нажмите кнопку Left ( ◀) или Right (▶) для перехода к первому параметру группы.
10	FB	На индикаторе - <b>F0</b> .

♣ Аналогично устанавливаются параметры Функциональной группы 2 и группы I/O.

## 4.6 Мониторинг рабочего состояния

• Просмотр действующего значения выходного тока

Просмотр действующего значения выходного тока в группе DRV

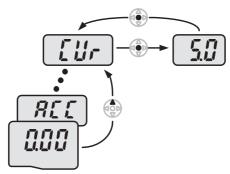

Группа DRV


1		На индикаторе код первого параметра группы DRV – [0.00], нажимайте кнопку Up (▲) или Down (▼) до появления кода [CUr].
2		<ul> <li>Данный параметр содержит текущее значение выходного тока.</li> <li>Нажмите кнопку Ent (●) для просмотра значения.</li> </ul>
3	5.00	Текущее значение выходного тока 5.0 А.
4		Нажмите кнопку Ent (●) для выхода На индикаторе код параметра.

♣ Другие параметры группы DRV, такие как "dCL" (Напряжение звена постоянного тока) или "vOL" (Выходное напряжение) могут быть просмотрены аналогично.




#### • Просмотр сообщений об ошибке

Как просматривать сообщения об ошибке в группе DRV

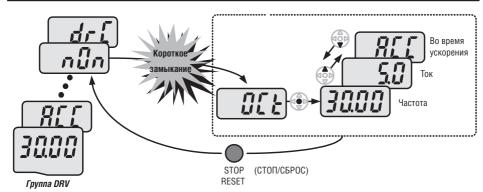

1		Это сообщение об ошибке «Короткое замыкание». Нажмите кнопку Ent (●).
2	3000	На индикаторе значение <b>выходной частоты</b> (30.0 Гц). Нажмите кнопку Up (▲) один раз.
3	5.0	На индикаторе значение выходного тока (на момент срабатывания защиты). Нажмите кнопку Up (▲) один раз.
4	REE.	На индикаторе режим работы. Ошибка произошла во время разгона. Нажмите кнопку STOP/RESET (стоп/сброс) один раз.
5	( nün	Ошибка "nOn" сброшена, информация о ней стерта.


#### При срабатывании более чем одной защиты

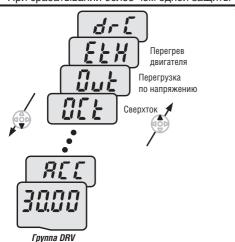

-. Максимально можно просмотреть информацию о трех сработавших защитах.

### • Установка параметров по умолчанию

Сброс параметров к заводским установкам осуществляется параметром Н93

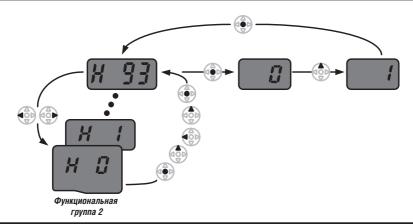


1		На индикаторе код параметра H0, нажмите кнопку Ent (●) один раз.
2		<ul><li> На индикаторе значение параметра Н0.</li><li> Увеличьте значение параметра до 3, нажимая кнопку Up (▲).</li></ul>
3		На индикаторе горит 3, нажмите кнопку Left ( ◀) один раз для перемещения курсора влево.
4		<ul> <li> На индикаторе – 03. Курсор находится на значении 0 в числе 03.</li> <li> Увеличьте цифру 0 до 9, нажимая кнопку Up (▲).</li> </ul>
5	77	На индикаторе – <b>9</b> 3. Нажмите кнопку Ent (●) один раз.
6	H 33	На индикаторе код параметра H93. Нажмите кнопку Ent (●) один раз.
7		Текущее значение параметра 0. Нажмите кнопку Up ( ▲). На индикаторе цифра 1.
8		Нажмите кнопку Ent (●) один раз.
9	H 33	<ul> <li> На индикаторе после окончания мигания код параметра H93.</li> <li>Все параметры сброшены к заводским установкам.</li> <li> Нажмите кнопку Left (◄) или Right (►).</li> </ul>
10	H	Возврат к коду первого параметра Н0.



### 4.7 Установка частоты и управление

**Предупреждение:** Перед использованием приведенных ниже инструкций сбросьте все параметры к заводским установкам. Возможны нежелательные результаты при изменении значений. В данном случае, сбросьте параметры к заводским установкам (см. стр. 8-31) и следуйте инструкциям.

_	• Задание скорости с пульта управления, внешние стартовые команды						
1		Подайте напряжение питания.					
2		На индикаторе – 0.00, нажмите кнопку Ent (●) один раз.					
3		Курсор находится на последнем разряде 0.0 <b>0</b> . Нажмите кнопку Left ( ◀ ) два раза.					
4		На индикаторе – <b>0</b> 0.00. Курсор находится на старшем разряде. Нажмите кнопку Up (▲).					
5		На индикаторе – 10.00. Нажмите кнопку Ent ( ●) один раз. 10.00 мигает. Нажмите кнопку Ent (●) один раз.					
6		После окончания мигания заданная частота равна <b>10.00</b> Гц Замкните клеммы Р1 (FX) и СМ.					
7	• 1000	Индикаторы RUN и FWD (прямое вращение) начинают мигать во время разгона, текущее значение выходной частоты индицируется на дисплее Когда заданная выходная частота 10 Гц достигнута, на индикаторе горит 10.00, горит индикатор FWD Разомкните клеммы Р1 (FX) и СМ.					
8	<u>، الثنت</u> ا،	Индикатор RUN мигает во время торможения, текущее значение выходной частоты индицируется на дисплее Когда достигается 0 Гц, индикаторы RUN и FWD гаснут, на дисплее индицируется заданная выходная частота 10.00.					

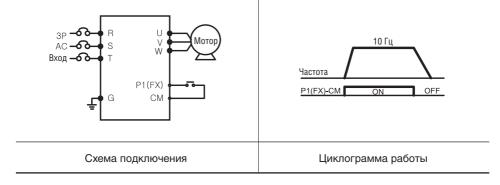

•	Задание частоты от потенциометра, внешние стартовые команды							
1		Подайте напряжение питани	ия.					
2	2 На индикаторе – 0.00. Нажмите кнопку Up (▲) 4 раза.							
3	Frq	На индикаторе код параметр Нажмите кнопку Ent (●) оди	ра <b>Frq</b> (источник задания скорости). ин раз.					
4		Текущее значение параметр Нажмите кнопку Up (▲) 3 ра	ра 0 (задание скорости с пульта управления). аза.					
5		Установив значение 3 (задак кнопку Ent (●) один раз.	ние скорости потенциометром), нажмите					
6	Frq	После того, как 3 закончит мигать, на индикаторе код параметра <b>Frq</b> Нажмите кнопку Down ( → ) 4 раза Установите значение 10.00 Гц вращая потенциометр от Max до Min в любом направлении.						
7	• 1000	Замкните клеммы Р1 (FX) и СМ (см. рисунок ниже) Индикаторы RUN и FWD мигают, на дисплее высвечивается текущее значение частоты При достижении 10 Гц на экране значение выходной частоты Разомкните клеммы Р1 (FX) и СМ.						
8	° IIIIO°	частоты.	исплее высвечивается текущее значение ре высвечивается значение заданной IN и FWD гаснут.					
	ЗР АС <b>-6</b> Вход <b>-6</b>	R U Motop S V W Y T V Y C C M	10 Гц Частота Р1(FX)-СМ ON OFF					
	Схе	ма подключения	Циклограмма работы					



• Задание частоты от потенциометра, стартовые команды с пульта управления

		лоты от потопционогра, отартовые к							
1		Подайте напряжение питания.							
2		На индикаторе – 0.00, нажмите кнопку Up (▲) 3 раза.							
3	На индикаторе код параметра drv (тип стартовых команд). Нажмите кнопку Ent ( ● ).								
4	На индикаторе – "1" (стартовые команды с пульта управления) Нажмите кнопку Down (▼) один раз.								
5									
6	D'r u	На индикаторе код параметра "dr Нажмите кнопку Up ( ▲).							
7	F-9	The manufacture of the manufactu							
8	На индикаторе "0" (задание скорости с пульта управления) Нажмите кнопку Up (▲) 3 раза.								
9	На индикаторе "3" (задание скорости потенциометром), нажмите кнопку Ent (●).								
10	После того, как "3" закончит мигать на индикаторе код параметра "Frq".								
11	Нажмите кнопку RUN (пуск) на пульте управления.								
12	°IIII°	Индикатор RUN мигает, на диспле Когда достигается 0 Гц, на диспле выходной частоты <b>10.00</b> . Индикатор	е отображается значение заданной						
	В								
		Схема подключения	Циклограмма работы						

## Для заметок



## ГЛАВА 5. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

• Группа DRV

<u>• 1</u>	Группа DRV								
Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон			Описание	Завод ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
0.00	A100	Выходная частота/ задание частоты	0 — 400 (Гц)	час Во Во вых Во реж Вег	анном параг тота. время остан время работ содная частс время много кима: Скоро ичина параг иее величині	0.00	да	7-1	
ACC	A101	[Время разгона]	0 – 6000			оскоростного	5.0	да	7-12
dEC	A102	[Время торможения]	(c)		ежима эти параметры служат как ремя разгона/ торможения 0.		10.0	да	7-12
drv	A103	[Тип стартовых	0 – 4	0	Клавиши F на пульте	RUN/Stop (Запуск/Стоп)	1	нет	7-8
		команд]		1	Клеммы	FX: вращение в прямом направлении RX: вращение в обратном направлении			7-8
				2	FX/RX	FX: команда ПУСК/СТОП RX: выбор направления вращения			
				3	Опция связ	и RS 485			7-9
				4	Опция связ	ви Field Bus <sup>1)</sup>			-
Frq	A104	[Источник	0 – 9	0	Цифровой	Пульт 1	0	нет	7-1
		задания скорости]		1	44-1	Пульт 2			7-1
		Скоростиј		3		V1 1: -10 – +10 (B)			7-2
				4		V1 2: 0 – +10 (В) Клемма I: 0 – 20 (мА)			7-3 7-4
				5	Анало-	Клемма V1: режим 1 + I			7-4
				6	ГОВЫЙ	Клемма V1: режим 2 + I			7-5
				7		Опция связи RS485			7-5
				8		Импульсный вход			7-6
				9	Опция связ	ви Field Bus <sup>1)</sup>			_
St1	A105	[Скорость 1]	0 — 400 (Гц)		Зада	ние Скорости 1 при скоростном режиме	10.00	да	7-7
St2	A106	[Скорость 2]	(- 4/			ние Скорости 2 при скоростном режиме	20.00	да	7-7
St3	A107	[Скорость 3]			много	ние Скорости 3 при скоростном режиме	30.00	да	7-7
CUr	A108	[Выходной ток]				ация о выходном токе реобразователя	-	-	9-1
rPM	A109	[Скорость вра- щения двиг.]			Показыв	вает скорость вращения двигателя	-	ı	9-1

<sup>1)</sup> Эта функция активируется при подключении опционального модуля Field Bus.

• Группа DRV

	рупп	арку							
Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/макс. диапазон		C	)писание	Заводские установки	Измене ние в работе	Стр.
dCL	A10A	[Напряжение звена ПТ]				пряжение звена постоян- бразователя	-	-	9-1
vOL	A10B	[Выбор производит потребитель]		3Н8	Этот параметр показывает выбранное значение в Н73 - (параметр для индикации)		vOL	-	9-2
				vC	L Выході	ное напряжение			
				PC	Or Выході	ная мощность			
				tΟ	r Момен	т вращения			
nOn	A10C	[Индикация сообщений об ошибке]				ошибок, частоту и яние во время ошибки	-	-	9-4
drC	A10D	[Выбор направления вращения	F, r	ко	- В примом паправлении		F	да	7-8
		двигателя]		F					
				r					
drv2	A10E	[Тип стартовых	0 – 4	0	О Пуск/останов с помощью клавиатуры		1	нет	8-24
		команд 2]		1	1 С помощью — клемм	FX: вращение в прямом направлении RX: вращение в обратном направлении			
				2		FX: команда пуск/стоп RX: выбор направления вращения			
				3	Опция связ	ви RS485 ви Field Bus <sup>3)</sup>			
Frq2 <sup>1)</sup>	A10F	[Источник	0 0	0		Устан. с клавиатуры 1			
	ATUF	задания скорости 2]	0 – 9	1	Цифровой	Устан. с клавиатуры 2	0	нет	8-24
				2		V1 1: -10 – +10 (B)			
				3	Анало-	V1 2: 0 – +10 (B)			
				4	ГОВЫЙ	Клемма I: 0 – 20 (мА)			
				5		Клемма V1: Режим 1 + I			
				6		Клемма V1: Режим 2 + I			
				7	Опция связ				
				8	Импульснь				
EE0)	4440	Votauonka	0 400 5	9	_	и Field Bus <sup>3)</sup>	0.00	0	8-11
rEF <sup>2)</sup>	A110	Установка стандарт- ного	0 – 400 Гц или	вί	Если Н58 установлен в 0, то измерения в Гц, если — как 1, то измерения в %. Если ед. изм. Гц, то Макс. частоту нельзя устанавливать свыше значения в пар.(F21). Если ед. изм. %, то 100% означает Мах частоту.		0.00	0	8-11
		значения ПИД- регулятора	0 – 100 %	не в г					
Fbk <sup>2)</sup>	A111	Значение обратной связи ПИД- регулятора		От ПИ Ес	ображает во 1Д-регулято	еличину обратной связи ра ановлен в 0, то измерения в установлен в 1	-	-	8-11

<sup>1)</sup> Высвечивается, когда один из многофункциональных входов 1-8 (I17-I24) установлен в «22».

<sup>2)</sup> Отображается, если Н49 (выбор ПИД регулятора) установлен в 1. 3) ОЭта функция активируется при подключении опционального модуля.



	РУНК	циональная	группа і					
Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/макс. диапазон		Описание	Заводские установки	Изменение в работе	Стр.
F 0	A200	[Переход к параметру]	0-71		реход к любому параметру: посредственный ввод его номера.	1	да	4-5
F 1	A201	[Запрет	0-2	0	Прямое/обратное вращение	0	нет	7-10
		направления		1	Прямое запрещено			
		вращения]		2	Реверс запрещен			
F 2	A202	[Характеристика разгона]		0	Линейная	0	нет	7-15
F 3	A203	[Характеристика торможения]		1	S-кривая			
F 4	A204	[Тип	0-3	0	Торможение	0	нет	7-20
		торможения]		1	Торможение постоянным током Выбег			
				3	Торможение двигателем			8-24
F 8	A208	[Частота вклю- чения тормоза постоянного тока]	0.1- 60 (Гц)	при жен пос	аметр определяет выходную частоту, достижении которой во время тормо- ия включается режим торможения тоянным током. иожет быть менее <b>F23</b> - [Старт. частота]	5.00	нет	8-1
F 9	A209	Время задерж- ки включения тормоза постоянного тока	0- 60 (c)	кот дос	раметр определяет время, через орое включается тормоз ПТ после этижения выходной частоты ночения тормоза постоянного тока.	0.1	нет	
F10	A20A	[Напряжение тормоза постоянного тока]	0-200 (%)	при реж Уста	аметр определяет напряжение, кладываемое к двигателю в данном киме. анавливается в процентах от Пар.Н33 — минальный ток двигателя].	50	нет	
F11	A20B	[Время тормо- жения постоян- ным током]	0-60 (c)		емя работы моза постоянного тока.	1.0	нет	
F12	A20C	[Напряжение торможения при пуске]	0- 200 (%)	при зап Уст	раметр определяет напряжение, икладываемое к двигателю перед уском. анавливается в процентах к Пар. 3 — [Номинальный ток двигателя].	50	нет	8-2
F13	A20D	[Время тормо- жения при пуске]	0 - 60 (c)	тор	раметр определяет время работы моза постоянного тока перед ртом.	0	нет	
F14	A20E	[Время намагни- чивания]	0 - 60 (c)	уст дви	раметр используется для ановки времени намагничивания игателя перед запуском в режиме кторного управления.	0.1	нет	8-15
F20	A214	[Jog скорость]	0 — 400 (Гц)	Jog He	раметр определяет скорость 1 режима. может быть больше Пар. F21— аксимальная частота].	10.00	да	8-3
EW -		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		_

<sup>□:</sup> Пар. F8 – F11 используются, если Пар F4 установлен «1» (Торможение постоянным током).

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон	Описание	Завод. уста- новки	Изменение в работе	Стр.
F21 <sup>1)</sup>	A215	[Максимальная частота]	40 – 400 (Гц)	Параметр ограничивает выходную частоту преобразователя. Это расчетная частота для разгона/торможения (См. Н70).	60.00	нет	7-21
				Внимание: выше значения макс. частоты может быть установлено только значение базовой частоты.			
F22	A216	[Номинальная частота]	30 – 400 (Гц)	В параметре устанавливается номинальная частота двигателя. (см. шильду).	60.00	нет	7-17
F23	A217	[Стартовая частота]	0.1 – 10 (Гц)	Частота, с которой преобразователь начинает работать. Это нижний предел частоты.	0.50	нет	7-21
F24	A218	[Ограничение частоты верхн./нижние]	0 – 1	Параметр определяет верхний/нижний пределы рабочих частот.	0	нет	7-21
F25	A219	[Верхнее ограничение частоты]	0 — 400 (Гц)	Параметр определяет верхний предел выходной частоты. Не может быть более Пар. F21 – [Максимальная частота]	60.00	нет	
F26	A21A	[Нижнее ограничение частоты]	0.1 – 400 (Гц)	Параметр определяет нижний предел выходной частоты. Не может быть более Пар. F25 – [Верхнее ограничение частоты] и менее Пар. F23 – [Стартовая частота].	0.50	нет	
F27	A21B	[Выбор старт. напряжения]	0 – 1	0         Ручной           1         Автоматический	0	нет	7-19
F28	A21C	[Стартовое напряжение при вращении в прямом направлении]	0 – 15 (%)	Параметр определяет стартовое напряжение при вращении в прямом направлении. Устанавливается в процентах к макс. выходному напряжению.	2	нет	7-19
F29	A21D	[Стартовое напряжение при вращении в обратном направлении]		Параметр определяет стартовое напряжение при вращении в обратном направлении. Устанавливается в процентах к макс. выходному напряжению.	2	нет	7-19

<sup>1):</sup> Если Н40 установлен, как 3 (бездатчиковое векторное управление), макс. частота устанавливается в интервале до 300 Гц.

<sup>2):</sup> Отображается, только когда параметр F24 (выбор верхней/нижней границы частоты) установлен как 1.



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/макс. диапазон		Описание	Заводские установки	Измене ние в работе	Стр.
F30	A21E	[Тип V/F —	0 – 2	0	{линейная}	0	нет	7-17
		характеристики]		1	{квадратичная}			7-17
				2	{специальная}			7-18
F31 <sup>1)</sup>	A21F	[Пользовательская V/F частота 1]	0 — 400 (Гц)	V/F-	т параметр используется , если характеристика установлена	15.00	нет	7-18
F32	A220	[Пользовательское V/F напряжение 1]	0 – 100 (%)	Знач	"2" (Пользовательская V/F) чение не может быть ановлено свыше чем в Пар. F21	25	нет	
F33	A221	[Пользовательская V/F частота 2]	0 — 400 (Гц)	_ [N	Максимальная частота]. ичина напряжения	30.00	нет	
F34	A222	[Пользовательское V/F напряжение 2]	0 – 100 (%)	Пар	анавливается в процентах от . H70 — [Номинальное	50	нет	
F35	A223	[Пользовательская V/F частота 3]	0 — 400 (Гц)	Вел	ряжение двигателя]. ичины параметров с меньшими	45.00	нет	
F36	A224	[Пользовательское V/F напряжение 3]	0 – 100 (%)	велі	ерами должны быть не более ичин параметров с большими ерами.	75	нет	
F37	A225	[Пользовательская V/F частота 4]	0 — 400 (Гц)			60.00	нет	
F38	A226	[Пользовательское V/F напряжение 4]	0 – 100 (%)			100	нет	
F39	A227	[Выходное напряжение]	40 – 110 (%)	велі Уста	ользуется для ограничения ичины выходного напряжения. анавливается в процентах к дному напряжению.	100	нет	7-18
F40	A228	[Режим экономии электроэнергии]	0 – 30 (%)	жен	аметр уменьшает выход. напря- ие в зависимости от статуса рузки.	0	да	8-17
F50	A232	[Электронное термореле]	0 – 1		аметр используется для иты двигателя от перегрева.	0	да	10-1

<sup>1:</sup> Установите F30 как 2 (Пользовательская V/F) для отображения этого параметра.

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/макс. диапазон	Описание	Заводские установки	Измене- ние в работе	Стр
<b>F51</b>	A233	[Величина тока в течение 1 мин]	50 – 200 (%)	Параметр определяет макс. допустимую величину выходного тока в течение 1 мин. Устанавливается в %-тах к Пар. Н33 – [Номинальный ток двигателя]. Не может быть меньше Пар. F52 – [Величина тока длительного режима работы].	150	да	10-
F52	A234	[Величина тока длительного режима работы]	50 – 150 (%)	Параметр определяет величину тока для длительного режима работы. Не может быть больше Пар. F51 — [Величина тока в течение 1 мин].	100	да	
F53	A235	[Тип охлаждения двигателя]	0-1	О Стандартный двигатель с вентилятором охлаждения, подсоединенным к валу.  1 Двигатель, использующий отдельный двигатель для вентилятора охлаждения.	0	да	
F54	A236	[Порог выдачи сигнала токовой перегрузки]	30 – 150 (%)	Параметр определяет величину выходного тока для выдачи сигнала перегрузки (см. Пар. 154, 155). Устанавливается в процентах к Пар. Н33 — [Номинальный ток двигателя].	150	да	10-2
F55	A237	[Задержка сигнала токовой перегрузки]	0 – 30 (c)	Параметр определяет время задержки выдачи сигнала перегрузки при превышении выходным током величины Пар. F54 — [Порог выдачи сигнала токовой перегрузки].	10	да	
F56	A238	[Времятоковая защита]	0 – 1	Параметр включает защиту двигателя от перегрузки.	1	да	10-2
F57	A239	[Ток срабатывания времятоковой защиты]	30 – 200 (%)	Параметр определяет величину тока перегрузки. Устанавливается в %-тах к Пар. Н33 - [Номинальный ток двигателя].	180	да	
F58	A23A	[Длительность токовой перегрузки]	0-60 (c)	Этот параметр отключает выход инвертора, когда избыточный ток, установленный в пар. F57 подается на двигатель сверх времени, установленного в пар. F58.	60	да	

<sup>1):</sup> Установите F50 как 1 для отображения этого параметра.



Индика- ция	Адрес	Наимено- вание параметра	Мин/ макс. диапазон		0	Писание		Завод- ские уста-ки	Измене- ние в работе	Стр.
F59	A23B	[Выбор режима токоогра- ничения]	0 – 7	при ко	торых вкл	имжед тэким жэд кэтэвчон жомдот, ноги		0	нет	10-3
					Во время торможе- ния	Во время постоянной работы	Во время разгона			
					Бит 2	Бит 1	Бит 0			
				-	-	-	-			
					-	-	✓			
					-	✓	-			
					-	✓	✓			
				7	<u> </u>	-	-			
				<u> </u>	√ √	<u>-</u>	✓			
					<u> </u>	<b>∀</b>	-			
F60	A23C	[]/nonou	30 –		-	· ·	-	150	LIOT	10-3
FOU	AZ3C	[Уровень токоогра- ничения]	200 [%]	тока, пр токоогр	ои которой раничения. У	яет величину включается ре Устанавливает льный ток дві	эжим гсяв%к	150	нет	10-3
F61	A23D	[Ограни- чение уровня напряже- ния при тормо- жении]	0 – 1			ерегрузки п ановите 1.	0	0	нет	8-24
F63	A23F	[Сохране- ние частоты в режиме Up/Down]	0 – 1	задан выбор	ную часто	име Up/Dow	работы. При	0	нет	8-4
F64	A240	[Значение сохр. часто- ты в режи- ме Up/Down]		данны ной ча	й параметр стоты перед	нения частоть сохраняет зна д тем, как прес или замедляет	чение задан- образователь	0.00	нет	8-4
F65	A241	[Выбор режима	0 – 2	Возмо	жно выбр	ать из трех в	ариантов	0	нет	8-5
		Up/Down]		0		зменять часто не от Міп часто				
				1		зменять часто не многошагов				
				2	Возможн	на комбинация	11и2			

Отображается когда бит 2 в параметре F59 установлен как 1.

<sup>2:</sup> Установите F63 на 1 для отображения данного параметра.

Индика- ция	Адрес	Наимено- вание параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Заводские установки	Измене- ние в работе	Стр.
F66	A242	[Шаг частоты Up-down]	0 – 400 (Гц)	или уме	е установки F65 в 1 увеличение вньшение частоты при вводе ы Up-down.	0.00	нет	8-5
F70	A246	Выбор режима	0 – 3	0	Преобразователь не работает в режиме натяжения.	0	нет	8-28
		натяжения		1	Вход V1 (0 – 10В) для режима натяжения			
				2	Вход I (0 – 20 мА) для режима натяжения			
				3	Вход V1 (-10 – 10В) для режима натяжения			
F71	A247	Коэфф. натяжений	0 – 100 (%)	Устанавливает коэффициент натяжений		0.00	да	8-28



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон	Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H 0	A300	[Переход к требуе- мому параметру]	0 – 95	Переход к любому параметру осуществляется вводом его номера в данный параметр.	1	да	4-5
H 1	A301	[Информация о предыдущем сбое 1]	-	Параметры выводят информацию о сбойной ситуации. Параметры	nOn	-	9-4
H 2	A302	[Информация о предыдущем сбое 2]	-	содержат следующую информацию: тип сработавшей защиты, выходная	nOn	-	
H 3	A303	[Информация о предыдущем сбое 3]	•	частота, выходной ток и режим ра- боты (разгон, торможение и т.п.)	nOn	-	
H 4	A304	[Информация о предыдущем сбое 4]	-	Информация о последней сбойной ситуации хранится в Пар. Н 1-	nOn	-	
H 5	A305	[Информация о предыдущем сбое 5]	-	[Информация о сбойной ситуации 1].	nOn	-	
H 6	A306	[Стирание информа- ции об ошибках]	0 – 1	Параметр стирает информацию о всех сбойных ситуациях, хранившуюся в Пар. Н 1-5.	0	да	
H 7	A307	[Частота удержания]	0.1 – 400 [Гц]	Параметр определяет выходную частоту режима удержания. [Частота удержания] устанавливается в пределах: Пар. F21 - [Максимальная частота], Пар. F23 - [Стартовая частота].	5.00	нет	8-7
H 8	A308	[Время удержания]	0 – 10 [c]	Параметр определяет время работы режима удержания.	0.0	нет	
H10	A30A	[Пропуск резонансных частот]	0 – 1	Параметр включает функцию пропуска частот, при которых в механизме наблюдаются вибрации и резонансные явления.	0	нет	7-22
H11 <sup>1)</sup>	A30B	[Нижняя частота скачка 1]	0.1 — 400 [Гц]	Рабочая скорость не может быть установлена в диапазоне между значениями параметров Н11и Н16.	10.0	нет	
H12	A30C	[Верхняя частота скачка 1]		Нижняя частота скачка не может быть больше верхней частоты этого же скачка. Установка в диапазоне от F21 до F23.	15.0	нет	
H13	A30D	[Нижняя частота скачка 2]		121 до 120.	20.0	нет	
H14	A30E	[Верхняя частота скачка 2]			25.0	нет	
H15	A30F	[Нижняя частота скачка 3]			30.0	нет	
H16	A310	[Верхняя частота скачка 3]			35.0	нет	

<sup>🕆:</sup> Отображается, только когда H10 установлен как 1. Пар. H17, H18 используются, когда F2, F3 установлены как (S-кривая).

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон	Описание					Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.	
H17	A311	[S – кривая начала разгона/торможения]	1 – 100 (%)	Установите опорное значение скорости для настройки траектории старта разгона/ торможения. Если значение установлено выше, линейная зона становится меньше.				/ ено	40	нет	7-15	
H18	A312	[S – кривая окончания разгона/торможения]	1 – 100 (%)	настройки траектории окончания разгона/ торможения. Если значение установлено выше, линейная зона становится меньше.				гона/ ено	40	нет		
H19	A313	[Защита от потери фазы выходного напряжения]	0 – 3	2	Не используетс Защита от потери фазы на входе	3	3 3	Защита от і фазы на вь Защита от іотери фаз на входе/ві	іходе вы	0	да	10-5
H20	A314	[Автоматический запуск при появлении напряжения питания]	0 – 1 Функция работает при внешнем управлении (Пар. «drv» установлен на значение «1» или «2»). Двигатель начинает ускорение при подаче питания, клеммы FX и RX в положении ОN.					0	да	7-11		
H21	A315	[Запуск после сброса ошибки]	0 – 1	Функция работает при внешнем управлении (Пар. «drv» установлен на значение «1» или «2»). Двигатель начинает ускорение после сброса сигнала аварии, клеммы FX и RX в положении ON.				1» или сброса	0	да	7-11	
H22		[Старт на вращающийся двигатель]	0 – 15	пер	нкция испол резапуска без игателя. 1. Н2О- [Поиск скорости во время старта] Бит 3	2. Пои скор в мо	ок ости мент апной новки	3. Поиск скорости		0	да	8-16

<sup>1)</sup> Бит 0 имеет наивысший приоритет.



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон			Описа	ние		Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H22	A316				1. Н20- Писк скорости во время старта	2. Поиск скорости в момент внезап- ной остановки	3. Поиск скорости в момент повтор- ного запуска	4. Поиск скорости во время разгона		да	8-16
					Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0			
				5	-	✓	-	✓			
				6	-	✓	✓	-			
				7	-	✓	✓	✓			
				8	✓	-	-	-			
				9	<b>√</b>	-	-	✓			
				10	<b>√</b>	-	✓ ✓	-			
				11 12	<b>✓</b>	-	· ·	· ·			
				13	<b>*</b>	V	_	_			
				14	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	-			
				15	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓			
H23	A317	[Ограничение тока во время поиска скорости]	80 – 200 [%]	во вр Устан к Пар	емя поис навливает	ничивает ка скорос ся в проц оминальн	ти. ентах	й ток	100	да	8-17
H24	A318	[Р-даіп – Коэффициент усиления регу- лятора поиска скорости]	0 – 9999		официент ка скорос	усиления ти.	ı ПИ-регул	пятора	100	да	
H25	A319	[I-gain Постоянная времени регу- лятора поиска скорости]	0 – 9999		оянная вр ка скорос	емени П <i>И</i> ти.	1-регулято	ора	200	да	
H26	A31A	[Количество попыток перезапуска]	0 – 10	перез Функ попы Функ (Пар. Функ	апуска пос ция не рабо ток переза ция работа «drv» уста ция не рабо циях (ОНТ,	еляет колич ле срабаты отает, если пуска равно ет при внец новлен в «1 отает при с. LVT, EXT, Н	вания защ количество о «О». инем управ І» или «2») ледующих	иты. Э влении	0	да	8-20

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H27	A31B	[Время задерж- ки перед попыт- кой перезапуска	0 – 60 (c)		етр определяет время между ками авто перезапуска.	1.0	да	8-18
H30	A31E	[Выбор типа двигателя]	0,2 – 22	0,2 ~ 22,0	0,2 кВт ~ 22,0 кВт	7.5 <sup>1)</sup>	нет	8-14
H31	A31F	[Кол-во полюсов двигателя]	2 – 12	Параме	етр определяет число ов двигателя.	4	нет	8-8
H32	A320	[Номинальная частота скольжения]	0 – 10 (Гц)	Где, <sup>Л</sup>	$G_r = \left(\frac{rpm \times P}{120}\right)$ $G_s =$ номинальное скольжение $G_s =$ Номинальная частота $G_s =$ Скорость вращения (об/мин) $G_s =$ Число полюсов	2.33 <sup>2)</sup>	нет	8-8
H33	A321	[Номинальный ток двигателя]	0,5 – 150 (A)		аметре устанавливается нальный ток двигателя.	26.3	нет	
H34	A322	[Ток холостого хода]	0,1 – 100 (A)	холос Если хода: 50% н	аметре устанавливается ток этого хода двигателя. измерение тока холостого затруднительно, установите номинального тока в НЗ4 - [Ток холостого хода].	11	нет	
H36	A324	[КПД двигателя]	50 – 100 (%)	Устан	авливается КПД двигателя.	87	нет	
H37	A325	[Момент инерции]	0-2	О Мень двига     Приб инер     Боль	ОВИТЕ ВЕЛИЧИНУ МОМЕНТА ЦИИ НАГРУЗКИ.  ше в 10 раз чем значение инерции ителя пизительно равное 10 значениям ции двигателя пше в 10 раз чем значение инерции ателя	0	нет	8-9

<sup>1:</sup> Номинальная мощность двигателя устанавливается автоматически в зависимости от мощности преобразователя



Индика- ция	Адрес	Наимено- вание параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H39	A327	[Частота ШИМ]	1 – 15 (кГц)	част акус прес токи	Параметр изменяет несущую частоту ШИМ и влияет на акустические шумы, генерируемые преобразователем и двигателем, на токи утечки и температуру преобразователя		да	8-21
H40	A328	[Способ	0 – 3	0	V/F - характеристика	0	нет	7-17
		управления]		1	Компенсация скольжения			8-8
				2	Векторное управление			8-15
H41	A329	[Автотест]	0 – 1	опр	кция позволяет автоматически еделить пар-ры двигателя для горного упрвления (Н42 и Н43)	0	нет	8-14
H42	A32A	[Сопротивление статора двигателя (Rs)]	0 – 28 (Ом)	велі	раметр устанавливается ичина сопротивления статора гателя	-	нет	
H44	A32C	[Индуктив- ность рассеяния двигателя (Lσ)]	0 – 300.0 (мГн)	велі	раметр устанавливается ичина индуктивности рассеяния гателя	-	нет	
H45	A32D	[Коэф. усиления векторного управления]	0 – 32767		ain – коэффициент усиления илятора векторного управления	1000	да	
H46	A32E	[Постоянная времени для векторного управления]	0 – 32707		l-gain — постоянная времени регулятора векторного управления		да	
H47	A32F	[Ограничения момента для бессенсорного регулирования]	100 – 220 [%]	для	аничение выходного момента векторного регулирования иика	180.0	нет	
H48	A330	[Выбор режима ШИМ]	0 – 1	режі по сі	уменьшения утечки тока выбирайте им 2-х фазного ШИМ, который выше равнению с нормальным ШИМ. Нормальный ШИМ 2-х фазный ШИМ	0	нет	8-30
H49	A331	[Режим ПИД-регулятора]	0 – 1		ор: на использование режима -регулятора или нет.	0	нет	8-10
H50	A332	[Вход сигнала обратной связи]	0 – 1	1	Аналоговый вход I (0 – 20 мА) Аналоговый вход V (0 – 10 В) Опция связи RS-485.	0	нет	8-10
H51	A333	[P-gain – Коэффициент усиления ПИД - регулятора]	0 – 999,9 (%)	Пар	аметры ПИД - регулятора	300.0	да	
H52	A334	[Постоянная времени ПИД - регулятора]	0,1 – 32,0 (c)			1.0	да	

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H53	A335	[Время дифференциро- вания ПИД- регулятора]	0 – 30,0 (c)			0.0	да	
H54	A336	[Выбор режима ПИД-регулятора]	0 – 1	Выбо	рр режима ПИД-регулятора	0	нет	8-10
				0	Нормальный режим ПИД			
				1	Предельный режим ПИД			

Установите параметр Н40 как 3 (бездатчиковое векторное управление) для отображения этого параметра.

<sup>2):</sup> Установите параметр Н49 как 1 (ПИД - управление) для отображения этого параметра.



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Заводские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H55	A337	[Верхний предел частоты ПИД]	0,1 – 400 [Гц]	выходн Устанав	тр определяет макс. ую частоту ПИД-регулятора. яливается в пределах 1 — [Максимальная частота]	60.00	да	8-10
H56	A338	[Нижний предел частоты ПИД]	0,1 — 400 [Гц]		H23 – [Стартовая частота].	0.50	да	
H57	A339	[Источник задания сигнала обратной связи	0 – 4	ПИД-рег	тандартной величины улятора. Величина отображается . группе Drv параметр "rEF"	0	нет	8-10
		[пид]		0	Пульт 1			
				1	Пульт 2			
				2	Вход V1: 0 — 10B			
				3	Вход I: 0 – 20мА			
				4	Устанавливается через связь коммуникации RS 485			
H58	A33A	[Выбор единицы отображения	0 – 1		диницы измерения стандартной ы или обратной связи.	0	нет	
		величины ПИД]		0	Частота [Гц]			
				1	Процент [%]			
H60	A33C	[Функция	0 – 3	0	Функция отключена	0	нет	8-21
		самодиагно- стики]		1	Ошибка IGBT/ ток замыкания на землю			
				2	Разрыв фазы и короткое замы- кание /ток замыкания на землю			
				3	Замыкание на землю			
H61 <sup>1)</sup>	A33D	[Время задержки перехода в спя- щий режим]	0 – 2000 [c]		ка времени задержки перехода й режим ПИД-регуляторе.	60.0	нет	8-9
H62	A33E	[Частота перехода в спящий режим]	0 — 400 [Гц]	режим п спящего	ка частоты перехода в спящий ри использовании функции режима в ПИД-регуляторе. становить больше Мах частоты.	0.00	да	
H63	A33F	[Уровень включения]	0 – 100 [%]		ка времени выхода из режима в рабочий.	35.0	да	8-9
H64	A340	[Выбор функции преобразования кинетической энергии]	0 – 1	Установка функции преобразования кинетической энергии.		0	нет	8-26
H65	A341	[Уровень вклю- чения функции ПКЭ]	110 – 140 [%]		ка уровня включения функции зования кинетической энергии.	125.0	нет	
H66	A342	[Уровень отклю- чения функции ПКЭ]	110 – 145 [%]		ка уровня выключения функции зования кинетической энергии.	130.0	нет	

<sup>1):</sup> Установите параметр Н49 в 1.

<sup>2):</sup> Отображается, если параметр Н64 (выбор значения функции ПКЭ) установлен в 1.

H67		[Установка коэффициента функции ПКЭ]	1 – 2000 0	Установка коэффициента функции преобразования кинетической энергии.	1000	нет	8-26
-----	--	--	---------------	---	------	-----	------

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H70	A346	[Частота разгона/ торможения]	0 – 1	1	Время разгона/торможения до макс. частоты. Пар. F21 Время разгона/торможения от текущей частоты до заданной.	0	нет	7-12
H71	A347	[Шкала	0-2	0	0,01 c	1	да	7-13
		времени разгона/		1	0,1 c	]		
		торможения]		2	1 c			
H72	A348	[Индикация при включе- нии]	0 – 15	выво,	I метр определяет величину, димую на индикатор при чении преобразователя.	0	да	9-2
		Пииј		0	Команда частоты (0,00)	-		
				1	Время разгона			
				2	Время торможения			
				3	Режим DRV			
				4	Режим частоты (Frg)			
				5	Многошаговая частота 1			
				6	Многошаговая частота 2			
				7	Многошаговая частота 3			
				8	Выходной ток			
				9	Обороты двигателя (rpm)			
				10	Напряжение звена ПТ			
				11	Индикация, выбир. пользователем (Н73)			
				12	Сообщение от ошибках			
				13	Выбор направления вращения двигателя			
				14	Выходной ток 2			
				15	Обороты двигателя (rpm) 2			
				16	Напряжение звена ПТ 2			
				17	Индикация, выбираемая пользователем 2			
H73	A349	[Параметр для индикации]	0 – 2	выво	метр определяет величину для да в Пар. vOL – [Индикация, граемая пользователем].	0	да	9-2
				0	Выходное напряжение [В]			
				1	Выходная мощность [кВт]			
-				2	Момент [Н*м]			
H74	A34A	[Коэфф. уси- ления скорости вращ. двигателя]	1 – 1000 [%]	соотн	метр используется для изменения ошения отображаемой скорости ения (об/мин) или мех. скор. (м/мин)	100	да	9-1
H75	A34B	[Выбор ограничений рабочих	0 – 1	0	Без ограничений	1	да	10-8
		значений DB резистора]		1	Используйте данный резистор для времени, установленного в Н76.			
H76	A34C	[Рабочая скорость DB резистора]	0 – 30 [%]		ия работы тормозного истора в рабочем цикле.	10	да	10-8



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Завод- ские установки	Изме- нение в работе	Стр.
H77 <sup>1)</sup>	A34D	[Управление вентилятором	0 – 1	0	"0" всегда включен	0	да	8-28
		охлаждения]		"1" остается включенным, когда его температура выше температурного порога преобразователя. Активируется только при рабочем режиме, при значениях температуры ниже пограничных, при которых включена защита преобразователя.      Режим длительной работы при отказе охл. вентилятора.				
H78	A34E	[Выбор режима работы при	0 – 1			0	да	8-28
		отказе охлаждающего вентилятора]		1	Работа прекращается при отказе вентилятора.			
H79	A34F	[Версия ПО]	X.XX		I Ікация версии раммного обеспечения.	X.XX	нет	-
H81 <sup>2)</sup>	A351	[Время разгона 2 двигателя]	0 – 6000	Набо	ор параметров для второго гателя. г параметр активируется,	5.0	да	8-19
H82	A352	[Время торможения 2 двигателя]	[c]	когд мно	а один из гофункциональных входов	10.0	да	
H83	A353	[Базовая частота 2 двигателя]	30 – 400 [Гц]	стан	- Р8 (пар. I17 – I24) ювлен как "12" (выбор юго двигателя)	60.00	нет	
H84	A354	[V/f - характе- ристика 2 двигателя]	0 – 2		,	0	нет	
H85	A355	[Положительный момент при прямом вращении 2 двигателя]	0 – 15 (%)				нет	
H86	A356	[Момент при вращении в обрат- ном направлении 2 двигателя]				5	нет	
H87	A347	[Уровень токоограничения 2 двигателя]	30 – 150 (%)			150	нет	8-19

<sup>№</sup> Исключение: т.к. SV004iG5A-4 тип преобразователя с естественной конвекцией, этот код скрыт.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Параметры I17 – I24 установлены в 12 (выбор 2-го двигателя).

H88	A358	[Электронное термореле 2 двигателя за 1 мин]	50 – 200 (%)	150	да	8-19
H89	A359	[Электронное термореле 2 двигателя при длительном режиме работы]		100	да	

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон			Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
H90	A35A	[Номинальный ток 2 двигателя]	0,1 – 100 (A)			26,3	нет	8-19	
H91 <sup>1)</sup>	A35B	[Чтение параметра]	0 – 1		Копирует параметры из преобразователя и сохраняет их в пульте ДУ.		0	нет	8-30
H92	A35C	[Запись параметра]	0 – 1			параметры из пульта ДУ и их в преобразователе.	0	нет	8-30
H93	A35D	[Сброс параметра]	0 – 5		Используется для сброса пара- метров к заводским установкам.		0	нет	8-31
				0 -					
				1 Сброс параметров всех групп					
				2	Сбр	ос параметров группы DRV			
				3	Сбр	ос параметров группы FU 1			
				4	Сбр	ос параметров группы FU 2			
				5	Сбр	ос параметров группы I/O			
H94	A35E	[Запись пароля]	0 – FFFF			ооля для блокировки в (Пар. Н95).	0	да	8-31
H95	A35F	[Блокировка параметров]	0 – FFFF	Используется для блокировки или разблокирования параметров, используя пароль, установленный в Н95.		0	да	8-31	
				UL Изменения разрешены					
				L Изменения запрещены					

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>: Параметры H91, H92 отображаются только, если установлен дополнительный пульт.



	P J	іа і/О (входов	/ BDIXOH	00)			
Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон	Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
10	A400	[Переход к требуе- мому параметру]	0 – 81	Переход к любому параметру – ввод его номера в данный параметр.	1	да	4-5
12	A402	[Мин. входное напряжение NV]	0 – -10 (B)	Устанавливается минимальное входное напряжение NV (- 10 B – 0 B).	0.00	да	7-2
13	A403	[Частота, соответств. мин. входному напряжению Пар. <b>I2</b> ]	0 – 400 (Гц)	Устанавливается входная частота, соответствующая мин. входному напряжению I2.	0.00	да	
14	A404	[Макс. входное напряжение NV]	0 – -10 (B)	Устанавливается максимальное входное напряжение NV.	10.0	да	
15	A405	[Частота, соответств. макс. входному напряжению Пар. <b>14</b> ]	0 — 400 (Гц)	Устанавливается входная частота, соответствующая макс. входному напряжению 14.	60.00	да	
16	A406	[Постоянная времени фильтра для входа V1]	0 – 9999	Определяет время реакции входа V1 (0 B – + 10 B).	10	да	7-3
17	A407	[Мин. входное напряжение V1]	0 – 10 (B)	Определяет величину минимального входного напряжения V1.	0	да	
18	A408	[Частота, соответств. мин. входному напряжению пар. <b>17</b> ]	0 — 400 (Гц)	Определяет частоту, соответствую- щую минимальному входному напряжению пар. <b>17</b> .	0.00	да	
19	A409	[Макс. входное напряжение V1]	0 – 10 (B)	Определяет величину максимального входного напряжения V1.	10	да	
I10	A40A	[Частота, соответств. макс. входному напряжению Пар. <b>19</b> ]	0 — 400 (Гц)	Определяет частоту, соответствующую максимальному входному напряжению V1 Пар. <b>19</b> .	60.00	да	
I11	A40B	[Постоянная времени фильтра для входа I]	0 – 9999	Параметр определяет постоянную времени фильтра для входа I.	10	да	7-4
l12	A40C	[Минимальный входной ток I]	0 – 20 (MA)	Определяет величину минимального входного тока I.	4.00	да	
I13	A40D	[Частота, соответств. мин. входному току пар. <b>I 12</b> ]	0 — 400 (Гц)	Определяет частоту, соответствующую минимальному входному току I.	0.00	да	
I14	A40E	[Максимальный входной ток I]	0 – 20 (MA)	Определяет величину максимального входного тока I.	20.00	да	
I15	A40F	[Частота, соответств. макс. входному току Пар. <b>I 14</b> ]	0 – 400 (Гц)	Определяет частоту, соответствующую максимальному входному току I.	60.00	да	7-4
I16	A410	[Определение потери сигнала аналогового входа]	0-2	0: не работает. 1: активируется при значении ниже половины установленного. 2: активируется при значении ниже установленного.	0	да	10-7

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон			Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
<b>I</b> 17	A411	[Многофунк-	0 – 27	0	Пуск в	прямом направлении	0	да	7-8
		циональный вход Р1]		1	Пуск в	обратном направлении			
I18	A412	[Многофунк-	1	2	Аварий	ное отключение	1	да	-
		циональный вход Р2]		3	Перегру	узка после сбоя			-
<b>I</b> 19	A413	[Многофунк- циональный		4	Режим	Jog	2	да	8-3
		вход РЗ]		5	Многоц	µаговая частота— низкая	1		7-7
<b>I</b> 20	A414	[Многофунк-	]	6	Многоц	иаговая частота - средняя	3	да	
		циональный вход Р4]		7	Многоц	µаговая частота - высокая			
<b>I</b> 21	A415	[Многофунк- циональный		8		шаговый режим разгона/ кения - низкий	4	да	7-14
		вход Р5]		9	Мульти	шаговый режим разгона/ кения - средний			
I22	A416	[Многофунк-	]	10	Мульти	шаговый режим разгона/ кения - высокий	5	да	1
		циональный вход Р6]		11	Исполь	зование тормоза постоян- ком при остановке			8-2
I23	A417	[Многофунк-	1	12		второго двигателя	6	да	8-21
		циональный вход Р7]		13	- зарез	ервировано -			-
<b>I</b> 24	A418	[Многофунк-		14	- зарез	ервировано -	7	да	-
		циональный вход Р8]		15	Режим (UP/	Команда увеличения частоты (UP)			8-4
				16	DOWN)	Команда уменьшения частоты (DOWN)			
				17	3-х пров	водной режим			8-7
				18	Внешнее	отключение: А контакт (Н.О.)	)		10-5
				19	Внешнее	отключение: В контакт (Н.З.)			
				20	<u> </u>	я самодиагностики	_		8-22
				21	Переклн на V/F р	очение с ПИД-режима ежим			8-10
				22		очение между преобра- ем и опционом			8-24
				23	Удержан	ние частоты	]		7-6
				24	Разгон/	горможение не возможны	]		7-16
				25	Запоми Up/Dow	нание скорости в регистр n			8-4
				26	JOG-FX				8-3
				27	JOG-RX		]		

<sup>\*</sup>См. "Глава 14. Устранение неисправностей и техническое обслуживание" для внешнего сбоя контактов А/В.

<sup>\*</sup>Нельзя делать одинаковые уставки на разные многофункциональные входы.



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин макс диапаз	).			Описа	ние			Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
<b>I</b> 25	A419	[Статус входной клеммы]	БИТ 7 P8	БИТ 6 Р7	БИТ 5 Р6	БИТ 4 Р5	БИТ 3 Р4	БИ <sup>-</sup> 2 P3	БИТ 1 P2	БИТ 0 Р1	-	-	9-3
I26	A41A	[Статус выходной клеммы]	БИТ				БИТО				_	_	9-3
<b>I</b> 27	A41B	[Постоянная времени фильтра входных сигналов]	0 – 15		При уве						4	да	-
<b>I</b> 30	A41E	[Скорость 4]	0 — 40 [Гц]	0	Не мож Пар. F21					ı].	30.00	да	7-7
<b>I</b> 31	A41F	[Скорость 5]									25.00	да	
I32	A420	[Скорость 6]	-								20.00	да	
<b>I</b> 33	A421	[Скорость 7]	-								15.00	да	
<b>I</b> 34	A422	[Время разгона 1]	0 - 60 (c)	00							3.0	да	7-14
<b>I</b> 35	A423	[Время торможения 1]									3.0		
I36	A424	[Время разгона 2]	_								4.0		
I37	A425	[Время торможения 2]									4.0		
I38	A426	[Время разгона 3]									5.0		
<b>I</b> 39	A427	[Время торможения 3]									5.0		
<b>I</b> 40	A428	[Время разгона 4]									6.0		
I41	A429	[Время торможения 4]									6.0		

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон		Оп	исание		Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
<b>I</b> 42	A42A	[Время разгона 5]						7.0		
I43	A42B	[Время торможения 5]						7.0		
I44	A42C	[Время разгона 6]						8.0		
I45	A42D	[Время торможения 6]						8.0		
<b>I</b> 46	A42E	[Время разгона 7]						9.0		
<b>I</b> 47	A42F	[Время торможения 7]						9.0		
<b>I</b> 50	A432	[Выбор величины выходного сигнала]	0 – 3		Выходной параметр	200B	ние 10 B 400B	0	да	9-6
		сиі налај		0	Выходная частота Выходной	Макс. ч	астота			
					ток	150%				
				2	Выходное напряжение	282B AC~	564B AC~			
				3	Напряжение звена ПТ	400B DC=	800B DC=			
l51	A431	[Регулировка уровня аналогового выхода]	10 – 200 [%]	Осн	овано на 10	3		100	да	9-6
152	A434	[Уровень определения частоты]	0 — 400 [Гц]	уста	ользуется ко новлены в О новлено выг	-4. Не мож	ет быть	30.00	да	9-8
l53	A435	[Диапазон определения частоты]								
154	A436	[Многофункци-	0 – 19	0	FDT-1			12	да	9-8
		ональный выход]		1	FDT-2					
		_		2	FDT-3			4-7		9-9
	A437	Muorodyvuvuu		3	FDT-4 FDT-5			17		9-10
100	H43/	[Многофункци- ональный		5	Перегрузк	a (OI t)				9-10
		релейный выход]		6		, ,	зателя (IOLt)			0
				7	Токоогран		. ,			
				8	Отключені перенапря	1е из-за	,			



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон		Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
				9	Отключение по причине низкого напряжения (LV)			
				10	Перегрев преобразователя (ОН)			
				11	Потеря сигнала			
				12	Во время работы			9-11
				13	Во время останова			
				14	Во время работы на постоянной скорости			
				15	В режиме поиска скорости			
				16	Ожидание стартовой команды			
				17	Вывод сообщения об ошибке			
				18	Предупреждение об отключении вентилятора			
				19	Сигнал включения внешнего тормоза			

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон			Описа	ние		Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
<b>I</b> 56	A438	[Вывод сообщения об ошибке]	0-7		[При установке H26 – (кол-во попыток автомат. переза- пуска]	нии, всле низк	юче- но не дствие	[При отключе- нии из-за низкого напряже- ния]	2	да	9-7
					Бит 2	Бит	1	Бит 0			
				0	-		-	-			
				1	-		<u>-</u> √	<b>✓</b>			
				2	-		<u>√</u>	- /	-		
				3	- /			_			
				5	· /		-	<u>-</u>	1		
				6	<b>√</b>		<u>-</u> √	-			
				7	<b>√</b>		<b>√</b>	<b>√</b>			
<b>I</b> 57	A439	[Выбор выходной	0 – 3		Многофунн нальное ре		нальна	т функцио- ая ная клемма	0	да	9-12
		клеммы при сбое			Бит 1			Бит 0	-		
	в системе			0	-			-	1		
	коммуникации]		1								
			2	✓			-	]			
				3 ✓			✓				
<b>I</b> 59	A43B	[Выбор	0 – 1	ľ	Установите г		ол связ	ВИ	0	нет	11-2
		протокола связи]		0	Modbus F	RTU					
		СБЯЗИЈ		1	LS BUS						
<b>I</b> 60	A43C	[Номер преобразова- теля]	0 – 250	У	становите ді	ія мод	цуля свя	ізи RS485	1	да	11-2
<b>I</b> 61	A43D	[Скорость	0 – 4	Į	Для связи RS	485 /	Битрей <sup>.</sup>	Γ	3	да	11-2
		двоичной		0	1200 [бо	дΊ	-				
		передачи]		1		_					
				2					1		
				3	<del></del>						
				4							
l62	A43E	[Duléan	0 0	_			0.00111414	VOMOUR O	0	по	10-6
102	A43E	[Выбор   режима Drv	0 – 2 Используется при задании команд с клемм V1/I или RS 485					команд с	0	да	10-0
		после потери		0				частоте			
		сигнала задания частоты]		до потери сигнала				<b>РИН</b>			
		,		1 Останов на выбеге							
		_		2 Торможение до остановки							-
<b>I</b> 63	A43F	Время ожидания после потери сигнала задания	0,1 – 120 [c]	Параметр задает время, в течение которого преобразователь определяє потерю сигнала задания (162).					1.0	да	10-6



Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон	Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
<b>I</b> 64	A440	Время коммуникации	0 — 100 [мс]	Параметр задает время передачи пакета.	5	да	-
165	A441	Бит проверки на четность/ стоповый бит	0 – 3	После установки протокола возможна установка формата коммуникации.  О Четность: Нет, Стоповый Бит: 1  Четность: Нет, Стоповый Бит: 2  Четность: четный, Стоповый Бит: 1  З Четность: нечетный, Стоповый Бит: 1	0	да	1
<b>I</b> 66	A442	[Адрес чтения 1]			5	да	-
<b>I</b> 67	A443	[Адрес чтения 2]			6		
<b>I</b> 68	A444	[Адрес чтения 3]			7		
<b>I</b> 69	A445	[Адрес чтения 4]	0 –	Пользователь может зарегистрировать	8		
<b>I</b> 70	A446	[Адрес чтения 5]	42239	до 8 непоследовательных адресов и считывать их все при помощи одной	9		
I71	A447	[Адрес чтения 6]		команды чтения.	10		
172	A448	[Адрес чтения 7]			11		
<b>I</b> 73	A449	[Адрес чтения 8]			12		
174	A44A	[Адрес записи 1]			5	да	-
<b>I</b> 75	A44B	[Адрес записи 2]			6		
I76	A44C	[Адрес записи 3]		Пользователь может зарегистрировать	7		
177	A44D	[Адрес записи 4]	0 –	до 8 непоследовательных адресов и записать их все при помощи одной	8		
178	A44E	[Адрес записи 5]	42239	команды записи.	5		
<b>I</b> 79	A44F	[Адрес записи 6]			6		
<b>I</b> 80	A450	[Адрес записи 7]			7		
I81	A451	[Адрес записи 8]			8		


# • Группа І/О (входов / выходов)

Индика- ция	Адрес	Наименование параметра	Мин/ макс. диапазон	Описание	Завод- ские установки	Измене- ние в работе	Стр.
<b>I82</b> <sup>1)</sup>	A452	Значение тока для открытия тормоза	0 – 180 [%]	Устанавливает значение тока для открытия тормоза. Устанавливается в соответствии с НЗЗ (номинальный ток двигателя).	50.0	да	8-24
183	A453	Задержка открытия тормоза	0 – 10 [c]	Установка времени задержки открытия тормоза.	1.00	нет	
184	A454	Частота для вкл. тормоза для прям. вращения	0 — 400 [Гц]	Установка частоты FX для включения тормоза при прямом вращении.	1.00	нет	
185	A455	Частота RX для открытия тормоза	0 — 400 [Гц]	Установка частоты RX для открытия тормоза при обратном вращении.	1.00	нет	
186	A456	Задержка отключения тормоза	0 – 19 [c]	Установка времени задержки отключения тормоза.	1.00	нет	
187	A457	Частота отключения тормоза	0 — 400 [Гц]	Установка частоты отключения тормоза.	2.00	нет	


<sup>1)</sup> Отображается, если пар. 154—155 установлены в значение "19" (сигнал включения внешнего тормоза).




# ГЛАВА 6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

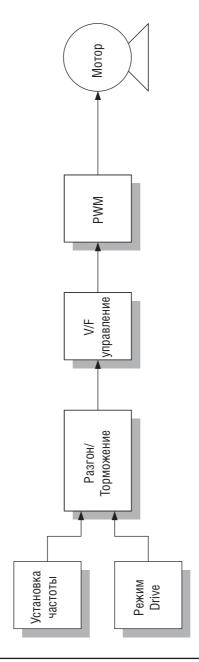


# 6.1 Установка частоты

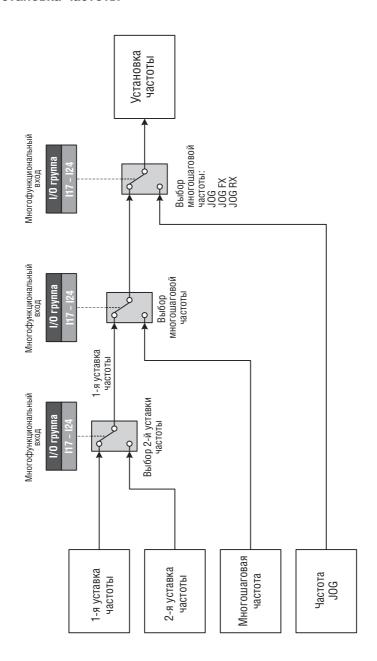



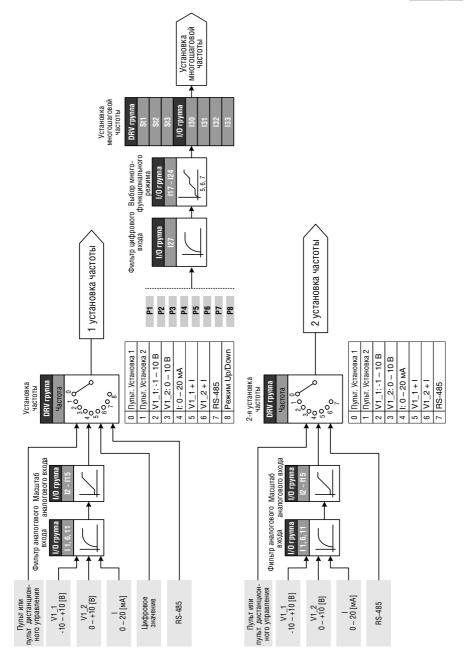


# 6.2 Определение стартовых команд

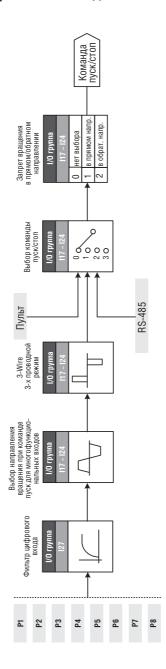



# 6.3 Установка разгона/торможения и V/F управления

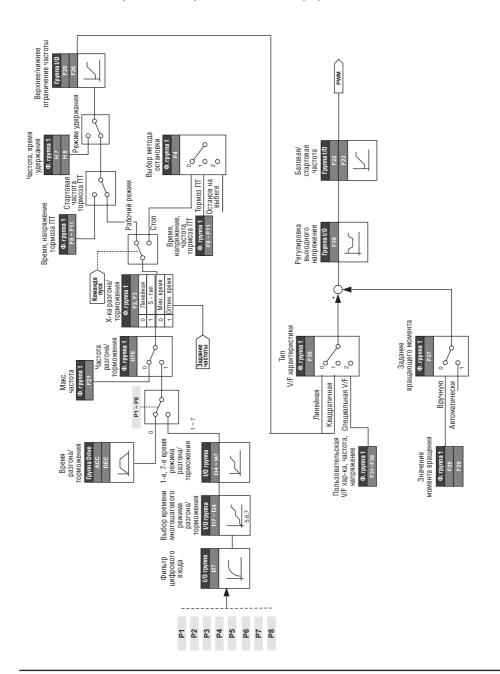

# Для заметок



# ГЛАВА 7. БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

#### 7.1 Установка частоты

• Установка частоты при помощи пульта 1

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	0.00	[Задание частоты]	_	0 – 400	0.00	Гц
	Frq	[Режим задания частоты]	0	0-9	0	

- Установите Frq [Режим задания частоты] как 0 {Установка частоты при помощи пульта 1}.
- Установите желаемую частоту в 0.00 и нажмите кнопку Ent (●) для введения значения в память.
- Установите значение менее уставки в параметре F21 [Макс. частота].
- При подключении пульта дистанционного управления кнопки на корпусе отключаются.
- Установка частоты при помощи пульта 2


Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	0.00	[Задание частоты]	_	0 – 400	0.00	Гц
	Frq	[Режим задания частоты]	1	0 – 9	0	

- Установите Frq [Режим задания частоты] как 1 {Установка частоты при помощи пульта 2}.
- В 0.00, частота изменяется нажатием кнопок Up (▲ )/Down (▼).
   В данном случае, кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) выступают в качестве потенциометра.
- Устанавите значение менее уставки в параметре **F21** [Макс. частота].
- При подсоединенном пульте дистанционного управления, кнопки на корпусе неактивны.


Установка частоты через вход V1 (-10 (B) - + 10 (B))

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа	0.00	[Задание частоты]	-	0 – 400	0.00	Гц
DRV	Frq	[Режим задания частоты]	2	0 – 9	0	
Группа I/O	12	[Минимальное входное напряжение NV]		0 – -10	0.0	В
	13	[Частота, соответствующая І2]	-	0 – 400	0.00	Гц
	I 4	[Максимальное входное напряжение NV]	-	0 – 10	10.00	В
	15	[Частота, соответствующая І4]	-	0 – 400	60.00	Гц
	I6 – I10	[Вход V1]				

- Установите **Frq** [Режим задания частоты] как 2.
- Установленная частота может отображаться в 0.00 [задание частоты].
  - Подайте сигнал –10 В +10 В между V1 и клеммой СМ.
  - Выходная частота, соответствующая –10 В +10 В входного напряжения на клемме V1. Выходная частота




При использовании -10 В - 10 В от внешней цепи

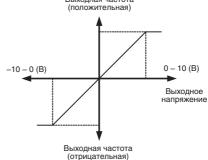

12 – 15: Установка диапазона входа и соответствующей частоты при входном напряжении -10 - 0 В на V1 входе.


Пример: Минимальное входное напряжение (-), равно – 2 В, с соответствующей частотой 10 Гц. Макс. напряжение равно – 8 В с рабочей частотой 50 Гц.

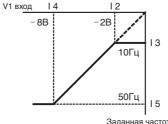



 № 16 – I10: Установка диапазона входа и соответствующей частоты при входном напряжении 0 – +10 В на V1 входе.


Пример: Минимальное входное напряжение (+) равно 2 В с соответствующей частотой 10 Гц. Максимальное напряжение равно 8 В с рабочей частотой 50 Гц.

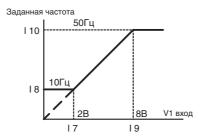

Установка частоты через вход V1 (0 (В) – + 10 (В)) или потенциометром

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа	0.00	[Задание частоты]	-	0-400	0.00	Гц
DRV	Frq	[Источник задания частоты]	3	0-9	0	
Группа I/O	16	[Постоянная времени фильтра для входа V1]	10	0 – 9999	10	
	17	[Мин. входное напр. V1]	-	0 – 10	0	В
	18	[Частота, соответствую- щая I7]	-	0-400	0.00	Гц
	19	[Макс. входное напр. V1]	-	0 – 10	10	В
	I 10	[Частота соответствую- щая I 9 ]	-	0-400	60.00	Гц

- Выберите значение "3" в коде Frq группы DRV.
- 0 10В может быть подано прямо с внешнего контроллера или потенциометра, подсоединенного к клеммам VR, V1 и CM.
- ▶ Подсоедините клеммы для кодов I 6 I 10, как показано на рисунках.



Подключение потенциометра



0 – 10В Вход с внешнего контроллера

	Установка	частоты пр	и помощи	входа І:	0 - 20	(мА)
--	-----------	------------	----------	----------	--------	------

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа DRV	0.00	[Задание частоты]	-	0 – 400	0.00	Гц
DHV	Frq	[Источник задания частоты]	4	0 – 9	0	
Группа I/O	l 11	[Постоянная времени фильтра для выхода I]	10	0 – 9999	10	
	l 12	[Мин. входной ток I]	-	0 – 20	4	мА
	I 13	[Частота, соответствую- щая I12]	-	0 – 400	0.00	Гц
	I 14	[Макс. входной ток I]	-	0 – 20	20	мА
	I 15	[Частота соответствую- щая I 14 ]	-	0 – 400	60.00	Гц

- Выберите 4 в коде Frq Группы DRV.
- Частота устанавливается при помощи входа I (0 20мА) между клеммами I и СМ.

## Установка частоты через вход V1 (- 10 (В) – + 10 (В)) и вход I (0 – 20 (мА))

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	0.00	[Задание частоты]	-	0 – 400	0.00	Гц
	Frq	[Источник задания частоты]	5	0 – 9	0	

- Выберите 5 в коде Frq Группы DRV.
- Функция переопределения применима с использованием регулировки скорости главного/вспомогательного регулятора.
- Сопряженные коды: I 2 − I 5, I 6 − I10, I11 − I15.
- Функция переопределения используется для достижения точного контроля и получения быстрого отклика путем использования главного и дополнительного входов скорости. Быстрый отклик может быть получен с помощью главной скорости, а точный контроль может быть выполнен с помощью вспомогательной скорости, если точность главной/дополнительной скорости установлена по разному.
- ▶ Следуйте установкам, описанным ниже, когда главная скорость задается с клеммы I (0 20 мА), а дополнительная с клеммы V1 (−10 10В).
- При использовании функции переопределения, выберите главную/дополнительную скорость в соответствии с нагрузками.



Группа	Код	Имя параметра	Установка	Ед. измер.
I/O	12	[Мин. входное напряжение NV]	0	В
	13	[Частота, соответствующая I 2]	0.00	Гц
	14	[Макс. входное напряжение NV]	10.00	В
	15	[Частота соответствующая I 4]	5.00	Гц
	17	[Мин. входное напряжение V1]	0.00	В
	18	[Частота, соответствующая I 7]	0.00	Гц
	19	[Макс. входное напряжение V1]	10.00	В
	<b>I</b> 10	[Частота, соответствующая I 9]	5.00	Гц
	<b>I</b> 12	[Минимальный входной ток I]	4.00	мА
	<b>I</b> 13	[Частота, соответствующая I 12]	0.00	Гц
	<b>I</b> 14	[Максимальный входной ток I]	20.00	мА
	<b>I</b> 15	[Частота, соответствующая I 14]	60.00	Гц

▶ После осуществления вышеописанных установок, если 5В подается на V1 при 12мА, поданных на клемму I, выходная частота будет 32,5Гц. Если подается – 5В на клемму V1 при 12мА, поданных на клемму I, выходная частота будет 27,5Гц.

## Установка частоты через вход V1 (0 В − 10 В), или вход I (0 − 20 мА)

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	0.00	[Задание частоты]	-	0 – 400	0.00	Гц
	Frq	[Источник задания частоты]	6	0 – 9	0	

- Выберите 6 в коде Frg группы DRV.
- Сопряженные коды: I 6 I 10, I 11 I 15.
- См. установка частоты при помощи входа V1 (-10B − +10B) и входа I (+ 0 − 20мА).

# • Установка частоты через порт коммуникации RS 485

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	0.00	[Задание частоты]	-	0 – 400	0.00	Гц
	Frq	[Источник задания частоты]	7	0 – 9	0	

- Выберите 7 в коде Frq группы DRV.
- Сопряженные коды: I 59, I 60, I 61.
- См. Главу 11. Коммуникация RS 485.

## • Задание частоты импульсным входо (режим Up/Down)

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	0.00	[Задание частоты]	-	0 – 400	0.00	Гц
	Frq	[Источник задания частоты]	8	0-8	0	


- Выберите 7 в коде Frq группы DRV.
- Сопряженные коды: I 59, I 60, I 61.
- См. Главу 11. Коммуникация RS 485.

## • Удержание скорости

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. изм.
DRV	Frq	[Источник задания частоты]	2-7	0 – 9	0	
I/O	l17	[Установка многофункцио- нального входа Р1]	-		0	
	~	~		0 – 25		
	124	[Установка многофункцио- нального входа Р8]	23		7	

- Доступно при установке кода Frq как 2 7.
- Выберите одну из клемм (Р1 Р8) для удержания скорости.

### Если выбрана клемма Р8:






## 7.2 Шаговые частоты

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	0.00	[Задание частоты]	5.0	0 – 400	0.00	Гц
	Frq	[Источник задания частоты]	0	0-9	0	-
	St1	[Многошаговая частота 1]	-	0 – 400	10.00	Гц
	St2	[Многошаговая частота 2]	-		20.00	
	St3	[Многошаговая частота 3]	-		30.00	
I/O group	122	[Многофункциональный вход Р6]	5	0 – 24	5	_
	123	[Многофункциональный вход Р7]	6		6	-
	124	[Многофункциональный вход Р8]	7		7	-
	<b>I</b> 30	[Многошаговая частота 4]	-	0 – 400	30.00	Гц
	<b>I</b> 31	[Многошаговая частота 5]	-		25.00	
	<b>I</b> 32	[Многошаговая частота 6]	-		20.00	
	I33	[Многошаговая частота 7]	-		15.00	

- Выберите среди клемм Р1 − Р8 клеммы для задания команды шаговой частоты.
- Если выбраны клеммы P6 P8, установите I22 I24 как 5 7 для входов задания шаговой частоты.
- Шаговая частота 0 устанавливается в **Frq** [источник задания частоты] и **0.00** [задание частоты].
- Многошаговые частоты 1 3 установлены в St1 St3 в группе DRV, в то время как шаговые частоты 4 7 устанавливается в I30 I33 Группы I/O.

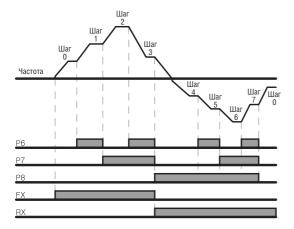

Шаг частоты	FX или RX	P8	P7	P6
0	✓	-	-	-
1	✓	-	-	✓
2	✓	-	✓	-
3	✓	-	✓	✓
4	✓	✓	-	-
5	✓	<b>✓</b>	-	✓
6	✓	<b>✓</b>	✓	-
7	✓	✓	✓	<b>√</b>

## 7.3 Способ задания стартовых команд

## • Работа при помощи клавиш RUN и STOP/RST на пульте управления

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	drv	[Тип стартовых команд]	0	0-3	1	
	drC	[Выбор направления вращения]	-	F, r	F	

- Установите drv − [тип стартовых команд] как 0.
- Разгон начинается после нажатия кнопки RUN, после установки рабочей частоты.
   Двигатель тормозит до остановки при нажатии кнопки STOP/RST (СТОП/СБРОС).
- Выбор направления вращения возможен в drC [Выбор направления вращения двигателя], когда команда отдается при помощи пульта.

40	Выбор	F	В прямом направлении
drC	направления вращения	r	В обратном направлении

 При подсоединении пульта дистанционного управления, кнопки на корпусе являются неактивными.




В прямом направлении: против часовой стрелки

# Задание команд через клеммы FX, RX, вариант 1

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	drv	[Тип стартовых команд]	1	0 – 4	1	
I/O	<b>I</b> 17	[Установка многофункцио- нального входа Р1]	0	0 – 27	0	
	<b>I</b> 18	[Установка многофункцио- нального входа Р2]	1	0 – 27	1	

- Установите drv [тип стартовых команд] как 1.
- Установите I17 и I18 как 0 и как 1 для использования P1 и P2 в качестве клемм FX и RX.
- "FX": для вращения двигателя в прямом направлении.
   "RX": для вращения двигателя в обратном направлении.
- Двигатель останавливается, когда клеммы FX/RX – ВКЛ/ВЫКЛ одновременно.

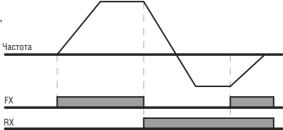




## • Подача команд с помощью клемм FX, RX, вариант 2

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	drv	[Тип стартовых команд]	2	0 – 4	1	
I/O	<b>I</b> 17	[Установка многофункцио- нального входа Р1]	0	0 – 27	0	
	<b>I</b> 18	[Установка многофункцио- нального входа Р2]	1	0 – 27	1	

- Установите drv как 2.
- Установите I17 и I18 как 0 и 1 для использования Р1 и Р2 в качестве клемм FX и RX.
- FX: Установка комынды управления. Двигатель вращается в прямом направлении, если клемма RX (Р2) в положении ОFF (ВЫКЛ).
- RX: Выбор направления вращения двигателя. Двигатель вращается в обратном направлении, когда клемма RX (P2) в положении ON (ВКЛ).

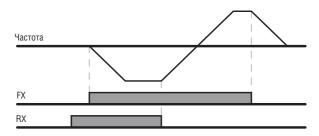

## • Подача команд при помощи интерфейса RS 485

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	drv	[Тип стартовых команд]	3	0 – 4	1	
I/O	<b>I</b> 59	[Выбор протокола связи]	-	0 – 1	0	
	<b>I</b> 60	[Номер преобразователя]	-	1 – 250	1	
	<b>I</b> 61	[Скорость двоичной связи]	-	0 – 4	3	

- Установите **drv** как 3.
- Установите I59, I60 и I61 правильным образом.
- Работа частотного преобразователя осуществляется посредством коммуникации RS 485.
- См. главу. 11. Коммуникация RS 485.

## Выбор направления вращения через клеммы V1 (– 10 – + 10 В)

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	Frq	[Задание частоты]	2	0 – 8	0	
	drv	[Тип стартовых команд]	-	0 – 4	1	

- Установите frq как 2.
- Частотный преобразователь будет работать, как указано в таблице ниже, независимо от установок режима Drive.

	FWD Команда пуск	REV Команда Пуск
0 - +10 (B)	FWD RUN (в прямом направлении)	REV RUN (в обратном направлении)
-10 – 0 (B)	FWD RUN (в обратном направлении)	FWD RUN (в прямом направлении)

- ▶ Двигатель вращается в прямом направлении, если входное напряжение на V1-CM равно 0 10 (В) и команда пуск FWD является активной. Когда полярность входного напряжения меняется на −10 0 (В) во время работы в прямом направлении, двигатель тормозит до остановки и начинает вращение в обратном направлении.
- ▶ Когда входное напряжение на V1-СМ равно 0 10 (В), и команда пуска REV является активной, двигатель вращается в обратном направлении, и если 10 0 (В) является входом, направление вращения двигателя является обратным.

## Отключение пуска FX/RX (в прямом и обратном направлениях)

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	drC	[Выбор направления вращения]	_	F, r	F	
Функц. группа 1	F 1	[Отключение пуска в пря- мом/обратном направлении]	-	0-2	0	

- Выберите направление вращения двигателя.
- 0: Запуск движения в прямом и обратном направлении.
- 1: Останов движения при вращении в прямом направлении.
- 2: Останов движения при вращении в обратном направлении.




### • Функция пуска при подаче питания

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	drv	[Тип стартовых команд]	1, 2	0 – 4	1	
Функц. группа 2	H 20	[Пуск при подаче питания]	1	0 – 1	0	

- Установите H20 как 1.
- Когда входное напряжение переменного тока подается на преобразователь при установке параметра drv в 1 или 2 {Пуск при помощи клеммы управления}, двигатель начинает разгон.
- Данный параметр неактивен, если параметр drv установлен как 0 {Пуск при помощи пульта} или 3 {Коммуникация RS 485}.

# **Л** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе с данной функцией следует иметь в виду потенциальную опасность, связанную с тем, что двигатель начинает внезапную работу после подачи напряжения переменного тока на вход.



Когда пар. Н20 установлен как 0

Когда пар. Н20 установлен как 1


#### • Функция пуска после сброса ошибки

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	drv	[Тип стартовых команд]	1, 2	0 – 4	1	
Функц. группа 2	H 21	[Запуск после сброса ошибки]	1	0 – 1	0	

- Установите Н21 как 1.
- Двигатель начинает разгон, если параметр **drv** установлен как 1 или 2, выбранная клемма в положении ОN (ВКЛ) и ошибка сброшена.
- Данный параметр неактивен, если параметр drv установлен как 0 {Запуск при помощи пульта} или 3 {Коммуникация RS 485}.

# 

При работе с данной функцией следует иметь в виду потенциальную опасность, связанную с тем, что двигатель начинает внезапную работу после подачи напряжения переменного тока на вход.

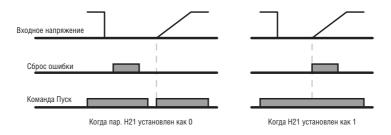


## 7.4 Установка времени Разгона / Торможения

• Установка времени Разгона/Торможения, привязанного к макс. частоте

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	ACC	[Время разгона]	-	0 – 6000	5.0	сек
	dEC	[Время торможения]	-	0 – 6000	10.0	сек
Функц. группа 1	F21	[Максимальная частота]	-	40 – 400	60.00	Гц
Функц. группа 2	H70	[Опорная частота для разгона/торможения]	0	0 – 1	0	
	H71	[Шкала времени Разгона/Торможения]	-	0-2	1	

- Установите нужное время Разгона/Торможения в ACC/dEC в группе DRV.
- Если H70 установлен как 0 {Макс. частота}, время Разгона/Торможения является временем, необходимым для достижения максимальной частоты от 0 Гц.
- Желаемая единица измерения времени Разгона/Торможения устанавливается в Н71.
- ▶ Время Разгона/Торможения устанавливается на основе параметра F21 [Макс. частота]. Например, если пар. F21 установлен как 60 Гц, время Разгона/Торможения 5 сек и рабочая частота 30 Гц, то время для достижения 30 Гц будет 2,5 секунды.






- Можно выбрать более точную единицу измерения времени, соответствующую характеристикам нагрузки, как показано ниже.
- ▶ В серии SV-iG5A, доступна индикация номера до 5. Следовательно, если единица времени установлена как 0,01 секунды, максимальное время Разгона/Торможения будет 600,00 секунд.

Код	Имя	Значение установки	Диапазон	Описание
H71	[Шкала времени	0	0.01 - 600.00	Единица установки: 0,01 с
	Разгона/ Торможения]	1	0.1 – 6000.0	Единица установки: 0,1 с
		2	1 – 60000	Единица установки: 1 с

• Установка времени разгона/торможения, привязанного к текущей частоте

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	ACC	[Время разгона]	-	0 – 6000	5.0	С
	dEC	[Время торможения]	-	0 – 6000	10.0	С
Функц. группа 2	H70	[Опорная частота для разгона/ торможения]	1	0 – 1	0	


- Время Разгона/Торможения устанавливается в ACC/dEC.
- Если установить пар. Н70 как 1 {дельта частоты}, время Разгона/Торможения является временем, необходимым для достижения заданной частоты (Текущая рабочая частота).
- Если пар. Н70 и Время разгона установлены как 1 { дельта частоты } и 5 сек., соответственно.
- ▶ На рисунке Секция А отображает изменение в рабочей частоте, когда заданная частота первоначально установлена как 10 Гц, и потом изменена на 30 Гц.

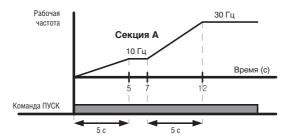

 Установка времени разгона/торможения при помощи многофункциональных клемм

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
DRV	ACC	[Время разгона]	-	0 – 6000	5.0	С
	dEC	[Время торможения]	-	0 – 6000	10.0	С
I/O	<b>I</b> 17	[Определение многофункц. входа Р1]	0	0 – 27	0	
	<b>I</b> 18	[Определение многофункц. входа Р2]	1		1	
	<b>I</b> 19	[Определение многофункц. входа Р3]	8		2	
	<b>I</b> 20	[Определение многофункц. входа Р4]	9		3	
	I21	[Определение многофункц. входа Р5]	10		4	
	<b>I</b> 34	[Время разгона 1]	-	0 –	3.0	С
	~	~		6000		
	<b>I</b> 47	[Время торможения 7]	-		9.0	

- Установите пар. I19, I20, I21 как 8, 9,10, если хотите установить набор времен Разгона/Торможения при помощи клемм P3 P5.
- Время разгона/торможения "0" устанавливается в пар. АСС и пар. dEC.
- Время разгона/торможения "1 7" устанавливается в пар. I34 I47.

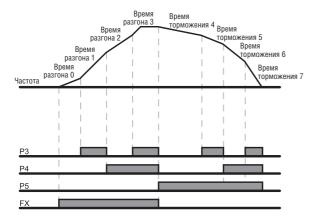

Время разгона/ торможения	P5	P4	Р3
1	-	-	-
2	-	-	✓
3	-	✓	-
4	-	✓	✓
5	✓	-	-
6	✓	-	✓
7	✓	✓	-
8	<b>√</b>	✓	✓




• Выбор кривой разгона/торможения

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F 2	[Характеристика разгона]	0	Линейная	0	
i pyima i	F 3	[Характеристика торможения]	1	S - кривая		
Функц. группа 2	H17	[S-кривая начала разгона/ торможения]	0 – 100		40	%
i pyima 2	H18	[S-кривая окончания разгона/ торможения]			40	%

- Тип разгона/торможения устанавливается в пар. F2 и пар. F3.
- Линейный: это общий тип для применения при постоянном моменте.
- S-кривая: это тип для плавного разгона/торможения двигателя.

### **ГРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


 Для кривой S, реальное Время Разгона/Торможения занимает большее время, чем время, выставленное пользователем.



- ▶ Пар. Н17 устанавливает стартовое отношение между типом кривой S и линейным типом характеристики в 1/2 от эталонной частоты разгона/торможения. Для более плавного разгона/торможения, увеличьте пар. Н17 для расширения отношения кривой S.
- Пар. Н18 устанавливает конечное отношение между типом кривой S и линейным типом в 1/2 от эталонной частоты разгона/торможения. Для плавного и точного поступления сигнала скорости и остановки, увеличьте пар. Н18 для расширения отношения кривой S.



 Следует иметь в виду, что если Разгон/Торможение привязывается к (Н70) Макс. частоте, заданная частота устанавливается менее Макс. частоты. Форма S-кривой может быть искажена.

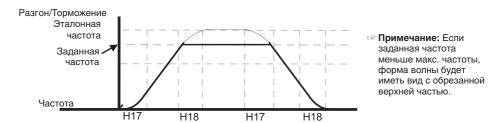

Время разгона при установке S-кривой

$$= ACC + ACC \times \frac{H17}{2} + ACC \times \frac{H18}{2}$$

▶ Время торможения при установке S-кривой


$$= dEC + dEC \times \frac{H17}{2} + dEC \times \frac{H18}{2}$$

▶ ACC, dEC указывает установленное время в группе DRV.

• Отключение Разгона/Торможения

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
I/O group	<b>I</b> 17	[Многофункциональный вход Р1]	-	0 – 27	0	
	~	~				
	I24	[Многофункциональный вход Р8]	24		7	

- Выберите одну из многофункциональных входных клемм 1-8 для задания запрета Разгона/Торможения.
- Если выбрана клемма Р8, установите пар. I24 как "24" для активации этой функции.

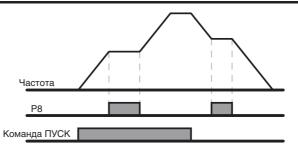




# 7.5 V/F управление

• Линейный тип V/F характеристики

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	F22	[Базовая частота]	-	30 – 400	60.00	Гц
группа 1	F23	[Стартовая частота]	-	0.1 – 10.0	0.50	Гц
	F30	[V/F характеристика]	0	0-2	0	
Функц. группа 2	H40	[Выбор режима управления]	-	0-3	0	


- Установите пар. F30 в положение 0 {линейная}.
- Данный тип поддерживает линейное отношение вольт/частота от пар. F23 - [Стартовая частота] до пар. F22 - [Базовая частота].
   Подходит для применений при постоянном моменте.
- Базовая частота: частотный преобразователь выводит номинальное напряжение на этом уровне. Введите частоту двигателя, указанную на паспортной табличке.
- Стартовая частота: частотный преобразователь начинает выводить напряжение на этом уровне.

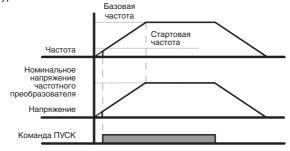

• Квадратичный тип V/F характеристики

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F30	[V/F характеристика]	1	0-2	0	

- Установите пар. F30 как 1 {Квадратичная}.
- Данная характеристика поддерживает квадратичное отношение вольты/герцы.
   Применяется в вентиляторах, насосах, и т.д.




## • Специальный тип V/F характеристики

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	F30	[V/F характеристика]	2	0-2	0	
группа 1	F31	[Специальная V/F частота 1]	-	0 – 400	15.00	Гц
	~	~				
	F38	[Специальное V/F напряжение 4]	-	0 – 100	100	%

- Установите F30 как 2 {пользовательская V/F характеристика}.
- Пользователь может регулировать отношение Напряжение/Частота в соответствии с типом V/F характеристики специализированных двигателей и характеристик нагрузки.

# **҈ ВНИМАНИЕ**

В случае работы со стандартным асинхронным электродвигателем, если данное значение выставлено выше, чем линейная VF характеристика, это может привести к нехватке момента или перегреву двигателя из-за перенамагничивания. Если активирована пользовательская V/F характеристика, функция F28 - [усиление момента вращения в прямом направлении] и F29 - [усиление момента вращения в

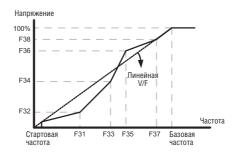


#### Регулировка выходного напряжения

обратном направлении] отключаются.

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F39	[Регулировка выходного напряжения]	-	40 – 110	100	%

 Данная функция используется для регулировки выходного напряжения частотного преобразователя. Применяется, если номинальное напряжение двигателя ниже входного напряжения.






### • Ручная установка усиления момента вращения

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F27	[Усиление момента вращения]	0	0 – 1	0	
труппа т	F28	[Усиление момента в прям. направлении]	_	0 – 15	2	%
	F29	[Усиление момента в обрат. направлении]	-	0 – 13		/0

- Установите пар. F27 как "0" (ручная установка момента вращения).
- Значения [момент вращения в прямом/обратном направлениях] устанавливаются отдельно в пар. F28 и пар. F29.

# **Л** ВНИМАНИЕ

 Если значение момента вращения установлено выше необходимого, это может привести к перегреву двигателя из-за перенамагничивания.

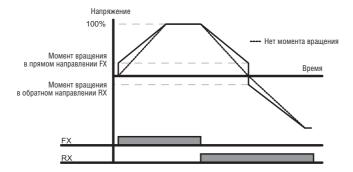

#### • Автоматическая установка усиления момента вращения

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	Функц. группа 1		1	0 – 1	0	
	H34	[Ток холостого хода]	_	0.1 – 100	-	Α
Функц. группа 2	H41	[Автоматическая настройка]	0	0 – 1	0	
	H42	[Сопротивление статора]	-	0 – 28	-	Ом


- Перед выбором автоматической настройки момента вращения, должны быть корректно установлены параметры H34 и H42 (См. стр. 10-6, 10-10).
- Выберите згачение 1 {автоматическая установка момента вращения} в пар. F27.
- Частотный преобразователь автоматически подсчитывает значение момента вращения, используя параметры двигателя, и выводит соответствующее напряжение.

# 7.6 Выбор способа остановки

## • Торможение до остановки

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F4	[Выбор метода остановки]	0	0-3	0	

- Выберите "0" {торможение до остановки} в пар. F4.
- Двигатель тормозит до 0 Гц и останавливается в течение заданного времени.

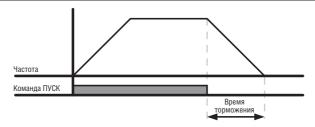

## Торможение до остановки при помощи постоянного тока


Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F4	[Выбор метода остановки]	1	0-3	0	

- Выберите значение "1" {Торможение до остановки при помощи ПТ} в пар. F4.
- См. страницу 8-1.

## • Останов на выбеге

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F4	[Выбор метода остановки]	2	0-3	0	

- Выберите значение "2" {останов на выбеге} в пар. F4.
- Если команда пуск выключена, выходная частота и напряжение отключены.

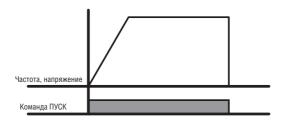



## 7.7 Ограничение частоты

• Ограничение частоты с использованием Максимальной и Стартовой частот


Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	F21	[Максимальная частота]	-	0 – 400	60.00	Гц
группа 1	F23	[Стартовая частота]	-	0.1 – 10	0.50	Гц

- Максимальная частота: верхняя граница значений частоты. Выше значения макс. частоты может быть задана только базовая частота пар. F22.
- Стартовая частота: нижний предел установки частоты.
   Если частота установлена ниже стартовой частоты, автоматически происходит установка 0.00.

## • Ограничение задания частоты с использованием Верхней/Нижней границ

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F24	[Выбор ограничения частоты (верхний/нижний)]	1	0 – 1	0	
	F25	[Верхний предел ограничения]	-	0 – 400	60.00	Гц
	F26	[Нижний предел ограничения]	-	0 – 400	0.50	Гц


- Установите пар. F24 как "1".
- Рабочая частота может быть установлена в пределах значений, установленных в пар. F25 - F26
- Если установка частоты производится через аналоговый вход (вход напряжения или тока), преобразователь работает в пределах частот, как показано ниже.
- Эта установка так же подходит, когда задание частоты происходит через пульт.



## • Пропуск частот

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H10	[Выбор частоты скачка]	1	0 – 1	0	
	H11	[Нижняя частота скачка 1]	-	0.1 – 400	10.00	Гц
	~	~				
	H16	[Нижняя частота скачка 3]	-	0.1 – 400	35.00	Гц

- Установите в пар. Н10 значение 1.
- Установка частоты рабочего режима не возможна в диапазоне частот пропуска H11 - H16.
- Частота скачка устанавливается в границах диапазона пар. F-21 (макс. частота)
   и пар. F-23 (стартовая частота).

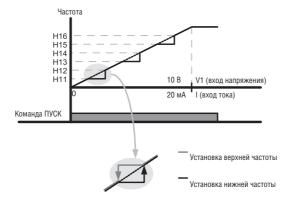

- Когда необходимо избежать резонанса, присущего естественной частоте механической системы, эти параметры позволяют пропускать резонансные частоты. Эти различные области (верхнего/нижнего предела частоты скачка) могут быть установлены путем установки значений частоты скачка либо на верхней, либо на нижней границе каждой области. Тем не менее, при разгоне или торможении, действительна рабочая частота внутри установленного промежутка.
- В случае необходимости увеличения частоты, см. рис. выше, если значение установленной частоты находится в пределах частоты скачка, поддерживается значение нижнего предела частоты скачка. Если установленное значение находится вне границ диапазона, частота увеличивается.
- В случае необходимости уменьшения частоты, если значение установленной частоты находится в пределах частоты скачка, поддерживается значение верхнего предела частоты скачка. Если установленное значение находится вне границ диапазона, частота уменьшается.



# ГЛАВА 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## 8.1 Торможение постоянным током

• Остановка двигателя с помощью постоянного тока


Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	F 4	[Выбор способа остановки]	1	0 – 3	0	
группа 1	F 8	[Стартовая частота при торможении пост. током]	-	0.1 – 60	5.00	Гц
	F 9	[Время ожидания при торможении пост. током]	-	0 – 60	0.1	С
	F10	[Напряжение при торможении пост. током]	-	0 – 200	50	%
	F11	[Время торможения постоянным током]	-	0 – 60	1.0	С

- Установите в пар. F4 значение 1 (выбор способа остановки).
- F8: частота при которой активируется торможение постоянным током.
- F9: время задержки после достижения частоты F8 (стартовая частота при торможении ПТ перед применением напряжения F10.
- F10: установите это значение как процент от H33 (номинальный ток двигателя).
- F11: устанавливает продолжительность времени подачи напряжения F10 для торможения постоянным током.

#### Внимание:

Если установлено чрезмерное напряжение тормоза ПТ или слишком продолжительное время торможения ПТ, это может привести к перегреву или повреждению двигателя.

- Установка пар. F10 или пар. F11 в "0" приведет к невозможности торможения ПТ.
- ▶ F9 (Время ожидания при торможении ПТ): когда инерция при нагрузке велика или значение F8 – (Стартовая частота при торможении ПТ) велико, может произойти отключение из-за перегрузки по току. Этого можно избежать правильной установкой значения F9

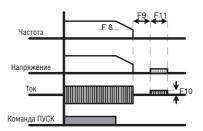

 При торможении постоянным током при высокой инерции нагрузки и частоты, измените значение коэффициента торможения постоянным током в соответствии со значением, установленным в пар. Н37.

H37	Соотношение момента	0	Меньше в 10 раз, чем инерция двигателя	
	инерции		10 значений инерции двигателя	
		2	Больше чем в 10 раз превышает инерцию двигателя	


## • Томожение постоянным током перед пуском

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F12	[Старт. напряж. тормоза ПТ]	-	0 – 200	50	%
	F13	[Старт. время тормоза ПТ]	-	0 – 60	0	С

- F12: устанавливает уровень в процентах от H33 − (номинальный ток двигателя).
- F13: двигатель начинает разгоняться после подачи напряжения ПТ в течение установленного времени.

#### Внимание:

Если установлено чрезмерное напряжение тормоза ПТ или слишком продолжительное время торможения ПТ, это может привести к перегреву или повреждению двигателя.



- Установка пар. F12 или пар. F13 в 0 отключает использование торможения постоянным током перед стартом.
- ▶ t: Частота начинает увеличиваться после подачи напряжения ПТ за время, установленное в F13 – (Стартовое время тормоза ПТ).


#### Тормоз ПТ при останове. Включение при помощи многофункционального входа

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F12	[Старт. напряжение тормоза ПТ]	-	0 – 200	50	%
Группа I/O	I19	[Выбор клеммы РЗ для использ. функции тормоза ПТ при останове]	11	0 – 25	2	

- F12: устанавливает уровень в процентах от H33 (номинальный ток двигателя).
- Выберите клемму из Р1-Р8 для подачи команды тормоза ПТ.
- Если выход РЗ используется для этой функции, установите пар. I19 как "11" (тормоз ПТ во время останова).

#### Внимание:

Если установлено чрезмерное напряжение тормоза ПТ или слишком продолжительное время торможения ПТ, это может привести к перегреву или повреждению двигателя.






# 8.2 Скорость Јод

### Управление Jog

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F20	[Частота Jog]	-	0 – 400	10.00	Гц
Группа I/O	I21	[Определение много- функционального входа Р5]	4	0 – 25	4	

- Установите желаемую частоту Jog в пар. F20.
- Для этой установки выберите один из входов Р1 Р8.
- Если вход Р5 установлен в режим Јод, установите пар. I21 в зна4 (Jog).
- Частота Јод может быть установлена в пределах диапазона F21 (максимальная частота) и F23 (стартовая частота).

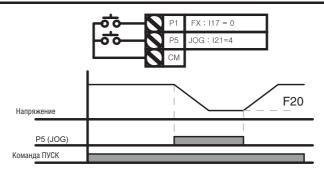


- Режим Jog отменяет все остальные режимы кроме режима удержания. Следовательно, если команда задания Jog частоты поступает в середине цикла многоскоростного режима, режима Up/Down, или трех проводного режима, действия выполняются с частотой Jog.
- ▶ Выше приведенная схема является примером, когда многофункциональный вход установлен в режиме NPN.

#### Задание Jog FX/RX управления

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F20	[Частота Jog]	-	0 – 400	10.00	Гц
Группа I/O	123	[Определение много- функционального входа Р7]	26	0 – 27	6	
	I23	[Определение много- функционального входа Р8]	27	0 – 27	7	

- Установите желаемую частоту Jog в F20.
- Для этой установки выберите один из входов из P1 P8.
- Если Р7 установлен в режим Jog, установите пар. I23 в 26 (Jog).
- Диапазон установки скоростей Jog между Мах. частотой (F21) и стартовой частотой. (F23).
- ▶ Ниже приведен пример для заданной частоты 30 Гц и частоты Jog 10 Гц.

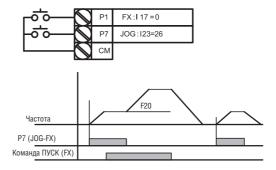

# 8.3 Режим Up/Down

• Сохранение значения Up/Down

Группа	Дисплей	Наименование параметра	Значе- ние	Диапазон	По умолчанию	Ед. измер.
Группа Drive	Frq	Установка частоты	8	0 – 8	0	
Группа I/O	I17	Многофункциональный вход Р1	0		0	
	122	Многофункциональный вход Р6	25		5	
	123	Многофункциональный вход Р7	15	0 – 27	6	
	124	Многофункциональный вход Р8	16		7	
Функц. группа 1	F63	Сохранение частоты Up/Down	-	0 – 1	0	
	F64	Значение частоты Up/Down	-		0.00	

- Установите значение "8" в параметре Frg группы Drive
- Выберете многофункциональные цифровые входы (P1 P8) для режима Up/Down
- Если вы выбрали входы Р7, Р8, установите в параметрах I23, I24 группы I/О значения "15" (увеличение частоты) и "16" (уменьшение частоты).
- Если вы выбрали вход Р6 для команды стирания частоты Up/Down, установите "25" (обнуление частоты Up/Down) в пар. I22 группы I/O.
- Функция сохранения частоты Up/Down: если в пар. F63 (Сохранение частоты Up/Down) установлено значение "1", частота перед торможением или остановкой преобразователя сохраняется в пар. F64.
- При работе в режиме Up/Down можно обнулить сохраненную частоту подачей сигнала на цифровой вход.

F63	Сохранение частоты Up/Down		Частота Up/Down не сохраняется
		1	Частота Up/Down сохраняется в F64
F64	Значение частоты Up/down	Сохраненное значение частоты Up	

 Если сигнал обнуления сохраненной частоты подан на вход во время увеличения/уменьшения частоты командой Up/Down, то он игнорируется и сохраненная частота не обнуляется.



## • Выбор различных режимов Up/Down


Группа	Дисплей	Наименование параметра	Значе- ние	Диапазон	По умолчанию	Ед. измер.
Группа Drive	Frq	Установка частоты	8	0 – 8	0	
	l17	Многофункциональный вход Р1	0		0	
Группа	122	Многофункциональный вход Р6	25	0 – 27	6	
I/O	123	Многофункциональный вход Р7	15		5	
	124	Многофункциональный вход Р8	16		7	
Функц.	F65	Выбор режима Up/Down	-	0-2	0	
группа 1	F66	Шаговая частота Up/Down	-	0 – 400	0.00	Гц

- Установите в пар. Frq группы Drv значение "8"
- Выберете цифровые входы (Р1-Р8) для использования функции Up/Down
- Установите шаговую частоту в параметре F66


## ▶ Выбор режима Up/Down

F65	Выбор режима Up/Down	0	Частота увеличивается/уменьшается в пределах Мах/Міп частот		
		1	Увеличивается/уменьшается до шаговой частоты (F66)		
		2	Комбинация вариантов 0 и 1		
F66	Шаговая частота	Часто	Частота увеличивается в соответствии с установленным пределом		


▶ Если пар. F65 установлен в 0: при подаче команды Up частота увеличивается до максимальной частоты (если установлен верхний предел частоты, частота увеличивается до верхнего предела). При подаче команды Down частота уменьшается до минимальной частоты (если установлен нижний предел, частота уменьшается до нижнего предела).

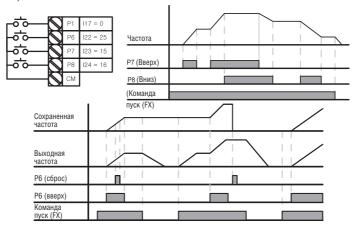

▶ Если пар. F65 установлен в значение 1: при подаче сигнала на вход Up текущая (сохраненная) частота увеличивается на величину вплоть до шаговой частоты установленной в пар. F66. После отключения входа Up, частота сохраняется. При подаче сигнала на вход Down текущая (сохраненная) частота уменьшается на величину вплоть до шаговой частоты установленной в пар. F66. После отключения сигнала входа Down, частота сохраняется. Если во время подачи команды Up/Down, подается команда Стоп сохраняется предыдущая частота.

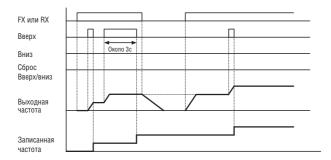

• Если пар. F65 установлен в значение 2: при подаче команды Up (продолжительностью менее 3 сек) текущая (сохраненная) частота увеличивается на величину вплоть до шаговой частоты. При подаче команды Down (продолжительностью менее 3 сек) текущая (сохраненная) частота уменьшается на величину вплоть до шаговой частоты установленной в пар. F66. Если команда Up/Down подается более 3 сек, увеличение/уменьшение частоты происходит в границах максимальной и минимальной частоты.

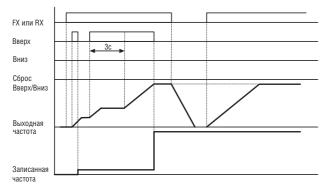

#### ! ВНИМАНИЕ


Если во время подачи команды Up (Вверх) или Down (Вниз) частота не достигла граничного значения, сохраняется предыдущее значение частоты, т.е. при повторном изменении частоты суммарная величина изменения будет в пределах шаговой частоты.



# 8.4 3-Wire (3-проводной) режим

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа I/O	I17	[Выбор многофункционального входа Р1]	0	0 – 27	0	
., 0	~	~				
	<b>I</b> 24	[Выбор многофункционального входа Р8]	17		7	

- Выберите клемму из Р1-Р8 для использования 3-Wire (3-х проводного) режима.
- Если выбрана клемма Р8, установите пар. I 24 как 17 (3-х проводной режим).

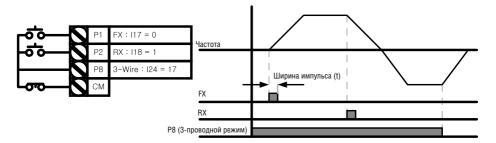


- Входной сигнал сохраняется при использовании этого режима. Следовательно, преобразователем можно управлять с помощью кнопочного выключателя.
- ▶ Ширина импульса (t) не должна быть меньше 50 мсек.

## 8.5 Режим удержания

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2		[Частота удержания]	-	0.1 – 400	5.00	Гц
	H 8	[Время удержания]	-	0 – 10	0.0	С

- При этой установке двигатель начинает разгоняться после выполненного режима удержания (работа на частоте удержания в течении времени удержания).
- В основном этот режим используется при отпускании механического торможения в подъемниках.
- Частота удержания: эта функция используется для вывода момента в предназначенном направлении. Может быть полезна при операциях по поднятию тяжестей для получения достаточного момента до применения механического торможения. Номинальная частота скольжения вычисляется по формуле приведенной ниже.



# 8.6 Компенсация скольжения

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H30	[Выбор типа двигателя]	-	0.2 – 22	7.5	
	H31	[Кол-во полюсов двигателя]	-	2 – 12	4	
	H32	[Номинальная частота скольжения]	-	0 – 10	2.33	Гц
	H33	[Номинал. ток двигателя] - 0.5 – 150 24		26.3	А	
	H34	[Ток холостого хода]	-	0.1 – 50	11.0	А
	H36	[КПД двигателя]	-	50 – 100	87	%
	H37	[Момент инерции]	-	0-2	0	
	H40	[Выбор режима управл.]	1	0-3	0	

- Установите пар. Н 40 (выбор режима управления) как 1 (компенсация скольжения).
- Эта функция позволяет двигателю работать с постоянной скоростью путем компенсации скольжения в асинхронном двигателе.

•	H 30:	установите	тип	двигателя
---	-------	------------	-----	-----------

H30	[Выбор типа	0.2	2 кВт
	двигателя]	~	
		22.0	22.0 кВт

- Н 31: введите количество полюсов двигателя согласно шильде.
- Н 32: введите частоту скольжения в соответствии со следующей формулой и шильдой двигателя.

$$f_s = f_r - \left(\frac{rpm \times P}{120}\right)$$

Где,  $f_s$  = Номинальная частота скольжения

 $f_r$ = Номинальная частота

*rpm* = Скорость вращения, указанная на шильде

P =количество полюсов двигателя

Пример: Номинальная частота = 60 Гц, скорость вращения = 1740 об/мин Количество полюсов двигателя = 4

$$f_s = 60 - \left(\frac{1740 \times 4}{120}\right) = 2Hz$$

- ▶ Н 33: введите номинальное значение тока, указанное на шильде.
- ▶ Н 34: введите измеренное значение тока холостого хода. Введите 50 % от номинального значения, когда трудно определить ток холостого хода.



- ▶ Н 36: введите значение КПД, указанное на шильде.
- Н 37: выберите момент инерции, основываясь на инерции двигателя, как показано ниже.

H37	[Соотношение момента	0	Меньше в 10 раз чем значе- ние инерции двигателя
	инерции]	1	Приблизительно равное 10 значениям инерции двигателя
		2	Больше в 10 раз чем значение инерции двигателя

 При увеличивающихся нагрузках, интервал скорости между номинальным значением вращения и синхронной скоростью расширяется (см. график ниже).
 Эта функция компенсирует возникающее скольжение.



# 8.7 ПИД контроль

Группа	Дисплей	Наименование параметра	Уста- новка	Диапазон	По умолчанию	Ед. измер.
Функц.	H49	[Включение ПИД регулятора]	1	0 – 1	0	-
группа 2	H50	[Источник обратной связи ПИД]	-	0 – 1	0	-
	H51	[Коэффициент усиления ПИД-контроля P-gain]	-	0 – 999.9	300.0	%
	H52	[Время интегрирования ПИД-контроля I-gain]	-	0.1 – 32.0	1.0	С
	H53	[Время дифференцирования ПИД-контроля D-gain]	-	0.0 – 30.0	0	С
	H54	[Коэффициент усиления ПИД]		0 – 1	0	-
	H55	[Верхний предел частоты ПИД]	-	0.1 – 400	60.0	Гц
	H 56	[Нижний предел частоты ПИД]	-	0.1 – 400	0.50	Гц
	H57	[Источник задания частоты ПИД]	-	0 – 4	0	Гц
	H58	[Выбор отображения ПИД]	-	0 – 1	0	_
	H61	[Время задержки перехода в спящий режим]		0.0 – 2000.0	60.0	-
	H62	[Частота перехода в спящий режим]	-	0.00 - 400	0.00	Гц
	H63	[Уровень включения]	-	0.0 – 100.0	35.0	%

Группа I/O	117~ 124	[Определение многофункциональ- ных входов Р1-Р8]	21	0 – 27	-	-
Группа	rEF	[Уставка ПИД регулятора]	-	0 – 400/ 0 – 100	0.00 /0.0	Гц/ %
Drv	Fbk	[Обратная связь ПИД регулятора]	-	0 – 400/ 0 – 100	0.00 /0.0	Гц/ %


- ПИД регулятор используется для контроля параметров (уровня воды, давления, температуры и др.)
- Установите параметр Н49 Функц. группы 2 как "1" (включение ПИД регулятора). После этого отображаются параметры rEF и Fbk. Установите величину ПИД в параметре rEF. Значение сигнала обратной связи ПИД регулятора будет отображаться в параметре Fbk.
- Есть два режима работы ПИД регулятора Normal и Process. Режимы устанавливаются в параметре H54.
- Н50: Выберете источник сигнала обратной связи ПИД регулятора.

H50	H50 [Выбор источника обратной связи]	0	Клемма вход I (0 – 20 мA)
		1	Клемма вход V1 (0 – 10 B)

- Н51: Установите коэффициент усиления Р. Если коэффициент усиления установлен в 50%, то 50% разницы будет добавлено к выходному сигналу. Более высокие значения коэффициента усиления позволяют быстрее достигнуть установленного значения, но могут привести к осцилляции.
- ▶ Н52: Установите время интегрирования ПИД регулятора (накопления значения ошибки). Например, если Н52 установлено в 1 секунду и ошибка равна 100%, то через 1 секунду будет выведено 100% ошибки. Если уменьшить время интегрирования, то скорость выхода на номинальное значение увеличится. Однако, слишком маленькие значения времени интегрирования могут привести к осцилляции.
- Н53: Установите время дифференцирования для измерения ошибки. Например, если время дифференцирования установлено в 0.01 сек и изменение ошибки за 1 сек составляет 100%, выходное значение за 10 мсек составит 1%.
- Н54: Установите коэффициент усиления положительной обратной связи. Величина добавляется к выходному значению ПИД регулятора.
- ▶ Н55, Н56: Ограничение по выходному значению ПИД регулятора.
- Н57: Выбор источника задания уставки ПИД.
- Н58: Отображение уставки и значения величины ПИД в Гц или в %. Н58=0: [Гц], Н58=1: [%]
- № I17-I24: Для переключения с режима ПИД регулирования на нормальный используйте один из цифровых входов Р1-Р8, установив значение в 21 и положение ОN (ВКЛ).
- rPM: Отображает значение параметра H50 в оборотах двигателя (об/мин).
- rEF: Отображает значение уставки ПИД регулятора.
- Fbk: Пересчитывает величину обратной связи, установленную в пар. Н50, в частоту двигателя.




## • Нормальный ПИД-регулятор

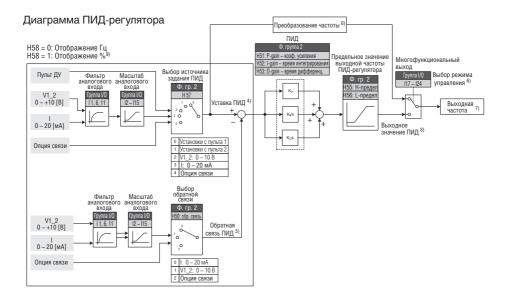


- 3) Добавление опции связи RS-485 для задания сигнала обратной связи ПИД регулятора.
- 4) Значение уставки ПИД регулятора можно просматривать и изменять в параметре rEF в группе DRV. Единицы измерения [Гц], если H58=0, и [%], если H58=1.
- 5) Значение обратной связи ПИД регулятора можно просматривать в параметре Fbk в группе DRV.
- 6) Если сигнал отключения ПИД регулятора подан на многофункциональный вход (Р1-Р8), значения будут отображаться в Гц (% конвертируется в Гц), даже если H58=1.
- 7) Выходная частота отображается в параметре "SPD" группы DRV.
- 8) Выходное значение ПИД регулятора для Нормального режима однополярное и ограничено значениями параметров Н55 (Верхний предел частоты) и Н56 (нижний предел частоты).
- 9) 100% соответствует F21 (Максимальная частота).

# • Режим ПИД регулятора "Процесс" (Н54=1)

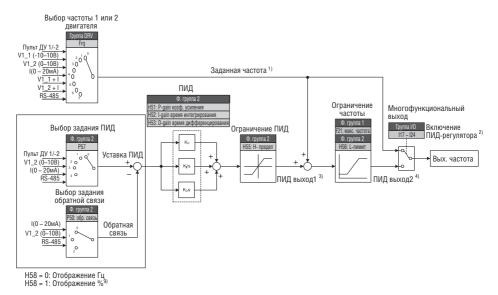

- 1) Сигнал задания частоты (FRQ, кроме сигнала Up/Down) суммируется с выходным сигналом PID OUT1 и ограничивается PID OUT2.
- 2) При отключении ПИД регулятора частота установленная в Frq.
- 3) Выходное значение регулятора PID OUT1 полярное. Значение ограничено величиной H55 (Верхний предел частоты ПИД).
- 4) Значение выходной частоты ограничено значениями F21 (Максимальная частота) и H56 (Нижний предел частоты ПИД).
- Режим "Sleep" и "Wake-Up" (Спящий режим и режим пробуждения)
- При продолжительном снижении выходной частоты, например в ночное время при небольшом потреблении воды, есть возможность остановить мотор и перевести преобразователь в спящий режим. При увеличении разницы уставки ПИД регулятора и величины обратной связи выше установленного значения Н63 (Уровень пробуждения), преобразователь запускает двигатель.
- ▶ Преобразователь выходит из режима "Sleep" (спящий режим) при подаче команды "Стоп".



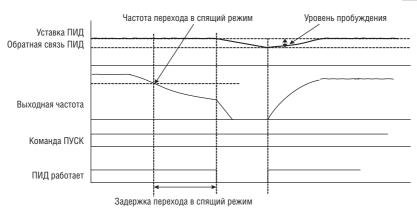

## 8.8 Автотест

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H 41	[Автотест]	1	0 – 1	0	
	H 42	[Сопротивление статора] Rs	-	0 – 28	-	Ом
	H 44	[Индуктивность рассеивания] (Lσ)	-	0 – 300.00	-	мГн

- Обеспечивается автоматическое измерение параметров двигателя.
- Измеренные параметры двигателя в Н41 могут использоваться в режиме автоматического усиления момента и режиме векторного управления без датчика.

#### Внимание:

Автоматическая настройка должна выполняться после остановки двигателя. Вал двигателя не должен приводится во вращение нагрузкой во время H41 – [Автотест].

- ▶ Н41: Если пар. Н41 установлен как 1, при нажатии клавиши Enter ( ●), активируется автотест, и на светодиодном пульте "TUn". По завершению, будет отображен "H41".
- Н42, Н44: Значения сопротивления обмотки статора и индуктивности рассеивания, определенные в пар. Н41 будут, соответственно отображены. Когда автотест пропускается или осуществляется Н93 – [Сброс параметров], отображаются значения по умолчанию для соответствующего типа двигателя (Н30).
- Нажмите кнопку Stop/RST на пульте или включите клемму EST для остановки автотеста
- ▶ Если автотест Н42 и Н44 прерывается, будет установлено значение по умолчанию. Если Н42 и Н44 завершены, и автотест индуктивности рассеивания прерван, используются измеренные значения Н42 и Н44, и устанавливается значение по умолчанию для индуктивности рассеивания.
- См. значения параметров двигателя по умолчанию на странице 8-16.

#### Внимание:

Не вводите не корректных значений, таких как: значения сопротивления обмотки статора и индуктивности рассеивания. В противном случае, возможно повреждение бездатчикового векторного управления и автоматического выбора момента вращения.

# 8.9 Векторное управление без датчика

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H 40	[Выбор режима управления]	3	0-3	0	-
	H30	[Выбор типа двигателя]	-	0.2 – 22.0	-	кВт
	H32	[Номинальная частота скольжения]	-	0 – 10	=	Гц
	H33	[Ном. ток двигателя]	-	0.5 – 150	-	Α
	H34	[Ток холостого хода]	-	0.1 – 20	-	А
	H42	[Сопротивление статора (Rs)]	-	0 – 28	-	Ом
	H44	[Индуктивность рассеива- ния (Lσ)]	-	0 – 300.00	-	мГн
Функц. группа 1	F14	[Время намагничивания двигателя]	-	0.0 – 60.0	0.1	С

■ Если пар. H40 — [Выбор режима управления] установлен как 3, векторное управление без датчика станет активным.

#### Внимание:

Необходимо измерить параметры двигателя. Настоятельно рекомендуется произвести автоматическую настройку пар. Н41 до последующих операций при помощи векторного управления без датчика.

- Убедитесь, что следующие параметры введены правильно для обеспечения высокого КПД.
- ▶ Н 30: Выберите тип двигателя, подсоединенного к выходу преобразователя.
- ▶ Н 32: Введите номинальную частоту скольжения, основанную на количестве оборотов в минуту двигателя, указанном на паспортной табличке, и номинальной частоте (См. пункт 8-8).
- Н 33: Введите номинальный ток двигателя, указанный на паспортной табличке.
- ▶ Н34: После того, как убрана нагрузка, выберите пар. Н40 [Выбор режима управления] как 0 {V/F управление} и запустите двигатель при 60 Гц. Введите ток, отображаемый в Сиг-[Выходной ток], в качестве тока холостого хода двигателя. Если затруднительно убрать нагрузку с вала двигателя, введите значение от 40 до 50% от пар. Н33 [Номинальный ток двигателя], либо заводские установки. В случае возникновения нестабильного момента на высоких скоростях уменьшите значение параметра Н34 (Ток холостого хода) до 30%.
- ▶ H42, H44: Введите значение параметра, измеренного во время H41 (Автотест), или заводские установки.
- ▶ F14: Данный параметр разгоняет двигатель после предварительного намагничивания в течение установленного времени. Характеристики тока предварительного намагничивания устанавливаются в пар. Н34 (Ток холостого хода двигателя).
- Введите значение с паспортной таблички двигателя, за исключеним случая, когда двигатель, мощностью 0,2 кВт не используется.




## Заводские установки в соответствии с номинальными характеристиками двигателя.

Выходное напря- жение	Мощность двигателя (кВт)	Номиналь- ный ток (A)	Ток холостого хода (A)	Номинальная частота сколь- жения (Гц)	Сопротив- ление статора (Ом)	Индуктивность рассеивания (мГн)
	0.2	1.1	0.6	2.33	14.0	122.00
	0.4	1.8	1.2	3.00	6.70	61.00
200	0.75	3.5	2.1	2.33	2.46	28.14
	1.5	6.5	3.0	2.33	1.13	14.75
	2.2	8.8	4.4	2.00	0.869	11.31
	3.7	12.9	4.9	2.33	0.500	5.41
	5.5	19.7	6.6	2.33	0.314	3.60
	7.5	26.3	11.0	2.33	0.196	2.89
	11.0	37.0	12.5	1.33	0.120	2.47
	15.0	50.0	17.5	1.67	0.084	1.12
	18.5	62.0	19.4	1.33	0.068	0.82
	22.0	76.0	25.3	1.33	0.056	0.95
	0.2	0.7	0.4	2.33	28.00	300.00
	0.4	1.1	0.7	3.0	14.0	177.86
	0.75	2.0	1.3	2.33	7.38	88.44
	1.5	3.7	2.1	2.33	3.39	44.31
400	2.2	5.1	2.6	2.00	2.607	34.21
	3.7	6.5	3.3	2.33	1.500	16.23
	5.5	11.3	3.9	2.33	0.940	10.74
	7.5	15.2	5.7	2.33	0.520	8.80
	11.0	22.6	7.5	1.33	0.360	7.67
	15.0	25.2	10.1	1.67	0.250	3.38
	18.5	33.0	11.6	1.33	0.168	2.46
	22.0	41.0	13.6	1.33	0.168	2.84

# 8.10 Работа в режиме экономии электроэнергии

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 1	F40	[Работа в режиме эконо- мии электроэнергии]	-	0 – 30	0	%

- Установите в пар. F40 величину уменьшения выходного напряжения.
- Установите в качестве процентного отношения от макс. выходного напряжения.
- Для применения с вентиляторами или насосами, потребление электроэнергии может быть значительно сокращено при помощи уменьшения выходного напряжения при слабой нагрузке или при ее отсутствии.



# 8.11 Старт на вращающийся двигатель

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	H22	[Старт на вращающийся двигатель]	-	0 – 15	0	
группа 2	H23	[Ограничение тока во время перезапуска]	-	80 – 200	100	%
	H24	[Коэффициент усиления регуля- тора поиска скорости P-gain]	-	0 – 9999	100	
	H25	[Постоянная времени регуля- тора поиска скорости l-gain]	-	0 – 9999	200	
Группа	<b>I</b> 54	[Выбор многофункциональ- ного выхода]	15	0 10	12	
I/O	<b>I</b> 55	[Выбор многофункциональ- ного выходного реле]	15	0 – 18	17	

- Используется для предотвращения возможной ошибки, в случае если преобразователь выводит напряжение, когда двигатель вращается под действием нагрузки.
- Частотный преобразователь оценивает обороты двигателя на основе выходного тока. Точное определение скорости затруднительно.


Следующая таблица отображает 4 типа выбора поиска скорости (старт на вращающийся двигатель).

		, ,			
H22		Поиск скорости во время старта H20	Поиск скорости в момент внезап- ной остановки	Поиск скорости в момент повтор- ного запуска H21	Поиск скорости во время разгона
		Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0	-	-	-	-
	1	-	-	-	✓
	2	-	-	✓	-
	3	-	-	✓	✓
	4	-	✓	-	-
	5	-	✓	-	✓
	6	-	✓	✓	-
	7	-	✓	✓	✓
	8	✓	-	-	-
	9	✓	-	-	✓
	10	✓	-	✓	-
	11	✓	-	✓	✓
	12	✓	✓	-	-
	13	✓	✓	-	✓
	14	✓	✓	✓	-
	15	✓	✓	✓	✓

- ▶ Н23: Ограничивает ток во время поиска скорости. Установите как процентное отношение от Н33.
- Н24, Н25: Старт на вращающийся двигатель активируется при помощи ПИ-управления.
   Отрегулируйте коэффициенты P-gain и I-gain в соответствии с характеристиками нагрузки.
- № 154, 155: Сигнал в режиме активного поиска скорости выдается на многофункциональные выходные клеммы (МО) и выход многофукционального реле (ЗАВС).



Пример: Поиск скорости после внезапного пропадания питания.

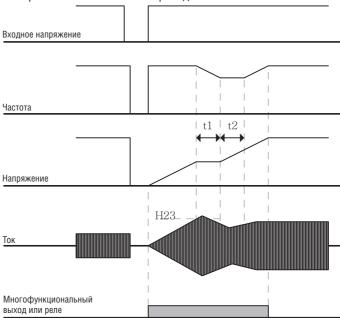


- Когда входное напряжение не подается из-за мгновенного сбоя в энергоснабжении, частотный преобразователь выводит сигнал ошибки (LV) – недостаточное напряжение (LV) для сохранения выхода.
- Когда подача питания восстановлена, частотный преобразователь выводит частоту до сбоя из-за низкого напряжения и напряжение нарастает благодаря ПИ-управлению.
- t1: если ток становится выше значения, предустановленного в пар. H23, увеличение напряжения прекратится и частота уменьшится.
- t2: в случае противоположном t1, снова произойдет увеличение напряжения, а уменьшение частоты остановится.
- Когда частота и напряжение будут восстановлены до номинальных значений, работа будет продолжена на скорости до сбоя.
- Операция поиска скорости подходит для нагрузок с высоким моментом инерции.
   Остановите двигатель и повторно запустите, если сила трения в нагрузке велика.
- Частотный преобразователь SV-iG5A продолжает работать в нормальном режиме при мгновенном сбое подачи напряжения, продолжительностью менее 15 мс.
- Напряжение звена постоянного тока может варьироваться в зависимости от количества выходной нагрузки. Следовательно, сбой из-за недостаточного напряжения может произойти при мгновенном сбое в энергоснабжении, если продлится более 15 мс или выход будет выше номинала.
- ▶ Технические характеристики работы при мгновенном сбое в энергоснабжении применимы, когда входное напряжение, поданное на преобразователь 200 230В АС~ для класса 200В или 380 480В АС~ для класса 400В.

## 8.12 Попытка авто перезапуска

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H 26	[Количество попыток перезапуска]	-	0 – 10	0	
	H 27	[Время перезапуска]	-	0 – 60	1,0	С

- Данный параметр устанавливает количество попыток перезапуска преобразователя в коде H26.
- Используется для предотвращения кратковременной остановки системы, вызванной внутренней системой защиты, активирующейся в случаях возникновения помех.
- ▶ Н26: перезапуск активируется после времени перезапуска, установленном в параметре Н27. Н26 – [количество попыток перезапуска] уменьшается на 1 при активации. Если отключение числено превосходит предустановленное значение попытки перезапуска, функция авто перезапуска не работает. Если значения параметров повторно установлены с клеммы управления или с помощью клавиши STOP/RST, автоматически вводится количество попыток перезапуска, установленное потребителем.
- Если отключение не повторяется в течение 30 сек с момента операции авто перезапуска, значение параметра H26 восстанавливается как предустановленное.
- При остановке из-за низкого напряжения {Lvt} или аварийной остановки {EST}, перегрева преобразователя {Oht}, и сбоя технических средств {HWt}, функция авто перезапуска не работает.
- После установки параметра Н27 [время перезапуска], двигатель начинает разгон автоматически со старта на вращающийся двигатель (H22-25).
- Следующая характеристика отражает параметр H26 [количество попыток перезапуска], установленный в значение "2".

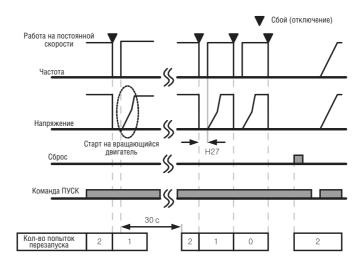



# 8.13 Настройка шума двигателя (Изменение частоты ШИМ)

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H39	[Частота ШИМ]	-	1 – 15	3	кГц

Данный параметр влияет на звук, производимый частотным преобразователем во время работы.


H39	При установке высокого	Уменьшается шум двигателя
	значения частоты ШИМ	Увеличиваются потери тепла
		Увеличиваются помехи
		Увеличивается ток утечки

# 8.14 Режим второй двигатель

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	H81	[Время разгона 2 двигателя]	-	0 – 6000	5.0	С
группа 2	H82	[Время торможения 2 двигателя]	-	0 – 6000	10.0	С
	H83	[Базовая частота 2 двигателя]	-	30 – 400	60.00	Гц
	H84	[V/F характеристика 2 двигателя ]	-	0-2	0	
	H85	[Положительный момент при прямом вращении 2 двигателя]	-	0 – 15	5	%
	H86	[Момент при вращении в обратном направлении 2 двигателя]	-	0 – 15	5	%
	H87	[Уровень токоограничения 2 двигателя]	_	30 – 150	150	%
	H88	[Электронное термореле 2 двигателя за 1 мин]	-	50 – 200	150	%
	H89	[Электороное термореле 2 двигателя при длительном режиме раб.]	-	50 – 150	100	%
	H90	[Номинальный ток 2 двигателя]	-	1 – 50	26.3	Α
Группа I/O	I17	[Выбор многофункциональной клеммы входа Р1]	_	0 – 27	0	
	~	~				
	I24	[Выбор клеммы многофункционального входа Р8]	12		7	

- Установите клемму многофункционального аналогового входа Р1 Р5 для режима работы второго двигателя.
- Для задания функции клеммы Р5 в качестве работы со вторым двигателем, установите I24 в значение 12.

- Используется, когда частотный преобразователь работает с 2 двигателями, подсоединенными к двум разным типам нагрузки.
- Режим работы со вторым двигателем не позволяет запускать оба двигателя в одно и то же время.
- Как показано на рисунке ниже, при использовании двух двигателей попеременно, выберите один из двух подсоединенных двигателей. При остановке первого выбранного двигателя, выберите клемму для 2-го двигателя и определите параметры H81 H90 для запуска второго двигателя.
- Определите функции параметров 2-го двигателя при остановке первого.
- Функции параметров Н81 Н90 являются идентичными функциям 1-го двигателя.

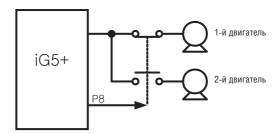



# 8.15 Функция самодиагностики

• Как использовать функцию самодиагностики

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H60	[Выбор самодиагностики]	•	0-3	0	-
Группа I/O	<b>I</b> 17	[Многофункциональная входная клемма Р1]	-	0 – 25	0	-
	~	~				
	<b>I</b> 24	[Многофункциональная входная клемма Р8]	20		7	-

- Выберите функцию самодиагностики в Н 60. функциональная группа 2.
- Определите одну из клемм Р1-Р8 для этой функции.
- Елси выбрана клемма Р8 для этой функции, установите пар. I 24 в значение «20».

#### Внимание:

Не прикасайтесь руками к преобразователю или другим объектам при выполнении этой функции, т.к. ток проходит на выход преобразователя.

- Выполните функцию самодиагностики, после того как выполнено подключение преобразователя.
- Эта функция позволяет потребителю выполнить проверку на наличие сбоя IGBT, разрыва выходной фазы и короткого замыкания, а так же ошибки преобразователя при заземлении без отсоединения.

## Существует 4 способа выбора:

H60 <sup>1)</sup>	Функция самодиаг-	0	Функция отключена
	ностики	1	Ошибка IGBT и ток замыкания на землю <sup>2</sup>
			Разрыв фазы или короткое замыкание, или ток замыкания на землю
		3	Ток замыкания на землю (Ошибка IGBT, разрыв фазы и короткое замыкание)

- 1) Чем меньше выбранное число, тем меньше выполняемое количество функций.
- 2) Ток замыкания на землю U фазы в преобразователях 2.2 кB 4.0 кB и ток замыкания на землю V фазы в других преобразователях может не определяться при установке «1». Выберите значение «3» для уверенного определения всех фаз U, V, W.
- При установке специального значения параметра H60 от 1 до 3, и включении выбранной клеммы из P1-P8, выполняется соответствующая функция, на дисплей выводится "dIAG", а предыдущее меню будет выведено при завершении этой функции.
- Для прекращения выполнения этой функции, нажмите кнопку STOP/RESET на пульте, выключите выбранную клемму (OFF) или включите клемму EST (ON).
- При сбое во время выполнения этой функции, высветиться "FLtL". При появлении этого сообщения, нажмите кнопку ввода Enter Key ( ), высветиться тип ошибки, а нажатие кнопок UP ▲ (вверх) и DOWN ▼(вниз) показывает, когда произошел сбой при выполнении этой функции. Нажмите кнопку STOP/RESET (стоп/сброс) или переключите на клемму RESET (сброс) для сброса сообщения об ошибке.

Типы возможных ошибок при выполнении функции самодиагностики.

Nº	Индикация	Тип ошибки	Устранение
1	UPHF	Переключение выше IGBT повреждения U фазы (междуфазное короткое замыкание)	Свяжитесь с торговым представителем LSIS в России.
2	UPLF	Переключение ниже IGBT повреждения U фазы	
3	vPHF	Переключение выше IGBT повреждения V фазы	
4	vPLF	Переключение ниже IGBT повреждения V фазы	
5	WPHF	Переключение выше IGBT повреждения W фазы	
6	WPLF	Переключение ниже IGBT повреждения W фазы	
7	UWSF	Короткое замык. на выходе между U и W	Проверьте выходные клеммы преобра-
8	vUSF	Короткое замык. на выходе между U и V	Зователя, соединения с двигателем на на наличие короткого замыкания, или
9	WvSF	Короткое замыкание на выходе между V и W	проверьте правильность подсоединения двигателя.
10	UPGF	Ток замыкания на землю на фазе U	Проверьте на наличие ошибки заземле-
11	vPGF	Ток замыкания на землю на фазе V	ния выходного кабеля преобразователя
12	WPGF Ток замыкания на землю на фазе W		или двигателя, или проверьте изоляцию двигателя на целостность.
13	UPOF	Отключение выхода на фазе U	Проверьте на правильность подсоеди-
14	vPOF	Отключение выхода на фазе V	нения двигателя к выходу
15	WPOF	Отключение выхода на фазе W	преобразователя.

# 8.16 Установка частоты и способ выбора 2-го двигателя

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа	drv	Стартовые команды 1	-	0 - 4	1	-
Drive	Frq	Задание частоты 1	-	0 - 9	0	-
	drv2	Стартовые команды 2	-	0 - 4	1	
	Frq2	Задание частоты 2	-	0 - 9	0	
Группа I/O	I17~I24	Определение много- функционального входа Р1	22	0 - 27		

- Если на многофункц. входы I17–I24 не подается сигнал о работе 2-го двигателя, используются "Стартовые команды 1" (Drive mode 1).
- Подавая сигнал об использовании второго двигателя на многофункциональный вход, можно включить установки для второго двигателя. Можно использовать для установки запасного варианта работы для управления по RS-485 при обрыве связи.
   Используется следующий метод для переключения drv и drv2. Еспи
- Используется следующий метод для переключения drv и drv2. Если многофункциональный вход на включение drv2 отключен, работают "Стартовые команды 1".
- Если многофункциональный вход включен, то работают "Стартовые команды 2".

## ▶ Можно выбрать следующие "Стартовые команды 2" в пункте drv2

drv2 Режим	0	Управлени	е с пульта	
	Drive mode 2	1	Управле-	FX: Пуск в прямом направлении
		Ŀ	ние	RX: Пуск в обратном направлении
		1 1		FX: Команда "Пуск/Стоп"
				RX: Команда "Движение в прямом/обратном направлении"
		3	Опция связ	ви RS-485




Можно выбрать следующие варианты задания частоты в пункте Frg2.

Функц. Задание		0	Lludopopoo	При помощи пульта 1		
группа	частоты 2	1	Цифровое	При помощи пульта 2		
2		2	Аналого-	Через вход V1 установка 1 (-10 – +10B)		
		3	вое	Через вход V1 установка 2 (0 – + 10B)		
		4		Через вход I (0 – 20 мА)		
		5		Через вход V1 + вход I (установка 1)		
		6		Через вход V1 (установка 2) + вход I		
		7	При помощи	коммуникации RS-485		
		8	Импульсным	Импульсным входом (Режим UP/Down)		
		9	При помощи	коммуникации FieldBus		

• Ниже пример переключения между drv и drv2.

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа	drv	Стартовые команды 1	3	0 – 4	1	_
DRV	Frq	Задание частоты 1	0	0 – 9	0	-
2	drv2	Стартовые команды 2	1	0 – 4	1	
	Frq2	Задание частоты 2	0	0 – 9	0	
Группа I/O	124	Определение многофункц. входа Р8	22	0 – 27	7	

 Следующий диаграмма отображает работу с вышеуказанными установками и частотой задания 30 Гц. Пар. F4 (способ торможения) = 0.

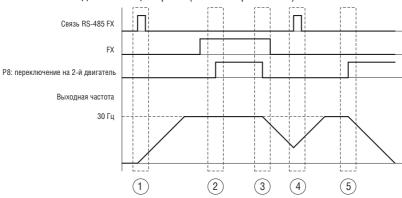

- ① Ускорение до заданной частоты в режиме "Стартовые команды 1", сигнал FX.
- 2 Вращение с постоянной частотой при включенном drv2 и входе FX "Стартовые команды 2".
- ③ Снижение скорости до остановки, поскольку переключено на "Стартовые команды 1" и не поступила команда FX от опции связи.
- Ускорение до заданной частоты в режиме "Стартовые команды 1". Включен сигнал FX.
- б) Снижение скорости до остановки, поскольку переключено на "Стартовые команды 2" и нет сигнала FX.

## ! ВНИМАНИЕ

Если вы подадите сигнал на многофункциональный вход P1~P8, установленный на режим второго двигателя, режимы задания стартовых команд и частоты переключатся. Необходимо проверить параметры drv2 до подачи сигнала на многофункциональный вход.

# 8.17 Предотвращение перегрузки по напряжению при торможении и торможение двигателем.

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	F 4	Выбор способа торможения	3	0 – 3	0	
труппа 1	F 59	Бит 0: Защита от перегрузки при ускорении Бит 1: Защита от перегрузки при постоянной скорости Бит 2: Защита от перегрузки при торможении	-	0 – 7	0	
	F 61	Выбор ограничения напряжения при торможении	-	0 – 1	0	

Для предупреждения перенапряжения при снижении скорости, установите ВІТ2 в пар. F59 в значение "1", а в пар. F4 задайте значение "3" (торможение двигателем).

## ! ВНИМАНИЕ

Предотвращение перегрузки и торможение двигателем работают в случае одновременной установки Бит 2 в параметре F59 и установки значения 3 (торможение двигателем) в параметре F4.

F61 (выбор ограничения уровня напряжения при торможении) отображается, если в параметре F59 установлено значение "Бит 2".

Если время торможения слишком короткое или инерция слишком большая, может возникать ошибка перегрузки по напряжению.

# 8.18 Контроль внешнего тормоза

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H 40	Выбор метода контроля	0	0 – 3	0	
Группа In/Output	I 82	Уровень тока для открытия тормоза	-	0 – 180.0	50.0	%
iii/Output	I 83	Задержка открытия тормоза	-	0 – 10.00	1.00	Сек
	I 84	Частота для открытия тормоза для прямого вращения	_	0 – 400	1.00	Гц
	I 85	Частота для открытия тормоза для обратного вращения	-	0 – 400	1.00	Гц
	I 86	Задержка включения тормоза	-	0 – 10.00	1.00	Сек
	I 87	Частота включения тормоза	•	0 – 400	2.00	Гц
	I 54	Установка многофункциональ- ного выхода	19	0 – 19	12	
	I 55	Установка релейного выхода	19	0 – 19	17	


<sup>■ 182-87</sup> отображается только если 154 или 155 установлены в 19.

<sup>•</sup> Предотвращение перегрузки при торможении – функция, предупреждающая ошибку перегрузки при торможении и остановке при использовании регенеративной энергии торможения.

<sup>•</sup> Торможение двигателем: подстройка интенсивности торможения или ускорения, когда уровень напряжения звена постоянного тока в преобразователе превышает определенный предел. Может использоваться, когда требуется короткое время торможения без использования тормозного резистора. Однако, необходимо учитывать, что торможение может быть дольше установленного времени, и при частых циклах такого метода торможения возможен перегрев двигателя.



- Используется для контроля отключения и включения внешнего тормоза системы.
   Работает только в случае если параметр H40 установлен в 0 (V/F регулирование).
- При включенном режиме контроля внешнего тормоза не работает режим торможения постоянным током.
- Последовательность открытия тормоза
- При получении стартовой команды преобразователь начинает ускорение в прямом или обратном направлении до частоты открытия тормоза (184, 185). После достижения частоты открытия тормоза ток должен достичь значения открытия тормоза (182). Затем выдается сигнал на многофункциональный выход или релейный выход, установленный на контроль внешнего тормоза.
- Последовательность закрытия тормоза
- ▶ При подаче на преобразователь команды стоп начинается торможение. Когда выходная частота достигнет величины включения тормоза, торможение прекращается и на установленный выход подается сигнал включения тормоза. При прохождения времени задержки включения тормоза (I86), значение выходной частоты становится равным 0.

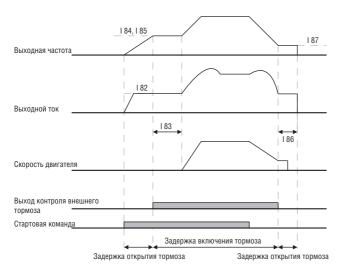

Контроль внешнего тормоза при V/F регулировании

#### ! ВНИМАНИЕ

Контроль внешнего тормоза используется только при V/F регулировании. Частота открытия тормоза должна быть установлена меньше частоты включения тормоза.

# 8.19 Преобразование кинетической энергии

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	H64	Выбор режима ПКЭ	1	0 – 1	0	
группа 2	H65	Уровень включения ПКЭ	_	110.0 – 140.0	130.0	-
	H66	Уровень отключения ПКЭ	_	110.0 – 145.0	135.0	%
	H67	Уровень увеличения ПКЭ	_	1 – 20000	1000	-
	H37	Инерция нагрузки	0	0 – 2	0	-

- ▶ В случае пропадания внешнего питания напряжение звена постоянного тока падает, что приводит к ошибке и отключению выхода. Данная функция предназначена для стабилизации напряжения в звене ПТ при помощи регулирования выходной частоты. Это позволяет увеличить время работы преобразователя до появления ошибки низкого напряжения.
- В параметре H64 выбирается режим ПКЭ при пропадании питающего напряжения. Если пар. H64 установлен в 0, преобразователь работает в режиме торможения до появления ошибки низкого напряжения. Если пар. H64 установлен в 1, преобразователь использует запасенную кинетическую энергию системы для нормального питания звена ПТ.
- ▶ Параметры H65 и H66 установка уровня включения и отключения режима ПКЭ. Необходимо устанавливать уровень H65 ниже чем уровень H66.
- ▶ Н37 Значение инерции системы используется для контроля работы режима ПКЭ. Если установлен высокий уровень инерции, то скорость уменьшения частоты будет меньше.

## 8.20 Режим натяжения


Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	F70	Выбор режима натяжения	-	0 – 3	0	-
группа 1	F71	Коэффициент усиления	_	0.0 – 100.0	0.0	%

- Это система контроля натяжения с открытым контуром, которая задает отклонение частоты вращения от основной для поддержания стабильного натяжения материала.
- Отклонение частоты от заданного значения определяется сигналом от датчика натяжения и коэффициентом усиления, установленным в пар. F70 (Режим натяжения).

F70	Режим	0	Режим натяжения не работает
натяже	натяжения	1	Задание отклонения частоты по напряжению V1 (0 – 10B)
		2	Задание отклонения частоты по току I (0 – 20мА)
		3	Задание отклонения частоты по напряжению V1 (-10 – 10B)



- При установке F70 в 1 или 2 среднее значение сигнала аналогового входа определяет нулевое отклонение от заданной частоты. При увеличении сигнала частота увеличивается при уменьшении сигнала, частота уменьшается.
- При установке F70 в 3 значение 0 на входе соответствует заданной частоте. При увеличении сигнала частота увеличивается при уменьшении сигнала, частота уменьшается.

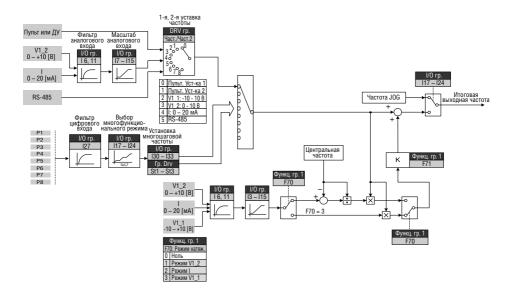

Пример режима натяжения:

Если задана частота 30  $\Gamma$ ц, пар. F70 установлен в значение 3 (V1: -10  $\sim$  +10 B), пар. F71 = 10%, пар. I3 $\sim$ I15 - стандартные установки, частота будет изменяться в пределах от 27  $\Gamma$ ц (V1=-10B) до 33  $\Gamma$ ц (V1= +10B).

## ! ВНИМАНИЕ

Нельзя смешивать источники задания частоты Frq, Frq2 и F70. Например, одновременная установка Frq=2 (V1) и F70=1 (V1) не будет работать.

# 8.21 Режим 2 фазного ШИМ

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H48	Режим ШИМ 0 - нормальный ШИМ 1 - 2-х фазный ШИМ	1	0 – 1	0	

 Тепловые потери и утечки тока можно уменьшить установив режим 2-х фазного ШИМ H48=1.

## 8.22 Управление вентилятором охлаждения

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H77	[Управление вентилятором охлаждения]	1	0 – 1	0	

- Управление включением / выключением вентилятора для охлаждения радиатора частотного преобразователя.
- При установке 0:
- -. Вентилятор охлаждения начинает работу при подаче питания.
- -. Вентилятор охлаждения прекращает работу, когда напряжение основной цепи преобразователя становится ниже из-за отключения подачи питания.
- При установке 1:
- -. Вентилятор охлаждения начинает работать при включении подачи напряжения с операционной команды включения.
- -. Вентилятор охлаждения прекращает работать при отключении операционной команды с прекращением подачи напряжения на выход преобразователя.
- -. Вентилятор охлаждения продолжает работать, когда температура радиатора превышает пограничное значение, несмотря на операционную команду.
- -. Используется при частотом пуске/останове, или когда требуется тихая работа при останове. Этим продлевается время работы охлаждающего вентилятора.

# 8.23 Выбор режима управления при сбое вентилятора охлаждения

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H78	[Режим работы при сбое вентилятора охлаждения]	-	0 – 1	0	-
Группа	<b>I</b> 54	[Выбор многофункциональной выходной клеммы]	18	0 – 19	12	-
I/O	<b>I</b> 55	[Выбор многофункционального реле]	18	0 – 19	17	-

- Выберите 0 или 1 в коде Н78.
- Если код H78 установлен в 0 (продолжительный режим работы), вывод сигнала сбоя может быть в I54 или I55.



- 0: продолжительный режим работы, когда происходит сбой в работе вентилятора охлаждения.
- -. Работа не прекращается, несмотря на отключение вентилятора охлаждения.
- -. При установке пар. 154 или 155 в 18 (сигнал об отключении вентилятора охлаждения), сигнал может быть выведен с использованием многофункционального выхода или многофункционального реле.

## ! Внимание:

Если работа продолжается после отключения вентилятора охлаждения, может произойти отключение из-за перегрева и активирование функции защиты. Такой режим работы приводит к преждевременному износу оборудования из-за подъема температуры внутри преобразователя.

- 1: работа прекращается при отключении вентилятора охлаждения
- -. Когда происходит отключение вентилятора охлаждения, на ЖК дисплее выводится сообщение и работа прекращается.
- -. Если коды I54 или I55 установлены в 17 (сообщение об ошибке), сообщение об ошибке выводится на дисплей.

# 8.24 Чтение / Запись параметров

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц.	H 91	[Чтение параметра]	1	0 – 1	0	
группа 2	H 92	[Запись параметра]	1	0 – 1	0	

 Используется для чтения/записи параметров частотного преобразователя при помощи пульта дистанционного управления.

## **☞** Внимание:

Будьте осторожны при выполнении записи параметров (Н92). При выполнении записи, параметры частотного преобразователя сбрасываются, и параметры пульта дистанционного управления копируются в частотный преобразователь.

## Чтение параметров

Этап	Примечание	Индикация
1	Перейдите к коду Н91	H91
2	Однократно нажмите кнопку Enter ( ●)	0
3	Однократно нажмите кнопку Up (▲)	Rd
4	Дважды нажмите кнопку Enter (●)	rd
5	H91 отображается после завершения считывания параметра	H91

#### Запись параметра

Этап	Примечание	Индикация
1	Перейдите к коду Н92	H92
2	Однократно нажмите кнопку Enter ( ●)	0
3	Однократно нажмите кнопку Up (▲)	Wr
4	Дважды нажмите кнопку Enter (●)	Wr
5	Н91 отображается после завершения	H92
	считывания параметра	



Запись параметра (Н92)



# 8.25 Сброс / Блокировка параметров

## • Сброс параметров

Группа	Код	Имя параметра	Мин./Макс.		Ед. измер.
Функц.	H93	[Сброс параметров]	0	-	0
группа 2			1	Сброс параметров 4 групп	
			2	Сброс параметров группы drv	
			3	Сброс параметров функц. группы 1	
			4	Сброс параметров функц. группы 2	
			5	Сброс параметров группы I/O	

- Выберите группу для сброса и осуществите его в коде Н93.
- Нажмите кнопку Enter (●) после установки в H93. H93 будет повторно отображен после завершения сброса.

## • Запись пароля

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
Функц.	H94	[Запись пароля]	-	0 – FFFF	0	
группа 2	H95	[Блокировка параметров]	-	0 – FFFF	0	

- Запись пароля для блокировки параметров (Н95).
- Пароль должен быть составлен из шестнадцатеричных и десятеричных символов.
   (0 − 9, A, B, C, D, E, F)

## **☞** Внимание:

**Не забывайте зарегистрированный пароль.** Он используется для разблокировки параметров.

- По заводской установке пароль «0». Введите новый пароль, кроме «0».
- Выполните следующую последовательность для регистрации пароля в первый раз.

Этап	Примечание	Индикация
1	Перейдите к коду Н94	H94
2	Дважды нажмите кнопку Enter (●)	0
3	Введите пароль (например: 123)	123
4	«123» будет мигать при нажатии кнопки Enter (●)	123
5	Нажмите кнопку Enter (●)	H94

 Выполните следующую последовательность для изменения пароля. (Текущий пароль: 123 -> Новый пароль: 456)

Этап	Примечание	Индикация
1	Перейдите к коду Н94.	H94
2	Нажмите кнопку Enter (●).	0
3	Введите любое число (например, «122»).	122
4	Нажмите кнопку Enter (●). Отображается «0», так как было введено неправильное значение. Пароль невозможно поменять.	0
5	Введите правильный пароль.	123
6	Нажмите кнопку Enter ( ●).	123
7	Введите новый пароль.	456
8	Нажмите кнопку Enter (●). Значение 456 будут мигать.	456
9	Нажмите кнопку Enter (●).	H94



## ГЛАВА 9. МОНИТОРИНГ

# 9.1 Мониторинг рабочего состояния

#### Выходной ток

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
DRV	CUr	[Выходной ток]	-			

■ Выходной ток частотного преобразователя можно отслеживать в Cur.

• Количество оборотов в минуту двигателя

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
DRV	rPM	[Кол-во оборотов в минуту двигателя]	-			
Функц.	H31	[Количество полюсов двигателя]	-	2 – 12	4	
группа 2	H49	[Выбор режима управления]	-	0 – 1	0	
	H74	[Коэффициент усиления скорости вращения двигателя]	-	1 – 1000	100	%

- Количество оборотов двигателя может отслеживаться в rPM.
- ▶ Когда пар. Н40 установлен как 0 {V/F управление} или 1 {ПИД управление}, выходная частота преобразователя (f) отображается в RPM при помощи формулы, приведенной ниже. Скольжение ротора не учитывается.

$$RPM = \left(\frac{120 \times f}{H31}\right) \times \frac{H74}{100}$$

- ▶ Н31: Введите номинальное количество полюсов двигателя, указанное на паспортной табличке.
- ▶ Н74: Данный параметр используется для изменения соотношения отображаемой скорости двигателя к частоте вращения (об/мин) или механической скорости (м/мин).
- Напряжение звена постоянного тока

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
DRV	dCL	[Напряжение звена постоянного тока]	-			

- Напряжение звена постоянного тока может отслеживаться в dCL.
- ▶ Отображается значение, равное  $\sqrt{2}$  от входного напряжения во время останова двигателя.

• Индикация параметра, выбираемого пользователем

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
DRV	vOL	[Индикация параметра, выбираемого пользователем]	-			
Функц. группа 2	H73	[Выбор контролируемой величины]	-	0-2	0	

- Выбранная величина в H73- [Выбор контролируемой величины] может отслеживаться в vOL [Индикация параметра, выбираемого пользователем].
- Если выбрана выходная мощность или момент вращения двигателя, будут отображаться Por или tOr.
- Н73: выберите одну из величин.

H73	[Выбор отображаемой	0	Выходное напряжение (В)	
	величины]	1	Выходная мощность (кВт)	Pnr
		2	Момент [кгс • м]	Für

- ▶ Введите КПД, указанный на паспортной табличке двигателя, в пар. Н36 для корректного отображения момента.
- Индикация при включении

Группа	Код	Имя параметра		Диапазон установка	Начальное
Функц.	H72	Индикация при включении	0	Команда частоты (0,00)	0
группа 2			1	Время разгона (АСС)	
			2	Время торможения (DEC)	
			3	Режим Drive (drv)	
			4	Режим частоты (Frq)	
			5	Многошаговая частота 1 (St1)	
			6	Многошаговая частота 2 (St2)	
			7	Многошаговая частота 3 (St3)	
			8	Выходной ток (CUr)	
			9	Обороты двигателя (rPM)	
			10	Напряж. вставки постоянного тока (dCL)	
			11	Индикация параметра, выбираемого пользователем (Н73)	
			12	Вывод сообщения об ошибке 1	
			13	Выбор напр. вращения двигателя	
			14	Выходной ток 2	
			15	Обороты двигателя (rPM 2)	
			16	Напряжение звена постоянного тока 2	
			17	Индикация параметра, выбираемого пользователем 2	

- Выберите параметр для отображения на пульте управления при подаче питания (ВКЛ).
- При установке 14 17 отображается соответсвенно выходной ток, обороты двигателя, напряжение звена ПТ или параметр, выбранный пользователелем.




# 9.2 Мониторинг клеммы І/О

• Мониторинг статуса входной клеммы

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
Группа I/O	<b>l</b> 25	[Статус входной клеммы]	-			


- Статус клеммы входного тока (ON/Off) (вкл/выкл) может быть отслежен в коде I25.
- Когда Р1, Р3, Р4 включены (ON) и Р2, Р5 выключены (OFF), на дисплее отображается следующее:

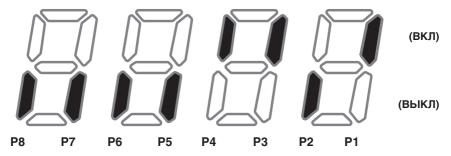

• Мониторинг статуса выходной клеммы

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
Группа I/O	126	[Статус выходной клеммы]	-			

- Состояние клемм выходного тока (МО, реле) (ВКЛ/ВЫКЛ) может отслеживаться в пар. I26.
- Когда клемма многофункционального выхода (MO) включена (ON), а многофункциональное реле выключено (OFF), на дисплее отображается следующее:

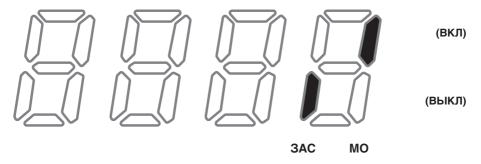

# 9.3 Мониторинг состояния сбоя

Мониторинг текущих ошибок

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
DRV	nOn	[Текущие ошибки]	-			

- Ошибка, произошедшая во время работы, отображается в nOn.
- Имеется возможность отслеживать до 3 типов ошибок.
- Данный параметр предоставляет информацию о типах ошибок и состоянии работы в момент ошибки. См. стр. 4-11 или 9-5, установки пульта.

Тип ошибки	Частота	3000	
	Ток	5.0	
	Информа- ция о разгоне/ торможении	REE.	Ошибка при разгоне
			Ошибка при торможении
		560	Ошибка во время работы


- ▶ См. стр. 12-1, типы ошибок.
- Отслеживание истории ошибок

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
Функц. группа 2	H 1	[История ошибки 1]	-			
i pyima z	~	~				
	H 5	[История ошибки 5]				
	H 6	[Сброс истории ошибок]	-	0 – 1	0	

- H 1 H 5: может храниться информация макс. о 5 ошибках.
- Н 6: Сброс информации о предыдущих ошибках, сохраненных в кодах от Н1 до Н5.
- Если ошибка происходит во время работы, ее можно отслеживать в **nOn**.



- При сбросе состояния сбоя с помощью кнопки STOP/RST (СТОП/СБРОС) или при помощи многофункциональной клеммы, информация, отображенная в nOn, будет перемещена в пар. H1. В дополнение, информация, сохраненная до этого в пар. H1, автоматически переместится в пар. H2. Таким образом, новая информация об ошибке сохранится в пар. H1.
- Когда в одно и то же время происходит более 1 сбоя, до 3 типов ошибок будет храниться в одном коде.

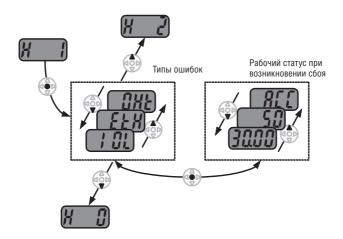


# 9.4 Аналоговый выход

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
Группа I/O	150	[Выбор величины выходного сигнала]	-	0 – 3	0	
1/0	<b>I</b> 51	[Регулировка уровня выходного сигнала]	_	10 – 200	100	%

- Выходную величину и уровень с клеммы АМ можно выбрать и отрегулировать.
- ▶ 150: выбранная величина будет выведена на клемму аналогового выхода (АМ).

<b>I</b> 50	величины			Величина, соответствук	ощая 10 В
	выходного сигнала			200 B	400 B
		0	Выходная частота	Макс. частот	a (F21)
		1	Выходной ток	150 % номинал частотного пре	
		2	Выход. напряжение	282 B AC~	564 B AC~
		3	Напряжение вставки постоянного тока	400 B DC=	800 B DC=

▶ I51: если вы хотите использовать величину аналогового выхода как вход измерительного прибора, величина может быть отрегулирована в соответствии с различными спецификациями измерительных приборов.





# 9.5 Многофункциональная выходная клемма (МО) и реле (ЗАС)

Группа	Дисплей	Имя параметра		Диапазо	н установки		Начальное		
	15.4	[Выбор много-	0	FDT-1			12		
	I54	функциональной клеммы выхода]	1	FDT-2					
	Icc	[Выбор много-	2	FDT-3			17		
	<b>I</b> 55	функционального реле]	3	FDT-4					
			4	FDT-5					
			5	Перегрузка {С					
			6	Перегрузка пр	реобразовател	я {IOLt}			
			7	Токооогранич	ение двигател	я {STALL}			
			8	Сбой из-за пе	ренапряжения	1 {OV}			
			9	Сбой из-за по	ниженного на	пряжения {LV}			
			10	Перегрев пре	образователя (	(OH)			
			11	Потеря сигнал	па				
			12	Во время раб	ОТЫ				
			13	Во время оста	анова				
Группа	Группа I/O		14	Во время раб	Во время работы на постоянной скорости				
			15	В режиме пои					
			16	Время ожида	ния стартовой	команды			
			17	Вывод ошибк					
			18 19		ние об откл. в оч. внешнего т				
	<b>I</b> 56	[Вывод сообщения об ошибке]	19	При уста- новке Н26 — [количество попыток перезапуска]	При сбое, не связанном с низким напряже-				
				Bit 2	Bit 1	Bit 0			
			0	-	-	-	2		
			1	-	-	✓			
			2	-	✓	-			
			3	-	✓	✓			
			4	✓	-	-			
			5	✓	-	✓			
			6	✓	<b>√</b>	-			
			7	✓	✓	✓			

Выберите нужный пункт для выхода при помощи клеммы МО и реле (30AC).


▶ 156: когда 17 {вывод сообщения об ошибке} выбран в 154 и 155, многофункциональная выходная клемма и реле будут активированы со значением, установленным в 156.

#### 0: FDT-1

- Проверка, совпадает ли выходная частота с определенной пользователем частотой.
- Активное состояние: абсолютное значение (частота по установке выходная частота)
   ширина полосы (диапазон) определения частоты / 2.

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
I/O	I 53	[Диапазон определения частоты]		0 – 400	10.00	Гц

■ Не может быть установлено свыше параметра «Макс. частота» (F21).

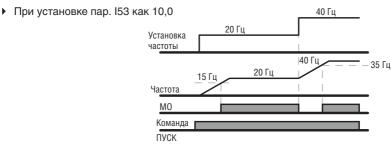


#### 1: FDT-2

- Активируется, когда частота по установке совпадает с уровнем определения частоты (I52) и соответствует условию FDT-1.
- ▶ Активное состояние: (Частота по установке = уровню FDT) и FDT-1.

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
I/O	I52	[Уровень определенной частоты]	•	0 – 400	30.00	Гц
	I53	[Диапазон определенной частоты]	-	0 – 400	10.00	

- Не может быть установлен свыше параметра [Макс. частота] (F21).
- ▶ При установке пар. I52 и пар. I53 как 30,0 Гц и 10,0 Гц, соответственно:






## • 2: FDT-3

- Активируется, когда рабочая частота удовлетворяет следующему условию.
- ▶ Активное состояние: абсолютное значение (уровень FDT рабочая частота) <= FDT Ширина полосы (диапазон) частот/2.</p>

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
I/O		[Уровень определенной частоты]	-	0 – 400	30.00	Гц
		[Диапазон определенной частоты]	-	0 – 400	10.00	

- Не может быть установлен свыше параметра «Макс. частота» (F21).
- ▶ При установке пар. I52 и пар. I53 как 30,0 Гц и 10,0 Гц, соответственно.



## • 3: FDT-4

• Активируется, когда рабочая частота соответствует следующему условию.


Активное состояние:

Время разгона: рабочая частота >= уровень FDT.

Время торможения: рабочая частота > (уровень FDT – FDT Ширина полосы частот/2).

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
I/O	I52	[Уровень определенной частоты]	астоты]		30.00	Гц
	I53	[Диапазон определенной частоты]	-	0 – 400	10.00	

- Не может быть установлен свыше параметра «Макс. частота» (F21).
- При установке пар. 152 и пар. 153 как 30,0 Гц и 10,0 Гц, соответственно.



#### 4: FDT-5

▶ Активируется, когда контакт В противоположен FDT-4.


Активное состояние:

Время разгона: рабочая Частота >= уровень FDT.

Время торможения: рабочая Частота > (уровень FDT – FDT Ширина полосы частот/2).

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
I/O	<b>I</b> 52	[Уровень определенной частоты]	-	0 – 400	30.00	Гц
	<b>I</b> 53	[Диапазон определенной частоты]	-	0 – 400	10.00	

- Не может превышать параметр Макс. частота (F21).
  - ▶ При установке пар. I52 и I53 как 30,0 Гц и 10,0 Гц, соответственно:



- 5: Перегрузка (OLt):
  - ▶ См. стр. 10-2.
- 6: Перегрузка частотного преобразователя (IOLt):
  - ▶ См. стр. 10-6.
- 7: Токоограничение (STALL):
  - ▶ CM. CTD. 10-3.
- 8: Сбой из-за перенапряжения (Ovt):
  - Активируется, когда происходит сбой из-за перенапряжения, произошедшего в результате превышения напряжения звена постоянного тока выше 400 В DC= для класса 200 В, 820 В DC= для класса 400 В.
  - 9: Сбой из-за пониженного напряжения (Lvt):
    - Активируется, когда происходит сбой из-за низкого напряжения в результате напряжения звена постоянного тока менее 180 В DC= для класса 200 В и 360 В DC= для класса 400 В.
- 10: Перегрев радиатора частотного преобразователя (OHt):
  - Активируется при перегреве радиатора.
  - 11: Потеря сигнала задания:
    - Активируется, когда потеряны сигналы аналогового входа (V1, I) и коммуникации RS485.




# ГЛАВА 10. ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ


# 10.1 Электронное термореле

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
	F50	[Выбор электронного термореле]	1	0 – 1	0	
Функц. группа 1	F51	[Величина тока в течении 1 минуты]	_	50 – 200	150	%
	F52	[Величина тока при длитель- ном режиме работы]	_	50 – 150	100	%
	F53	Тип двигателя	_	0 – 1	0	

- Установите пар. F50 [выбор электронного термореле] как 1.
- Активируется при перегреве двигателя. Если ток больше, чем значение, установленное в пар. F51, выход преобразователя отключен на время, предустановленное в пар. F51 (величина тока в течении 1 минуты).
- ▶ F51: Введите значение максимального тока, который может постоянно подаваться на двигатель в течение одной минуты. Устанавливается в процентах от номинального тока двигателя. Значение не может быть установлено менее пар. F52.
- ▶ F52: Введите величину тока для постоянной работы. Обычно используется номинальный ток двигателя. Не может быть установлено свыше пар. F51.
- ▶ F53: Для асинхронного двигателя, эффект охлаждения уменьшается, когда двигатель работает на малых скоростях. Специальный двигатель это двигатель, который использует отдельно питающийся вентилятор охлаждения для оптимизации охлаждения даже на малых скоростях.

F53	[Тип двигателя]	0	Стандартный двигатель с вентилятором охлаждения, подсоединенным напрямую к валу.
		1	Специальный двигатель с вентилятором охлаждения, питающимся отдельно.

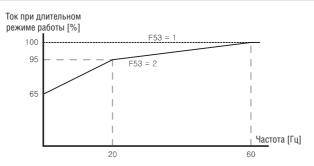

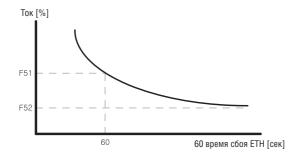

# 10.2 Предупреждение о перегрузке и сбое

• Предупреждение о перегрузке

Группа	Дисплей	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
Функц.	F54	[Порог выдачи сигнала токовой перегрузки]	-	30 – 150	150	%
группа 1	F55	[Задержка сигнала токовой перегрузки]	-	0 – 30	10	С
Группа I/O	<b>I</b> 54	[Выбор многофункциональной выходной клеммы]	5	0 – 19	12	
1/0	<b>I</b> 55	[Выбор многофункционального релейного выхода]	5		17	

- Для данной функции выберите одну из выходных клемм среди МО и ЗАВС.
- Если в качестве выходной клеммы выбрать MO, то следует установить пар. I54 как 5 {перегрузка: OL}.
- F54: Установите значение порога выдачи сигнала токовой перегрузки как процентное отношение от номинального тока двигателя.





#### Сбой из-за перегрузки

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. F56		[Выбор времятоковой защиты]	1	0 – 1	0	
труппа т	F57	[Диапазон срабатывания времятоковой защиты]	-	30 – 200	180	%
	F58	[Длительность токовой перегрузки ]		0 – 60	60	С

- Установите F56 как 1.
- Выход частотного преобразователя выключается при перегрузке двигателя.
- Выход частотного преобразователя выключается, когда избыточный ток, подаваемый на двигатель, свыше значения, установленного в пар. F58 – [длительность токовой перегрузки].

#### 10.3 Токоограничение


Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. F59		[Выбор режима токоограничения]	-	0 – 7	0	
группа 1	F60	[Уровень режима токоограничения]	-	30 – 200	150	%
Группа	154	[Выбор многофункциональной выходной клеммы]	7	0 – 19	12	
I/O	<b>I</b> 55	[Выбор многофункционального реле]	7		17	

- Во время разгона: двигатель начинает торможение, когда подается ток, превышающий значение, установленное в пар. F60.
- Во время работы на постоянной скорости: Двигатель тормозит, когда подается ток, превышающий значение установки в пар. F60.
- Во время торможения: Торможение двигателя прекращается, когда напряжение звена постоянного тока возрастает свыше определенного уровня напряжения.
- F60: Значение устанавливается как процентное отношение от номинального тока двигателя (H33).
- 154, 155: Частотный преобразователь выводит сигнал через многофункциональную клемму (МО) или релейный выход (ЗАВС) или внешнюю цепь, когда активируется функция «токоограничения». Состояние токоограничения двигателя может отслеживаться в этих кодах, если пар. F 59 не выбран как (000).

#### ▶ F59: режим токоограничения может быть установлен как указано в таблице ниже.

F59	Предотвращение токоограничения	Уста- новка	Во время торможения	При постоянной скорости	Во время разгона
			Бит 2	Бит 1	Бит 0
		0	-	-	-
		1	-	-	✓
		2	-	✓	-
		3	-	✓	✓
		4	✓	-	-
		5	✓	-	<b>✓</b>
		6	✓	✓	-
		7	✓	✓	✓

- ▶ Например, установите F59 как 3 для предотвращения токограничения во время разгона и работы на постоянной скорости.
- Когда токоограничение осуществляется во время разгона или торможения, время Разгона/Торможения может быть больше, чем выбранное пользователем.
- ▶ Когда токоограничение осуществляется во время работы на постоянной скорости, t1, t2 осуществляется в соответствии со значением, установленном в АСС [Время разгона] и dEC [Время торможения].

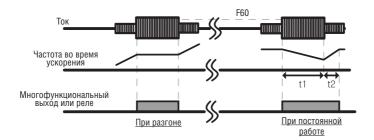





## 10.4 Защита от потери фазы на выходе

Группа	Дисплей	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H19	[Защита от потери фазы на входе/выходе]	1	0 – 3	0	

- Установите в пар. Н19 значение 1.
- Потеря фазы на выходе: выход частотного преобразователя отключен в случае потери одной фазы и более среди U, V и W.
- Потеря фазы на входе: выход частотного преобразователя блокируется в случае потери одной фазы и более среди R, S и T. Если не происходит потери фазы на входе, выход отключен, следует заменить конденсатор звена постоянного тока.

#### Предупреждение:


Правильно установите пар. Н33 – [Номинальный ток двигателя]. Если реальный номинальный ток двигателя и значение пар. Н33 отличаются, функция защиты от потери фазы на выходе будет активирована.

H19	[Выбор защиты	0	Не используется
	от потери фазы на входе/выходе]	1	Защита от потери фазы на выходе
	на входе/выходеј		Защита от потери фазы на входе
		3	Защита от потери фазы на входе/выходе

#### 10.5 Сигнал внешнего отключения

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа I/O	<b>I</b> 17	[Многофункциональная входная клемма Р1]		0 – 27	0	
., •	~	~				
	I23	[Многофункциональная входная клемма Р7]	18		6	
	I24	[Многофункциональная входная клемма Р8]	19		7	

- Выберите клемму среди Р1 Р8 для вывода сигнала о внешнем сбое.
- Установите I23 и I24 как 18 и 19 для задания функции Р7 и Р8 в качестве внешнего контакта A и B.
- ▶ Вход сигнала внешнего сбоя, контакт А (H.O.): Вход, нормально открытый контакт. Когда клемма Р7 установленная в "Ext trip-A" включена (замкнута), частотный преобразователь отображает ошибку и выключает свой выход.
- Вход сигнала внешнего сбоя, контакт В (Н.З.): Вход, нормально закрытый контакт. Когда клемма Р8, установленная в "Ext trip-B" в положение ОFF (Открыта), частотный преобразователь отображает ошибку и выключает свои выходы.

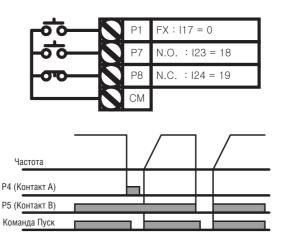

# 10.6 Перегрузка частотного преобразователя

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	По умолчанию	Ед. измер.
Группа		[Выбор многофункциональной выходной клеммы]	6	0 – 19	12	
I/O	<b>I</b> 55	[Выбор многофункционального реле]	6	2.0	17	

- Функция защиты преобразователя от перегрузки активируется, когда ток выше номинального значения тока преобразователя.
- Многофункциональная выходная клемма (МО) или многофункциональное реле (ЗАВС) используются для вывода аварийного сигнала во время отключения преобразователя из-за перегрузки.

# 10.7 Потеря сигнала задания частоты

Группа	Код	Имя параметра	Уста- новка	Диапазон	Начальное значение	Ед. измер.
Группа I/O	<b>I</b> 16	[Определение потери сигнала задания скорости]	0	0-2	0	
1/0	<b>I</b> 62	[Выбор режима drv после потери сигнала задания скорости]		0-2	0	
	<b>I</b> 63	[Время ожидания после потери сигнала задания]	-	0.1 – 120	1.0	С
	<b>I</b> 54	[Многофункциональный выход]	11	0 – 19	12	
	<b>I</b> 55	[Многофункц. релейный выход]	11		17	

 Выберите режим Drive, если произошла потеря сигнала задания частоты, установленной при помощи клеммы аналогового входа (V1, I) или при помощи опции коммуникации.



I16: используется для определения потери сигнала аналогового входа.

<b>I</b> 16	[Определение потери сигнала аналогового входа]	0	Не работает (не проверяет потерю сигнала аналогового входа)
	Блодај	1	При вводе половины значения, установленного в 12, I7, I12
		2	При вводе величины меньше значения, установленного в I 2, I 7, I 12

Пример 1) преобразователь считает заданную частоту потерянной при установке DRV – Frq в 3 (Аналоговый вход V1), пар. I16 в 1, а сигнал аналогового входа меньше чем половина значения, установленного в пар. I7.


Пример 2) преобразователь считает эталонную частоту потерянной при установке DRV – Frq в 6 (V1+I), пар. I16 в 2, а входной сигнал V1 либо ниже значения, установленного в пар. I7, либо входное значение I меньше, чем значение, установленного в пар. I12.

▶ 162: когда в течение времени, установленного в пар. 163, команда установки частоты не подается, установите режим работы, как показано ниже:

<b>I</b> 62	[Выбор режима drv после потери сигнала задания]	0	Режим длительной работы со значением частоты, которое было до потери сигнала задания частоты
	_	1	Останов на выбеге (отключение выходов)
		2	Торможение до остановки

 I54, I55: многофункциональная выходная клемма (МО) или многофункциональное выходное реле (ЗАВС) используются для вывода информации о потери команды частоты во внешнюю цепь.

Пример: когда пар. I16 установлен как 2, пар. I62 как 2, пар. I63 как 5,0 с и пар. I54 как 11, соответственно.



# 10.8 Режим работы тормозного резистора DB

Группа	Код	Имя параметра	Установка	Мин./Макс.	Начальное значение	Ед. измер.
Функц. группа 2	H 75	[Выбор ограничений рабочих значений DB]	1	0 – 1	1	
	H 76	[Разрешенный диапазон рабочей скорости]		0 – 30	10	%

- Установите пар. Н75 как 1.
- Установите % от рабочей скорости для включения тормозного резистора в пар. H76.

▶ Н75: Установка ограничения работы тормозного резистора.

0	Без ограничения
	Предупреждение:
	Убедитесь, что тормозной резистор используется в соответствии со
	своими номинальными характеристиками мощности. В результате
	перегрева резистора может возникнуть пожар. При использовании
	резистора, оснащенного датчиком теплового излучения, выход
	датчика может использоваться как внешний сигнал сбоя в
	многофункциональном входе.
1	Тормозной резистор ограничен установкой в Н 76.

Н76: установите рабочую скорость для однократного рабочего цикла.
 Интенсивность постоянного использования ограничена макс. 15 сек и сигнал не подается более 15 сек.

$$H76 = \frac{T\_dec}{T\_acc + T\_steady + T\_dec + T\_stop} \times 100 \, [\%]$$

Пример 1)


Где

Т\_асс: время разгона для достижения установленной скорости.


T\_steady: время для работы на постоянной скорости при заданной частоте.

T\_dec: время для торможения до более низкой частоты, чем при постоянной скорости или время до остановки с частоты при постоянной скорости.

T\_stop: время ожидания в состоянии останова до возобновления работы.

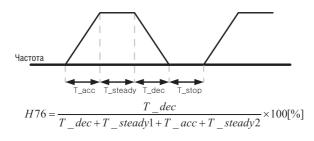

## Пример 2)





#### ГЛАВА 11 – СВЯЗЬ RS 485

#### 11.1 Введение

Частотный преобразователь может управляться и контролироваться посредством управляющей программы ПЛК или другого ведущего модуля.

Привода или другие ведомые устройства могут подсоединяться при помощи соединения в сети RS-485 и могут управляться при помощи одного ПЛК или ПК. Установка и изменение параметров осуществляется через ПК.

# • Характеристики

Частотный преобразователь может беспрепятственно использоваться для автоматизации производства благодаря тому, что эксплуатация и мониторинг осуществляется через программу пользователя.

- \* Возможно изменение и просмотр параметров при помощи компьютера.
- (Пример: время разгона/торможения, задание частоты и т.д.)
- \* Тип интерфейса RS 485:
- 1) Позволяет приводу сообщаться с любыми другими компьютерами.
- 2) Позволяет подключать до 31 устройства.
- 3) Помехоустойчивый интерфейс.

Пользователи могут использовать любые типы преобразователей RS 232-485. Характеристики преобразователей зависят от производителей. Подробнее смотрите технические характеристики преобразователей в руководствах пользователей.

# • Перед установкой

Перед установкой и эксплуатацией следует внимательно ознакомиться с инструкциями. В противном случае, возможно получение травм или повреждение оборудования.

# 11.2 Характеристики

# • Технические характеристики

Наименование	Характеристики
Метод коммуникации	RS 485
Способ передачи	Метод Bus, Multi drop Link System
Применяемый преобразователь	Серия SV-iG5A
Конвертер	RS 232
Подсоединяемые устройства	Макс. 16
Расстояние передачи	Макс. 1200 м (рекомендуется до 700 м)

## • Технические характеристики аппаратной части

Наименование	Характеристики
Установка	Используйте клеммы управления S+, S-
Питание	Используйте изолированное питание от источника питания преобразователя

#### • Технические характеристики коммуникации

Наименование	Характеристики				
Скорость связи	Выбор 19,200/9,600/4,800/2,400/1,200 бит/с				
Процедура управления	Асинхронная система коммуникации				
Система коммуникации	Half duplex system				
Система символов	ASCII (8 бит)				
Длина стопового бита	Modbus-RTU: 2 бит LS Bus: 1 бит				
Проверка по сумме	2 байта				
Проверка на четность	Нет				

#### 11.3 Установка

#### • Подсоединение к линии передачи данных

Подсоедините линию передачи данных RS 485 к клеммам управления (S+), (S-) частотного преобразователя.


Проверьте соединение и включите частотный преобразователь.

Если линии передачи данных подсоединены правильно, установите параметры связи следующим образом:

- ▶ DRV-03 [Режим Drive]: 3 (RS 485)
- ▶ DRV-04 [Режим частоты]: 7 (RS 485)
- I/O-60 [Номер частотного преобразователя]: 1 250 (если подсоединены более одного частотного преобразователя, убедитесь, что используются разные номера для каждого преобразователя)
- I/O-61 [Скорость передачи данных]: 3 (9,600 бит/с в качестве заводской установки)
- I/O-62 [Режим потери сигнала задания]: 0 Никаких действий (заводская установка)
- ▶ I/O-63 [Истечение времени ожидания]: 1,0 с (заводская установка)
- ▶ I/O-59 [Протокол коммуникации]: 0 Modbus-RTU, 1 LS BUS



# Подсоединение компьютера и частотного преобразователя Системная конфигурация

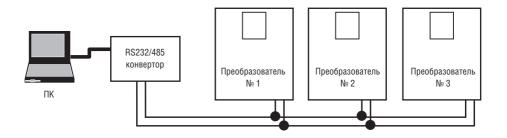

- Количество подсоединяемых устройств до 16.
- Макс. длина линии передачи данных 1200 м. Для стабильной работы рекомендуется не более 700 м.

### 11.4 Эксплуатация

- Последовательность работы
- О Проверьте правильность соединения компьютера и частотного преобразователя.
- O Включите частотный преобразователь, но не подсоединяйте нагрузку до проверки надежной связи между компьютером и частотным преобразователем.
- О Запустите программу для частотного преобразователя на компьютере.
- Эксплуатируйте частотный преобразователь при помощи управляющей программы для частотных преобразователей.
- О См. главу "11.8 Устранение неисправностей", если связь не работает должным образом.

<sup>\*</sup>Программа пользователя или ПО "Drive View", поставляемая LS Industrial Systems может использоваться в качестве управляющей программы частотного преобразователя.

# 11.5 Протокол коммуникации (MODBUS-RTU)

Используйте протокол Modbus-RTU (Открытый протокол).

Компьютер или другие центральные ЭВМ могут быть ведущими, а частотные преобразователи – ведомыми. Частотный преобразователь реагирует на команды чтения/записи от ведущего.

#### Поддерживаемый код функций

Код функций	Описание
0 x 03	Чтение регистра Hold (удержание)
0 x 04	Чтение входного регистра
0 x 06	Инициализация одного регистра
0 x 10	Инициализация нескольких регистров

#### Код исключительного условия

Код функций		Описание		
0 x 01		НЕДОПУСТИМАЯ ФУНКЦИЯ		
0 x 02		НЕДОПУСТИМЫЙ АДРЕС ДАННЫХ		
0 x 03		НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ		
0 x 06		ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО ЗАНЯТО		
Определяемый пользователем 0 x 14		Возможность записи отключена     (Значение адреса 0х0004 равно 0).     2.Только чтение или невозможность установки программ во время работы.		

# 11.6 Протокол коммуникации (LS BUS)

# • Базовый формат

Код исключительного условия:

ENQ	Адрес прео- бразователя	CMD	Данные	SUM	EOT
1 байт	2 байта	1 байт	п байт	2 байта	1 байт

#### Подтверждение:

ACK	Адрес прео- бразователя	CMD	Данные	SUM	EOT
1 байт	2 байта	1 байт	n * 4 байт	2 байта	1 байт

#### Отрицательный ответ:

NAK	Адрес прео- бразователя	CMD	Код ошибки	SUM	EOT
1 байт	2 байта	1 байт	2 байта	2 байта	1 байт

#### Описание:

Запрос начинается с "ENQ" и заканчивается на "EOT".

Подтверждение начинается с "АСК" и заканчивается на "ЕОТ".

Отрицательный ответ начинается с "NAK" и заканчивается на "EOT".

"Drive Number" указывает на количество частотных преобразователей и индицируется в 2 байтах ASCII-HEX.

(ASCII-HEX: шестнадцатеричный код сосотоит из '0' ~ '9', 'A' ~ 'F)



#### CMD: Заглавная буква

Символ	ASCII-HEX	Команда		
'R'	52h	Чтение		
'W'	57h	Запись		
'X'	58h	Запрос на мониторинг		
'Y' 59h		Действие на мониторинг		

Данные: ASCII-HEX

Пример: когда значение данных равно 3000: 3000 (дес.)  $\rightarrow$  '0' 'B' 'B' '8'h  $\rightarrow$  30h 42h 42h 38h

Код ошибки: ASCII (20h – 7Fh)

Размер буфера получения/отправки: получение = 39 байт, отправка = 44 байта

Буфер регистрации: 8 слов

SUM: для проверки ошибки коммуникации

SUM= формат ASCII-HEX младших 8 бит (Адрес преобразователя. + CMD + DATA)

Пример: Команда (Запрос) чтения одного адреса из адреса "3000".

ENQ	Адрес пре- образователя	CMD	Адрес	Кол-во адресов для чтения	SUM	EOT
05h	"01"	"R"	"3000"	"1"	"A7"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	4 байта	1 байт	2 байта	1 байт

$$SUM = '0' + '1' + 'R' + '3' + '0' + '0' + '0' + '1'$$

- = 30h + 31h + 52h + 33h + 30h + 30h + 30h + 31h
- = 1A7h (Контрольные значения, такие как ENQ/ACK/NAK исключаются.)

## • Детализированный протокол коммуникации

1) Запрос на чтение: запрос на чтение последующих 'N' номеров WORD из адреса "XXXX"

ENQ	Адрес пре- образователя	CMD	Адрес	Кол-во адресов для чтения	SUM	EOT
05h	"01"— "1F"	"R"	"XXXX"	"1"— "8" = n	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	4 байта	1 байт	2 байта	1 байт

Всего байт = 12

Кавычки ("") обозначают символ.

#### 1.1) Подтверждение:

ACK	Адрес преобразователя	CMD	Данные	SUM	EOT
06h	"01" – "1F"	"R"	"XXXX"	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	N* 4 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 7 + n \* 4 = макс. 39

#### 1.2) Отрицательный ответ:

NAK	Адрес преобразователя	CMD	Код ошибки	SUM	EOT
15h	"01"- "1F"	"R"	65大27	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	2 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 9

#### 2) Запрос на запись:

ENQ	Адрес пре- образователя	CMD	Адрес	Кол-во адресов для чтения	Данные	SUM	EOT
05h	"01"— "1F"	"W"	"XXXX"	"1"- "8" = n	"XXXX"	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	4 байта	1 байт	N* 4 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 12 + n \* 4 = макс. 44

#### 2.1) Подтверждение:

ACK	Адрес пре- образователя	CMD	Данные	SUM	EOT
06h	"01" – "1F"	"W"	"XXXX"	"XX"	04h
1: байт	2: байта	1: байт	N* 4 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 7 + n \* 4 = макс. 39

**Примечание:** Когда в первый раз производится обмен запросом на запись и подтверждением между ПК и частотным преобразователем, возвращаются предыдущие данные. Начиная со второй передачи, будут возвращаться текущие данные.

#### 2.2) Отрицательный ответ:

NAK	Адрес пре- образователя	CMD	Код ошибки	SUM	EOT
15h	"01" – "1F"	"W"	"**"	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	2 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 9

#### 3) Запрос на регистр контрольного устройства:

Используется, когда необходимы постоянный мониторинг параметров и обновление данных.

Запрос на регистрацию 'n' количества адресов (не последовательных)

ENQ	Адрес пре- образователя	CMD	Кол-во адресов для чтения	Данные	SUM	EOT
05h	"01" – "1F"	"X"	"1"- "8"=n	"XXXX"	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	1 байт	N* 4 байта	2 байт	1 байт

Всего байт = 8 + n \* 4 = макс. 40

#### 3.1) Подтверждение:

ACK	Адрес пре- образователя	CMD	SUM	EOT
06h	"01"— "1F"	"X"	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	2 байта	1 байт

Всего байт = 7

#### 3.2) Отрицательный ответ:

NAK	Адрес пре- образователя	CMD	Код ошибки	SUM	EOT
15h	"01"- "1F"	"X"	"**"	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	2 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 9



4) Запрос на регистр контрольного устройства: запрос на чтение адреса, зарегистрированного регистром контрольного устройства.

	ENQ	Адрес преобразователя	CMD	SUM	EOT
	05h	"01" – "1F"	"Y"	"XX"	04h
Г	1 байт	2 байта	1 байт	2 байта	1 байт

Всего байт = 7

#### 4.1) Подтверждение:

ACK	Адрес пре- образователя	CMD	Данные	SUM	EOT
06h	"01"- "1F"	"Y"	"XXXX"	"XX"	04h
1 байт	2 байта	1 байт	N* 4 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 7 + n \* 4 = Макс. 39

#### 4.2) Отрицательный ответ:

NA	λK	Адрес преобразователя	CMD	Код ошибки	SUM	EOT
15	h	"01" – "1F"	"Y"	"**"	"XX"	04h
1 da	айт	2 байта	1 байт	2 байта	2 байта	1 байт

Всего байт = 9

#### 5) Код ошибки

Код ошибки	Описание
"IF" Когда ведущее устройство посылает коды, отличные от кодов функций (R, V	
"ІА" Когда адрес параметра не существует.	
"ID"	Когда значение данных вне допустимого диапазона в течение 'W' (запись).
"WM"	Когда специфические параметры не могут быть записаны в течение 'W' (запись). (Напр., в случае «Только Чтение», возможность записи отключена во время пуска).
"FE"	Когда размер пакета специфической функции является неправильным и поле контрольной суммы также неверно.

# 11.7 Список адресов параметров <Общая область><sup>1)</sup>

<Общая область>: Доступная область вне зависимости от модели частотного преобразователя

Адрес	Параметр	Шкала	Ед. изм.	Чт/Зап	Значение данных			
0x0000	Модель инвертора	_	_	Чт	A : iG	i5A		
					FFFF	:	0000 :	0002 :
					0.4κΒ	Т	0.75 <b>кВ</b> т	1.5кВт
	Мощность				0003	:	0004:	0005 :
0x0001	частотного	_	_	Чт	2.2 <b>ĸ</b> B	Т	3.7кВт	4.0кВт
000001	преобразователя				0006	:	0007:	0008 :
	преобразователи				5.5 <b>кB</b>	Т	7.5 <b>кВ</b> т	11кВт
					0009		000A:	000B:
					15к <b>В</b> т		18.5 <b>кВ</b> т	22кВт
0x0002	Напряжение на входе	-	-	Чт	0 : 220 1 : 440			
0x0003	Версия ПО	_	_	Чт	Напри	ıмер:) 0x002	2 : Версия 2.2	
0x0004	Блок-ка параметров	-	-	Чт/Зап	0: Бло	кировка (по	умолч.), 1: Сняти	е блокировки
0x0005	Базовые частоты	0.01	Гц	Чт/Зап	Старто	овая частота <sup>,</sup>	~ Максимальная ч	астота
					B15, E	314, B13 : 3a	резервировано	
					B12 F	R11 B10 B9	В8 : Источник зад	ания частоты
								апил частоты
							используется, ая частота 1~7	
					9 : BB			-вниз Ноль
	Команда пуск			Чт	12 : V		-,	-BHIOTIS TIOTIS
				ור		0+I,16:V1+		
					18 : ПИД, 19 : Коммуникация,			
0x0006		_	_		20~31 : Зарезервировано			
					B7, B6	3 : Источник	команды пуск	
					0 : Клемма, 1 : Пульт, 3 : Коммуникация			
					B5	Зарезерви		
					B4		останов (0->1)	
				Чт/Зап	B3	Сброс оши		
				11,001	B2		в прямом направл	
					В1 Вращение в обратном направлении (0->1)			
00007	Время разгона	0.4	_	11-/0	B0	Стоп (0->1)		
0x0007 0x0008	Время торможения	0.1	C	Чт/Зап Чт/Зап		писок функц писок функц		
0x0000	Выходной ток	0.1	A	4T		писок функц		
0x0003	Выходная частота	0.01	Гц	Чт		писок функц		
0x000B	Выходное напряжение		В	чт		писок функц		
0x000C	Напряжение звена постоянного тока	0.1	В	Чт		писок функц		
0x000D	Выходная мощность	0.1	кВт	Чт		писок функц	ий	
					B0	Останов		
					B1		в прямом направл	
	Состояние				B2		в обратном напра	влении
0x000E	частотного	_	_	-	B3	Ошибка (Т	rip)	
OXOUL	преобразователя				B4	Разгон	40	
	' '				B5 B6	Торможение Ускорение		
					B6			
					D/	Торможен	/IE III	



Адрес	Параметр	Шкала	Ед. изм.	Чт/Зап	Значение данных					
					В8	Замедлен	ие			
					В9 Не используется					
	Состояние				B10	В10 Тормоз открыт				
0x000E	частотного			_	B11			в прямом		
	преобразователя				B12 B13	REM. R/S	апуска	в обратно	м напр	авлении
					B14	REM. Част	ота			
					B15	LVT	B14	IOLT	B13	POT
					B12	FAN	B11	EEP	B10	EXT-B
	Информация			Чт	В9	HW-Diag	B8	OLT	В7	ETH
0x000F	о сбое - А	_	_	"	В6	OHT	B5	GFT	B4	COL
					В3	EST(BX)	B2	EXT-A	B1	OVT
					В0	OCT				
					B15,	B14, B13, B	12, B11	, B10, B9, I	38 : Re	served
	Состояние			Чт	В7	P8	В6	P7	B5	P6
0x0010	входных клемм	_	_	''	B4	P5	В3	P4	B2	P3
					B1	P2	В0	P1		
	Состояние	_		Чт	B7	3ABC	B4	MO		
0x0011	выходных клемм	_	_	"	Друг	ое : Зарезер	вирова	НО		
0x0012	V1	_	_	Чт	Значение, соотвествующее входу V1: 0 – + 10B					– + 10B
0x0013	V2	_	_	Чт	Значение, соответствующее входу V2: 0 В – -10 В при установке Режима частоты (FreqMode) как 2				10 В как 2	
0x0014	l1	_	_	Чт	Знач	ение, соотве	гствуюц	цее выходу	I: 0 – 20	0 мА
0x0015	Скорость вращения	_	_	Чт	См. с	писок функц	ций			
0x001A	Индикация единицы	_	_	Чт	Не ис	спользуется				
0x001B	Кол-во полюсов	-	-	Чт	Не ис	спользуется				
0x001C	Специальная версия	_	_	Чт	Не и	спользуется				
	Информация				B5	NBR	B4	OC2	B3	REEP
0x001D	о сбое - В	_	_	Чт	B2	NTC	B1	FLTL	B0	COM
					Другое : Зарезервировано					
0x001E	Обратная связь	0,1	%	Чт/Зап		ь величины с ная связь ПИ				
0x001F	Крутящий момент	_	KFC * M	Чт	Задание величины момента					
0x0100						100 : 166			101 : 16	
~	Чтение регистора —		_	Чт	0x0102 : I68					
0x0107	адреса				104 : I70 106 : I72			)105 : 17 )107 : 17		
0,0100						108 : 174			109 : I7	
0x0108	Запись регистора	_	_	Зап		10A : I76			10B : I	
0x010F	адреса					10C : I78			10D : I	-
					UXU	10E : I80		UXU	10F : I8	51

Прим. 1. Измененное значение в общей области затрагивает текущие установки, но возвращается к предыдущим установкам при включении/выключении питания или при сбросе. Тем не менее, измененное значение немедленно отображается в других группах параметров, даже в случае сброса или включения/выключения питания.

# 2: Расширенная общая область

## 2.1) Область мониторинга параметров (только чтение)

Адрес	Параметр	Шкала	Ед. изм.	Значение данных
0x0300	Модель инвертора	-	-	A: iG5A
0x0301	Мощность частотного преобразователя	-	_	0.4кВт: 0x0019     0.75кВт: 0x3200     1.5кВт:0x4015       2.2кВт: 0x4022     3.7кВт: 0x4037     4.0кВт:0x4040       5.5кВт: 0x4055     7.5кВт: 0x4075     11кВт:0x40B0       15кВт: 0x40F0     18.5кВт: 0x4125     22кВт: 0x4160
0x0302	Напряжение на входе / тип питания /метод охлаждения	-	-	200В 1 фаза, самоохлаждение: 0х0220 200В 3 фазы, самоохлаждение: 0х0230 200В 1 фаза, принудительное охлаждение: 0х0221 200В 3 фазы, принудительное охлаждение: 0х0231 400В 1 фаза, самоохлаждение: 0х0420 400В 3 фазы, самоохлаждение: 0х0430 400В 1 фаза, принудительное охлаждение: 0х0421 400В 3 фазы, принудительное охлаждение: 0х0431
0x0303	Версия ПО	-	-	Прим.) 0х0023 : Версия 2.3
0x0305	Статус работы частотного преобразователя Источник задания скорости и пусковых команд	-	-	В15, В14, В13, В12:  0: Нормальная работа, 8: Предупреждение об ошибке В11, В10, В9, В8: Зарезервировано В7, В6, В5, В4: 1: поиск скорости 2: ускорение 3: постоянная скорость 4: замедление 5: торможение 6: ошибка Н/W 7: ошибка S/W 8: режим Dwell В3, В2, В1, В0: 0: стоп 1: работа в прям. направлении 2: работа в обратн. направл. 3: торможение ПТ В15 — В8: Источник задания пусковых команд 0: Пульт 1: Резерв 2: Резерв 3: Встроенный RS-485 4: Клеммы В7 — В0: Источник задания скорости 0: Пульт 1: Резерв 2- 4: Рабочая скорость Up/Down 5: V1 6: I 7: Встроенный RS-485 26 — 32: Многошаговая скорость 1—7
0x0310	Выходной ток	0.1	А	_
0x0311	Выходная частота	0.01	Гц	-
0x0312	Выходная скорость	1	об/мин	-
0x0314	Выход. напряжение	1	В	-
0x0315	Напряжение звена ПТ	1	В	-
0x0316	Выходная мощность	0.1	кВт	-
0x0318	Уставка ПИД	0.1	%	-
0x0319	Обратная связь ПИД	0.1	%	-
0x031A	Номер выбранного мотора	-	_	_



Адрес	Параметр	Шкала	Ед. изм.	Значение данных			
0x320	Информация о дискретных входах	-	-	В15 – В8 : Зарезервированно В7 : Р8 В6 : Р7 В5 : Р6 В4 : Р5 В3 : Р4 В2 : Р3 В1 : Р2 В0 : Р1			
0x321	Информация о дискретных выходах	-	_	B15 – B2 : Зарезервированно B1 : MO B0 : ЗАВС			
0x323	Выбранный двигатель	-	_	0 : 1-й двигатель 1 : 2-й двигатель			
0x324	V1	0.01	%	Аналоговый вход по напряжению			
0x325	I	0.01	%	Аналоговый вход по току			
0x328	AO	0.01	%	Аналоговый выход			
0x0330	Latch type trip information-1			B15 : Резерв       B14 : ОНТ       B13 : ОС2         B12 : ЕХТ       B11 : ОVТ       B10 : ОСТ         B9 : NTC       B8 : Резерв       B7 : Резерв         B6 : COL       B5 : РОТ       B4 : GFT         B3 : ЕНТ       B2 : IOLT       B1 : Резерв         B0 : OLT			
0x0331	Latch type trip information-2	-	_	Другое : Зарезервировано Вз : FAN			
0x0332	Latch type trip information-3	-	-	Другое : Зарезервировано В2 : Потеря команды В1 : LVT В0 : ВХ			
0x0333	Информация ошибок H/W	-	_	Другое : Зарезервировано В0 : HW-diag			
0x0334	Предупреждения	-	_	Другое : Зарезервировано В4 : Работа вентилятора В2 : Перегрузка преобразователя В0 : Перегрузка			

# 2.1) Область конироля параметров (доступны чтение и запись)

Адрес	Параметр	Шкала	Ед. изм.	Значение данных
0x380	Зад. частота (Пр. 1)	0.01	Гц	Задание частоты вращения
0x381	Зад. об/мин (Пр. 1)	1	об/мин	Задание скорости в об/мин
0x382	Пусковые команды (Пр. 2)	-	_	Другое: Зарезервировано ВЗ: Торможение на выбеге (0->1) В2: Сброс ошибки (0->1) В1: Обратное вращение (0), Прямое вращение (1) В0: Стоп (0), Пуск (1)
0x383	Время разгона	0.1	С	Установка времени разгона
0x384	Время торможения	0.1	С	Установка времени торможения
0x388	Уставка ПИД (пр. 3)	0.1	%	Задание уставки ПИД регулятора
0x389	Обратная связь ПИД (пр. 4)	0.1	%	Величина обратной связи

Прим. 1) Запись возможна, когда задание частоты вращения в режиме связи

Прим. 2) Запись возможна, когда команда на вращение в режиме связи

Прим. 3) Запись возможна, когда уставка ПИД (Н57 = 4) в режиме связи

Прим. 4) Запись возможна, когда обратная связь ПИД (Н50 = 2) в режиме связи

#### 2.3) Адреса памяти контроля параметров (возможны чтение и запись)

Адрес	Параметр	Шкала	Ед. изм.	Значение данных
0x03E2	Инициализация параметров	_	_	0 : Нет 1 : Все группы 2 : Группа DRV 3 : Группа FU1 4 : Группа FU2 5 : Группа I/O * не устанавливать в условиях ошибки
0x03E5	Удаление истории ошибки	_	_	0 : нет 1 : да



# 11.8 Устранение неисправностей

См. главу Устранение неисправностей при возникновении ошибки связи RS 485.

Пункт проверки	Меры по устранению
Подается ли питание на преобразователь?	Подать питание на преобразователь
Имеется соединение между преобразователем и компьютером?	См. руководство преобразователя
Ведущее устройство вызывает преобразователь?	Убедитесь, что ведущее устр-во вызывает преобр.
Правильно ли установлена скорость передачи данных между ПК и частотным преобразователем?	Установите правильное значение в соответствии с главой "11.3 Установка".
Верный ли формат данных в прогр. пользователя*?	Отладьте программу пользователя (Примечание 1).
Есть ли соединение между частотным преобразователем и платой коммуникации?	Проверьте правильность подключения в соответствии с главой "11.3 Установка".

<sup>(</sup>Примечание 1) Программой пользователя является созданное пользователем ПО для ПК.

# 11.9 Разное

Таблица ASCII кодов

Символ	Nex								
Α	41	а	61	0	30	:	3A	DLE	10
В	42	b	62	1	31	;	3B	EM	19
C	43	С	63	2	32	<	3C	ACK	06
D	44	d	64	3	33	=	3D	ENQ	05
E F	45	е	65	4	34	>	3E	EOT	04
	46	f	66	5	35	?	3F	ESC	1B
G	47	g	67	6	36	@	40	ETB	17
H	48	h	68	7	37	[	5B	ETX	03
1	49	i	69	8	38	Ň	5C	FF	0C
J	4A	J	6A	9	39	]]	5D	FS	1C
K	4B	k	6B	space	20		5E	GS	1D
L	4C	1	6C	!	21		5F	HT	09
M	4D	m	6D	"	22		60	LF	0A
N	4E	n	6E	#	23	{	7B	NAK	15
0	4F	О	6F	\$	24	lí	7C	NUL	00
P	50	р	70	%	25	}	7D	RS	1E
Q	51	q	71	&	26	~	7E	S1	0F
R	52	r	72	'	27	BEL	07	so	0E
S	53	s	73	(	28	BS	08	SOH	01
T	54	t	74	)	29	CAN	18	STX	02
U	55	u	75	*	2A	CR	0D	SUB	1A
V	56	V	76	+	2B	DC1	11	SYN	16
W	57	w	77	,	2C	DC2	12	US	1F
X	58	x	78	-	2D	DC3	13	VT	0B
Υ	59	у	79	.	2E	DC4	14		
Z	5A	z	7A	/	2F	DEL	7F		

# Для заметок



# ГЛАВА 12 – Устранение неисправностей и техническое обслуживание

# 12.1 Защитные функции

# **ВНИМАНИЕ**

При происхождении ошибки, нужно устранить ее причину до сброса. Если функция защиты продолжает работать, это может привести к снижению срока службы оборудования и повреждению устройств.

#### • Отображение ошибок и информации

Отображае- мый символ	Защитные функции	Описание
	Перегрузка по току	Частотный преобразователь отключает свои выходы, когда выходной ток больше номинального тока преобразователя.
	Перегрузка по току 2	Преобразователь отключает свои выходы, когда происходит короткое замыкание.
[FE	Ток замыка- ния на землю	Частотный преобразователь отключает свои выходы, когда происходит ток замыкания на землю и значение тока больше чем внутренняя установка преобразователя.
	Перегрузка преобраз.	Частотный преобразователь выключает свой выход, когда выходной ток преобраз. больше ном. значения (150% в течение 1 мин.)
	Сбой из-за перегрузки	Частотный преобразователь выключает свой выход, если выходной ток частотного преобразователя составляет 150% номинального тока преобразователя сверх ограничения времени (1 мин.).
<u>ü</u> HF	Перегрев радиатора	Частотный преобразователь выключает свой выход, если перегревается радиатор из-за повреждения вентилятора охлаждения или попадания инородных предметов в вентилятор охлаждения, при помощи определения температуры радиатора.
bür	Потеря фазы на выходе	Частотный преобразователь выключает свой выход, когда открыта одна и более фаз на выходе (U, V, W). Частотный преобразователь определяет выходной ток для проверки потери фазы на выходе.
Out	Перена- пряжение	Частотный преобразователь выключает свой выход, если напряжение ПТ главной цепи превышает 400В при торможении двигателя. Данная ошибка также может случаться из-за скачка тока от системы подачи питания.
Lut	Низкое напряжение	Преобразователь выключает свой выход, если напряжение ПТ менее 180В, т. к. могут произойти: недостаточный момент, перегрев двигателя.
EEH)	Электрон- ное термореле	Электронное термореле преобразователя определяет перегрев двигателя. Если имеется перегрузка двигателя, преобразователь выключает выход. Частотный преобразователь не может защитить двигатель при работе с двигателем более чем с 4 полюсами или при работе с несколькими двигателям.
	Потеря фазы на входе	Выход частотного преобразователя блокируется, когда произошел обрыв одной из фаз R, S, T, или необходимо заменить электролитический конденсатор.

# • Отображение ошибок и информации

Отображае- мый символ	Защитные функции	Описание
Fiti	Сбой функции самодиагнос-тики	Отображается при повреждении IGBT, токе замыкания на землю выходной фазы, или когда выходная фаза разомкнута
	Ошибка записи параметра	Отображается, когда установленные пользователем параметры не могут быть введены в память.
HIL	Сбой аппарат- ной части преобразователя	Отображается, когда происходит ошибка в контрольной цепи частотного преобразователя.
[[	Ошибка коммуникации	Отображается, когда частотный преобразователь не может осуществить коммуникацию с пультом.
LELL	Ошибка комму- никации пульта ДУ	Отображается, когда частотный преобразователь и пульт ДУ не могут установить коммуникацию друг с другом. Работа частотного преобразователя не прекращается.
	Ошибка пульта	Отображается после того, как частотный преобразователь повторно устанавливает пульт после сбоя и такое состояние поддерживается некоторое время.
FAn	Сбой вентилятора	Отображается, при неисправном состоянии вентилятора охлаждения частотного преобразователя.
		Для аварийной остановки. Преобразователь мгновенно выключает выход, когда включается клемма EST.
<u> </u>	Мгновенное отключение	Внимание: Частотный преобразователь начинает работу в штатном режиме при выключении клеммы EST, в то время как клемма FX или RX является ВКЛ (положение "ON").
(EFB)	Внешняя ошибка А Вход контакта	Когда многофункциональная входная клемма (I17-I24) установлена в 18 (входной сигнал внешней ошибки А: (нормально разомкнутый контакт)), преобразователь выключает выход.
(Etb)	Внешняя ошибка В Вход контакта	Когда многофункциональная входная клемма (I17-I24) установлена в 19 (входной сигнал внешней ошибки В: (нормально замкнутый контакт)), частотный преобразователь выключает выход.
	Метод работы при потере сигнала задания	Когда работа частотного преобразователя устанавливается посредством аналогового входа (вход 0-10В или 0-20мА) или опции (RS-485) и сигнал не подается, работа осуществляется в соответствии с методом, установленным в I62 (Метод работы при потере эталонной частоты).
	NTC открыто	Когда NTC не включен, сигнал прекратится.
nbr	Ошибка контроля тормоза	Если ток ниже установленного значения, то преобразователь переключается без выключения тормоза.



# 12.2 Устранение неисправностей

Отображае- мый символ	Причина	Действие			
Сверхток	Предупреждение: Когда случается сб работа должна быть возобновлена пос повреждений IGBT-модуля внутри пре	сле устранения причины во избежание			
	Время разгона/торможения слишком малое по сравнению с инерцией нагрузки. Нагрузка превышает номинальные характеристики преобразователя. Преобразователь включается на работающий двигатель. Короткое замыкание с выходной цепи или пробой на землю. Сбой в работе механич. тормоза.	Увеличьте время разгона / торможения.  Замените на преобразователь с подходящими характеристиками.  Возобновите работу после остановки двигателя или используйте H22 (Старт на вращ. двигатель).  Проверьте внешнее подключ-е.  Проверьте механический тормоз.			
<b>С</b> Верхток 2	Короткое замыкание между верхним и нижним значениями модуля IGBT. Короткое замыкание на выходе преобразователя. Время разгона/торможения велико по сравнению с CD <sup>2</sup> .	<ul> <li>Проверьте IGBT.</li> <li>Проверьте выходное подсоединение.</li> <li>Увеличьте время разгона/торможения.</li> </ul>			
Ток замыкания на землю	Происходит ток замыкания на землю на выходном подключении преобразователя. Изоляция двигателя повреждена из-за воздействия тепла.	<ul><li>Проверьте подключение выходной клеммы.</li><li>Замените двигатель.</li></ul>			
Перегрузка  Отключение	Нагрузка выше номинальных характеристик частотного преобразователя. Установлен слишком большой диапазон значений момента вращения.	Увеличьте мощность двигателя и частотного преобразователя или уменьшите нагрузку. Уменьшите диапазон значений момента вращения.			
<b>Перегрев</b> радиатора	В системе охлаждения возникли сбои. Старый вентилятор не заменили на новый. Температура окружающей среды слишком высокая.	<ul> <li>Проверьте, не засоряют ли посторонние материалы радиатор.</li> <li>Замените старый вентилятор охлаждения на новый.</li> <li>Температура окружающей среды не должна превышать 50°C.</li> </ul>			
<b>РП</b> Потеря фазы	Сбой в выходном контакторе. Потеря фазы в выходных соединительных проводах.	<ul><li>Проверьте выходной контактор.</li><li>Проверьте подключение выхода.</li></ul>			
<b>ГРИП</b> Сбой вентилятора	Попадание посторонних веществ в слот вентилятора охлаждения. Преобразователь использовался без замены вентилятора охлаждения.	<ul> <li>Проверьте слот вентилятора и удалите засоряющие вещества.</li> <li>Замените вентилятор.</li> </ul>			

# • Устранение неисправностей

	е поисправностои	
Отображае- мый символ	Защитные функции	Описание
Высокое напряжение	Недостаточное время торможения. Генераторный режим. Высокое входное напряжение.	<ul> <li>Увеличьте время торможения.</li> <li>Используйте модуль динамического торможения.</li> <li>Проверьте входное напряжение.</li> </ul>
Низкое напряжение	Перегрузка питающей сети (например: сварочный аппарат, двигатель с высоким значением стартового тока, подсоединенный к промышленной сети). Неисправный электромагнитный выключатель на входе преобразователя.	<ul> <li>Проверьте, соблюдаются ли ном. хар-ки линейного напряжения.</li> <li>Проверьте входящую линию переменного тока. Отрегулируйте емкость линии сообразно нагрузке.</li> <li>Смените электромагнитный выключатель.</li> </ul>
<b>ЕЕН</b> Электронное термореле	Двигатель перегрелся. Нагрузка превышает номинальные характеристики преобразователя. Уровень ЕТН установлен слишком низко. Мощность преобразователя была выбрана неправильно. Частотный преобразователь работал на низкой скорости в течение долгого времени.	<ul> <li>Уменьшите нагрузку и режим работы.</li> <li>Замените частотный преобразователь на другой, с большей мощностью.</li> <li>Отрегулируйте уровень ЕТН до подходящего.</li> <li>Выберите корректную мощность частотного преобразователя.</li> <li>Установите вентилятор охлаждения с отдельным питанием.</li> </ul>
Внешняя ошибка А Вход контата  Бър Внешняя ошибка В Вход контата	Клемма установлена в "18 (внешняя ошибка А)"или "19 (внешняя ошибка-В)" в I17-I24 в Группе I/О в положение вкл.	<ul> <li>Устраните причину ошибки в цепи соединенной с клеммой внешней ошибки или причину входа внешней ошибки.</li> </ul>
Режим работы при потере сигнала задания частоты	На V1 и I не подается сигнал задания частоты.	<ul> <li>Проверьте подключение V1 и I и уровень эталонной частоты.</li> </ul>
Ошибка коммуникации пульта	Ошибка коммуникации между панелью частотного преобразователя и пультом дистанционного управления.	<ul> <li>Проверьте соединение линии коммуникации и соединителя.</li> </ul>
Ошибка контроля тормоза	Нет тока торможения.	<ul> <li>Проверьте мощность двигателя и подключение.</li> </ul>



#### • Устранение неисправностей

3a	щитная функция, причина	Описание
EEP HWT Err COM NTC	Ошибка записи параметра Аппаратная ошибка Ошибка коммуникации Ошибка пульта NTC ошибка	<sup> </sup>

#### Защита от перегрузки

IOLT: защита IOLT (отключение преобразователя по причине перегрузки) активируется при значении 150 % номинального тока преобразователя за 1 мин и выше.

OLT: защита OLT выбирается когда параметр F56 установлен в 1 и активируется при 200% от значения F57 (номинальный ток двигателя) за 60 сек, установленных в F58. Это можно запрограммировать.

В частотных преобразователях серии iG5A отсутствует функция защиты от "Перегрузки по скорости".

## 12.3 Меры предосторожности во время технического обслуживания

# **ВНИМАНИЕ**

Во время осуществления технического обслуживания следует отключить питание.

Техническое обслуживание осуществляется только после проверки того, что конденсатор разрядился. Конденсаторы в главной цепи преобразователя могут все еще оставаться заряженными после отключения питания. Проверьте напряжение между клеммами Р или Р1 и N при помощи тестера до начала работы.

Частотный преобразователь серии SV-iG5A имеет компоненты, чувствительные к электростатическому разряду. Следует предпринять защитные меры против электростатического заряда перед касанием, осмотром или установкой частотного преобразователя.

Не заменять внутренние части и соединения. Не вносить изменения в конструкцию частотного преобразователя.

# 12.4 Пункты проверки

#### Ежедневная проверка

Условия окружающей среды Условия системы охлаждения Наличие посторонних шумов и вибрации Перегрев частей и изменение цвета

#### Периодическая проверка

Винты и болты могут ослабнуть из-за вибрации, изменений температуры, и т.д.

Проверьте надежность затяжки и затяните при необходимости.

Инородные предметы попали в систему охлаждения.

Прочистить при помощи воздуха.

Проверьте вращение вентилятора охлаждения, состояние конденсаторов и соединения с магнитным контактором.

Замените их при наличии дефектов или нарушений.

#### 12.5 Замена частей

Преобразователи частоты серии iG5A являются сложными электронными приборами, содержащими в себе современные полупроводниковые элементы. Однако температура влажность, вибрации и старение частей могут вывести их из строя. Во избежание этого, необходимо проводить периодические профилактические проверки преобразователя частоты. Рекомендации по замене частей приводятся в таблице ниже. Лампы и другие компоненты с малым ресурсом также должны заменяться во время периодических профилактических проверок.

Наименование детали	Срок службы (ед. изм.: год)	Описание
Вентилятор охлаждения	3	Замена (по мере необходимости)
Конденсатор звена постоянного тока	4	Замена (по мере необходимости)
Электролитический конденсатор на плате управления	4	Замена (по мере необходимости)
Реле	-	Замена (по мере необходимости)



# ГЛАВА 13 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# 13.1 Технические характеристики

• Номинальные характеристики входа и выхода: одна фаза 200 В

sv□□	SV □□□iG5A –1 □□		004	008	015		
	Мощность двигателя <sup>1</sup> (кВт)		0.4	0.4 0.75			
9 7	Нагрузочна способност	'я ъ (кВА) <sup>2</sup>	0.95	1.9	3.0		
Выходные параметры	Ток при пол нагрузке (А	тной .) <sup>3</sup>	2.5	5	8		
Вых	Частота		400 (Гц) <sup>4</sup>				
	Напряжени	е	3 фазы, 200 – 230 В <sup>5</sup>				
Входные	Напряжени	е	1 фаза, 200 – 230 В~ (+10%, 15%)				
метры	пара- Частота		50 – 60 [Гц] (+5%)				
Метод охла	Метод охлаждения		Принудительное охлаждение				
Вес, кг			0.77	1.12	1.84		

• Номинальные характеристики входа и выхода: три фазы 200 В

sv□□	]□ iG5A – 2□□	004	800	015	022	037	040	055	075	110	150	185	220
Мощность двигателя <sup>1</sup>		0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22
e PI	Нагрузочная способность (кВА) <sup>2</sup>	0.95	1.9	3.0	4.5	6.1	6.5	9.1	12.2	17.5	22.9	28.2	33.5
Выходные параметры	Ток при полной нагрузке (A) <sup>3</sup>	2.5	5	8	12	16	17	24	32	46	60	74	88
3blx apa	Частота	400 (	400 (Γц) <sup>4</sup>										
" -	Напряжение	3 фазы, 200 – 230 В <sup>5</sup>											
Входные	Частота	3 фа	зы, 20	0 – 23	0 B A	D~ (+1	10%, -	15%)					
пара- метры Напряжение 50 – 60 [Гц] (+5%)													
Метод о	N/C				Прину,	дитель	ное ох	паждени	16				
Вес, кг		0.76	0.77	1.12	1.84	1.89	1.89	3.66	3.66	9.0	9.0	13.3	13.3

• Номинальные характеристики входа и выхода: три фазы 400 В

sv□□	]□ iG5A – 4 □□	004	800	015	022	037	040	055	075	110	150	185	220
Моц двиг	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
	Нагрузочная способность (кВА) <sup>2</sup>	0.95	1.9	3.0	4.5	6.1	6.9	9.1	12.2	18.3	22.9	29.7	34.3
Выходные параметры	Ток при полной нагрузке (A) <sup>3</sup>	1.25	2.5	4	6	8	9	12	16	24	30	39	45
apa	Частота	400 (	400 (Γц) <sup>4</sup>										
" -	Напряжение	3 фа	3 фазы, 380 – 480 В <sup>5</sup>										
Входные	Частота	3 фазы, 380 – 480 В~ (+10%, 15%)											
пара- метры	Напряжение	50 – 60 [Гц] (+5%)											
Метод о	N/C				Прину,	дитель	ное охл	таждени	е				
Вес, кг		0.76	0.77	1.12	1.84	1.89	1.89	3.66	3.66	9.0	9.0	13.3	13.3

- 1) Указывает максимальную мощность двигателя при использовании стандартного 4-х полюсного двигателя.
- 2) Номинальная характеристика, основанная на 220В для класса 200В.
- 3) При несущей частоте, установленной в Н39 выше 3 кГц, см. пункт 13-5 настоящего руководства.
- 4) Макс. диапазон установки частоты расширяется до 300 Гц, если параметр H40 (выбор режима управления) установлен как 3 (векторное управление без датчика).
- 5) Максимальное выходное напряжение не может быть выше, чем напряжение на входе. Возможно запрограммировать, чтобы выходное напряжение было меньше входного.
- 6) N/C: Естественная конвекция.

#### • Управление

Метод упр	авления	V/F-управление и векторное управление без датчика			
Дискретность настройки частоты		Цифровая: 0,01 Гц Аналоговая: 0,06 Гц (Макс. частота: 60 Гц)			
Точность настройки частоты		Цифровая: 0,01 % от макс. частоты на выходе Аналоговая: 0,1 % от макс. частоты на выходе			
V/F xapak	теристика	Линейная, Квадратичная, Пользовательская			
Допустим	ая перегрузка	150 % в течение 1 минуты			
Форсиров	ание момента	Автоматическое, Ручное			
Динами- ческое	Макс. тормозной момент	20% 1)			
тормо- жение	Макс. нагрузка	150% 2) при использовании дополнительного тормозного резистора			

- 1) Обозначает средний тормозной момент во время торможения до остановки двигателя.
- 2) См. стр. 13-6 технические характеристики тормозного резистора.

#### • Режим работы

Режим работы		Пульт / клемма / опция коммуникации / пульт ДУ			
Выбор	частоты	Аналоговый: 0 – 10[B], -10 – 10[B], 0 – 20[мА] Цифровой: пульт			
Характе	еристики работы	ПИД управление, ре	жим UP/DOWN, 3-х проводной режим		
		Выбор NPN / PNP ло	гики (см. стр. 2-13)		
Вход	Многофункцио- нальная клемма Р1 – Р8	Вращение в прямом/обратном направлении, аварийный останов, перезапуск после сбоя, операция Јод, многошаговая частота — высокая, средняя, низкая, многократный разгон/торможение — высокое, среднее, низкое, торможение ПТ при остановке, выбор второго двигателя, частота вверх/вниз, 3-проводное управление, внешний сбой А, В, PID-преобразователь (v/f) переключение режимов, опция преобразователь(v/f) переключение режимов, временный останов, останов Разгона/Торможения.			
	Клемма типа открытый коллектор	Вывод сообщения об ошибке и	Менее 24 B DC=, 50 мА		
Выход	Многофункциональ- ное реле	состояния преобразователя	(H.O., H.З.) Менее 250 В ~, 1А, Менее 30 В =, 1А		
	Аналоговый выход	0 – 10B (менее 10 мА): выходная частота, выходной выходное напряжение. Выбор вставки постоянного			



#### • Защитная функция

Отключение	Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, перегрузка по току 2, перегрев преобразователя, перегрев двигателя, отказ вентилятора, перегрузка, отсутствие команды скорости, неисправность устройства, ошибка связи, обрыв фазы на входе/выходе, отказ блока питания, неисправность тормоза
Сигнализация	"Опрокидывание" двигателя, перегрузка, неисправность датчика температуры
Кратковре- менное исчезновение питания	Ниже 15 мс.: режим длительной работы (должно быть в пределах номинального входного напряжения, номинальной выходной мощности). Свыще 15 мс.: включение автоперезапуска

Однофазные частотные преобразователи: время непрерывной работы должно быть в пределах входного напряжения / номинальной выходной мощности.


#### Окружающая среда

Степень защиты	IP 20, ТИП UL 1 (Опция)
Темп. окр. среды, °С	-10°C - + 50°C
Темп. хранения, °С	-20°C - + 65°C
Высота над уровнем моря, м/ виброустойчивость м/с <sup>2</sup>	1000 м /5,9 м/с² (0,6G)
Влажность, %	90 % относительной влажности (без конденсата)
Атмосферное давление, кПа	70 – 106 кПа
Условия эксплуатации	отсутствие коррозионных или горючих газов, масляного тумана или пыли

Тип UL 1 – использование частотного преобразователя в шкафу или с верхней защитной крышкой.

# 13.2 Информация об ухудшении параметров при изменении температуры

Ток нагрузки в зависимости от частоты ШИМ

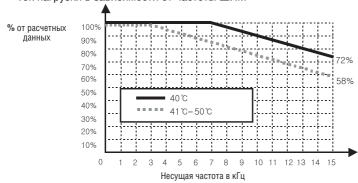


#### Предупреждение:

- 1) Приведенный выше график действителен при эксплуатации частотного преобразователя при допустимой температуре окружающей среды. Если изделие смонтировано на панели, устанавливать изделие следует таким образом, чтобы рассеивание тепла обеспечивало сохранение допустимого диапазона температур.
- 2) Данная кривая ухудшения основывается на номинальном токе частотного преобразователя, при использовании двигателя с номинальными характеристиками.

# 13.3 Опции

- Пульт дистанционного управления
  - 1) Клавишная панель дистанционного управления

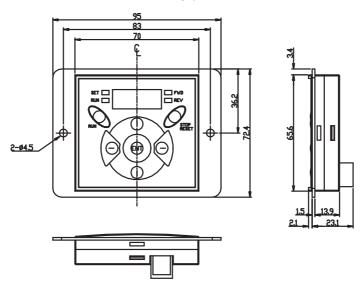

2) Кабель дистанционного управления (1м, 2м, 3м, 5м)




#### • Кабель ДУ (номер модели)

Номер модели	Спецификация
64100022	INV, REMOTE 1 M (SV-iG5A)
64100001	INV, REMOTE 2M (SV-iG5A)
64100002	INV, REMOTE 3M (SV-iG5A)
64100003	INV, REMOTE 5M (SV-iG5A)




#### • Установка


1) Снимите верхнюю крышку с панели управления и удалите заглушку разъема кабеля.

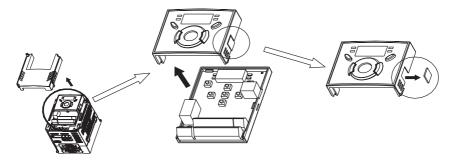

2) Установите крышку панели управления и подсоедините кабель, как показано ниже.

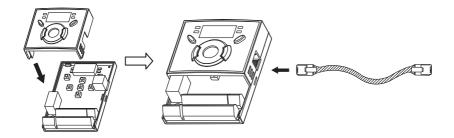

3) Подсоедините другой конец кабеля к дистанционному пульту.




# **Л** ВНИМАНИЕ


- Без установки парамерта Н91 (Чтение), параметр Н92 (Запись) не доступен, т. к. когда дистанционный пульт используется впервые, его память пуста.
- Используйте только стандартный кабель LS. В противном случае, могут возникнуть ошибки в работе.
- Проверьте подключение кабеля, если на дистанционном пульте высвечивается "---".
- Во время выполнения параметра Н91 (Чтение) на дисплее дистанционного пульта высвечивается "rd" (Чтение) и "wr" (Проверка). При выполнении параметра Н92 (Запись) на дисплее высвечивается только "wr" (Запись).

# 13.4 Сборка частотного преобразователя после подключения проводов

1) SV004lG5A-1, SV008lG5A-1, SV015lG5A-1, SV004lG5A-2, SV008lG5A-2, SV015lG5A-2, SV022lG5A-2, SV037lG5A-2, SV040lG5A-2, SV004lG5A-4, SV008lG5A-4, SV015lG5A-4, SV022lG5A-4, SV037lG5A-4, SV040lG5A-4

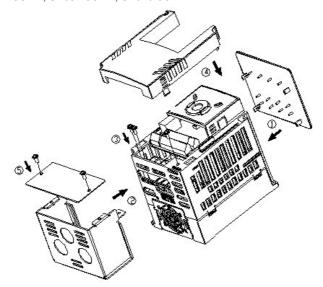


2) SV055IG5A-4, SV055IG5A-4, SV075IG5A-2, SV075IG5A-4

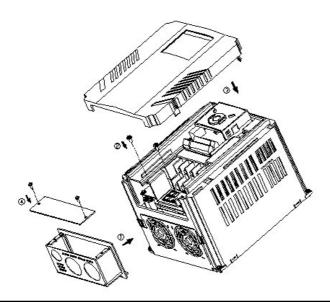



3) SV110IG5A-2, SV110IG5A-4, SV150IG5A-2, SV150IG5A-4, SV185IG5A-2, SV185IG5A-4, SV220IG5A-2, SV220IG5A-4

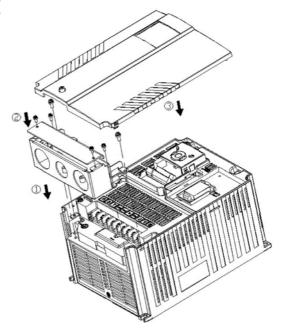

# 13.5 Фильтры ЕМС

(Установка)

# 13.6 Тормозной резистор

Входное	Мощность	100 % тор	оможение	150 % торможение		
напряжение (В)	преобразователя (кВт)	(Ом)	(Вт)*	(Ом)	(Вт)*	
200	0.4	400	50	300	100	
	0.75	200	100	150	150	
	1.5	100	200	60	300	
	2.2	60	300	33	400	
	3.7	40	500	20	600	
	5.5	30	700	15	800	
	7.5	20	1000	20	1200	
	11.0	15	1400	10	2400	
	15.0	11	2000	8	2400	
	18.5	9	2400	5	3600	
	22.0	8	2800	5	3600	

<sup>\*</sup> Данные мощности, приведенные выше, основаны на характеристике режима запуска (%ED) 5%, с временем постоянного торможения 15 секунд

Входное	Мощность	100 % тор	оможение	150 % торможение		
напряжение (В)	преобразователя (кВт)	(Ом)	(Вт)*	(Ом)	(Вт)*	
400	0.4	1800	50	1200	100	
	0.75	900	100	600	150	
	1.5	450	200	300	300	
	2.2	300	300	200	400	
	3.7	200	500	130	600	
	5.5	120	700	85	1000	
	7.5	90	1000	60	1200	
	11.0	60	1400	40	2400	
	15.0	45	2000	30	2400	
	18.5	35	2400	20	3600	
	22.0	30	2800	20	3600	

 $<sup>^{\</sup>star}$  Данные мощности, приведенные выше, основаны на характеристике режима запуска (%ED) 5%, с временем постоянного торможения 15 секунд



## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Соответствие изделий следующим Директивам:

2006/95/СЕ и 2004/108/СЕ

Изделия сертифицированы на соответствие:

EN 61800-3:2004 EN 50178:1997

Тип оборудования: Частотный преобразователь

Модель: Серия SV - iG5A

Производитель: LS Industrial Systems Co., Ltd.

Адрес: LS Industrial Systems Co., Ltd.

Address: LS Tower, Hogye-dong, Dongan-gu,

Anyang-si, Gyeonggi-do 1026-6,

Korea

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем, что указанное выше оборудование соответствует упомянутым Директивам и Стандартам.

Chonan, Chungnam, Korea

先2 号型 11/08/1008 (Signature/Date)

Mr. Dok Ko Yong Chul / Factory Manager

#### ПРИМЕНИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Применимые стандарты для соответствия основным требованиям Директив 06/95/СЕ "Электрооборудование, предназначенное для использования при определенных ограничениях напряжения " и 2004/108/СЕ "Электромагнитная совместимость" являются следующими:

* EN 50178 (1997)	"Электронное оборудование для использования в силовых установках".					
• EN 61800-3 (2004)	"Системы электрических приводов с регулировкой скорости. Часть 3: Стандарт ЕМС на продукцию, включая спец. методы"					
• EN 55011/A2 (2003)	"Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) радиочастотное оборудование. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерения"					
• EN61000-4-2/A2 (2001)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Техника тестирования и измерения. Раздел 2. Тест на невосприимчивость к электростатическому разряду.					
• EN61000-4-3/A2 (2004)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Техника тестирования и измерения. Раздел 3. Тест на невосприимчивость к излучаемым, радиочастотным, электромагнитным полям.					
• EN61000-4-4/A2 (2002)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Техника тестирования и измерения. Раздел 4. Тест на невосприимчивость к электрическим быстрым переходным режимам / коротким импульсам.					
• EN61000-4-5/A1 (2001)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Техника тестирования и измерения. Раздел 5. Тест на невосприимчивость к броскам тока.					
• EN61000-4-6/A1 (2001)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Техника тестирования и измерения. Раздел 6. Невосприимчивость к наводимым помехам, вызванным радиочастотными полями.					
• CEI/TR 61000-2-1 (1990)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-1. Окружающая среда. Описание условий окружающей среды для низкочастотных наведенных помех и подача сигналов в низковольтных системах питания".					
• EN 61000-2-2 (2003)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-2. Окружающая среда. Уровень совместимости для низкочастотных наведенных помех и подача сигналов в низковольтных системах питания"					
• EN 61000-2-4 (1997)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-4. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных наведенных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий.					
• EN60146-1-1/A1 (1998)	Преобразователи полупроводниковые. Общие требования и линейно коммутируемые преобразователи. Часть 1-1. Технические характеристики базовых требований.					



# ФИЛЬТРЫ и ДРОССЕЛИ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ И ДРОССЕЛИ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С ЧАСТОТНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ LS. ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ И ЗАЩИТУ ОТ ПРОБЛЕМ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ ПО ИЗЛУЧЕНИЮ И СТАНДАРТНОЙ ЗАЩИТЫ.

EN50081 -> EN 61000-6-3:02 и EN 61000-6-1:02

#### осторожно

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ОТ УТЕЧКИ ТОКА (УЗО) НА ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ, ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВАНИЕ СБОЕВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.


ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ, ТОК ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА УТЕЧКИ, СМ. ТАБЛИЦУ НИЖЕ.

#### ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для соответствия директив EMC, необходимо наиболее точно следовать данным инструкциям. Соблюдайте необходимые меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. Все электрические подключения фильтра, частотного преобразователя и двигателя должны осуществляться квалифицированными специалистами – электриками.

- 1-) Проверьте ярлык с номинальными характеристиками фильтра, и убедитесь, что номинальный ток, напряжение и номер изделия являются правильными.
- 2-) Для достижения наилучших результатов, фильтр должен быть установлен как можно ближе к оплетке кабеля питания, обычно, сразу за автоматическим прерывателем или выключателем питания.
- 3-) Задняя стенка монтажного шкафа должна быть подготовлена с учетом установочных размеров фильтра. Следует тщательно удалить следы краски и т.д. из монтажных отверстий и передней области панели для обеспечения наилучшего заземления фильтра.
- 4-) Надежно установите фильтр.
- 5-) Подсоедините питающий провод к клеммам фильтра, помеченным LINE, подсоедините любые кабели заземления к имеющимся контактам заземления. Подсоедините клеммы фильтра, помеченные LOAD к выходу питающего провода частотного преобразователя при помощи короткого кабеля подходящего сечения.
- 6-) Подсоедините двигатель и установите ферромагнитный наконечник (дроссель на выходе) как можно ближе к частотному преобразователю. С 3-х фазными проводниками следует использовать только армированный или экранированный кабель, дважды витый через центр ферромагнитного наконечника. Провод заземления должен быть надежно заземлен на частотном преобразователе и концах двигателя. Экран должен быть подсоединен к корпусу при помощи уплотнения заземленного кабеля.
- 7-) Подсоединяйте любой регулирующий кабель согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя частотного преобразователя.

ВЫЖНО ПРОСЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ДЛИНА ПРОВОДОВ БЫЛА КАК МОЖНО КОРОЧЕ. СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ ВХОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ И ИСХОДЯЩИЕ КАБЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ ОТДЕЛЬНО.



#### Таблица выбора фильтров и дросселей для частотных преобразователей серии iG5A

Мощность	Дроссель постоянного тока		Входной дроссель		Выходной дроссель		Входной фильтр	Выходной фильтр
	Модель	Технич. хар-ки	Модель	Технич. хар-ки	Модель	Технич. хар-ки	Модель	Модель
0,4 кВт/ 1 фаза 220В	DCL-0003- EIDH	3А/28мГн	-	-	-	-	NF241B3/01	-
0,75 кВт/ 1 фаза 220В	DCL-0003- EIDH	3А/28мГн	-	-	-	-	NF241B6/01	-
1,5 кВт/ 1 фаза 220В	DCL-0006- EIDH	6А/11мГн	-	1	-	-	NF241B10/01	-
0,75 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0003- EIDH	3А/28мГн	ACL-0003- EISC	2А/7мГн	OCL-0003- EISH	2А/2мГн	NFI-005	NFO-005
1,5 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0006- EIDH	6А/11мГн	ACL-0005- EISC	5А/3,8мГн	OCL-0005- EISH	5А/1,5мГн	NFI-005	NFO-005
2,2 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0006- EIDH	6А/11мГн	ACL-0007- EISC	7А/2,5мГн	OCL-0007- EISH	7А/1мГн	NFI-010	NFO-010
4,0 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0012- EIDH	12А/6,3мГн	ACL-0010- EISC	10А/1,5мГн	OCL-0010- EISH	10А/ 0,6мГн	NFI-010	NFO-010
5,5 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0023- EIDH	23А/ 3,6мГн	ACL-0015- EISC	15А/1,0мГн	OCL-0015- EISH	15А/ 0,25мГн	NFI-020	NFO-020
7,5 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0023- EIDH	23А/ 3,6мГн	ACL-0020- EISC	20А/ 0,75мГн	OCL-0020- EISH	20А/ 0,13мГн	NFI-020	NFO-020
11,0 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0033- EIDH	33А/ 2мГн	ACL-0030- EISC	30А/ 0,6мГн	OCL-0030- EISH	30А/ 0,087мГн	NFI-036	NFO-036
15,0 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0033- EIDH	33А/ 2мГн	ACL-0040- EISC	40А/ 0,42мГн	OCL-0040- EISH	40А/ 0,066мГн	NFI-036	NFO-036
18,5 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0040- EIDH	40А/ 1,3мГн	ACL-0050- EISC	50А/ 0,35мГн	OCL-0050- EISH	50А/ 0,052мГн	NFI-050	NFO-050
22,0 кВт/ 3 фазы 380В	DCL-0050- EIDH	50А/ 1,08мГн	ACL-0060- EISC	60А/ 0,28мГн	OCL-0060- EISH	60А/ 0,045мГн	NFI-050	NFO-050

# Официальное издание 000 "ПневмоЭлектроСервис"

5-е издание, ноябрь 2013 г.

- © 000 "ПневмоЭлектроСервис"
- © Оформление и верстка, Иванцова Г.С., 2013
- © Техническая редакция, Аристархов И.П., 2013



ООО "ПневмоЭлектроСервис" 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 9

тел.: +7 (812) 326-31-00 факс: +7 (812) 326-31-08

E-mail: info@pes-rus.ru

Филиал в г. Новосибирск 630048, Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 120/2 тел./факс: +7 (383) 325-23-44 E-mail: nsk@pes-rus.ru www.pes-rus.ru

Данные размеров и технические характеристики приведены в значениях по состоянию на момент передачи инструкции в печать. Компания LS Industrial Systems оставляет за собой гирво на их изменения. Перепечатка, включая частичную, возможна только с разрешения фирмы ООО "ПневмоЭлектроСервис"

5-е издание, ноябрь 2013г.